

Straßenbauverwaltung Baden-Württemberg

Regierungspräsidium Tübingen

Bundestraße B27

von NK 7619 068 n NK 7520 048 Stat. 0 570 bis NK 7520 006 n NK 7520 008 Stat. 2 189

B 27, Bodelshausen (L 389) - Nehren (L 394)

PROJIS-Nr.: 08 89 7050 00 00

FESTSTELLUNGSENTWURF

# UNTERLAGE 20.2a

- Geologisch-hydrogeologisches Gutachten -

<p>Aufgestellt: Regierungspräsidium Tübingen Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr Ref. 44 Straßenplanung</p> <p>Tübingen, den 12.04.2019</p>	
<p>Geändert: Regierungspräsidium Tübingen Abt. 4 Straßenwesen und Verkehr Ref. 44 Straßenplanung</p> <p>Tübingen, den 15.09.2022</p>	<p>Ersetzt Unterlage 20.2 vom 12.04.2019 Änderungen sind in Rot gekennzeichnet</p>

## 18-015 Bodelshausen-Nehren B27: Zweibahniger Ausbau Geologisch-hydrogeologisches Gutachten

Auftraggeber

Regierungspräsidium Tübingen  
Referat 42  
Konrad-Adenauer-Straße 20  
72072 Tübingen  
Tel: 07071/757-3430  
Fax: 07071/757-3190  
Herr Dipl.-Ing. M. Schneck  
E-Mail: Matthias.Schneck@rpt.bwl.de

Ort und Datum  
Verteiler  
Textseiten; Anlagen  
Vorgangsnr.; Zeichen

Stuttgart, ~~12.04.2019~~ 15.09.2022  
3fach an den Auftraggeber  
31; 1.1a bis 4.5 5.1 (49 61 Blatt)  
579160-03; Br/Bü

Projektleiter,  
Bearbeiter Baugrund  
und Hydrogeologie

Dipl.-Geol. Dr. Martin Brodbeck (D:-14)



Smolczyk & Partner GmbH

<u>Inhalt</u>	Seite
1 Bezug und Unterlagen	3
2 Lage und Streckenbeschreibung	6
3 Untersuchungsumfang	8
4 Baugrund	10
5 Grundwasser	12
5.1 Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler	12
5.2 Pumpversuche	13
5.3 Analysenergebnisse	15
5.4 Grundwasserstände	16
6 Bautechnische Folgerungen	20
6.1 Straße und Grundwasser	20
6.2 Heilquellenschutz	23
6.3 Grundwasserschutz im Heilquellenschutzgebiet	25
6.4 Einschnittsböschungen	26
6.5 Planum im Posidonienschiefer	27
7 Mitwirkung bei der weiteren Planung und Ausführung	28
<u>Anlagen</u>	
Siehe Anlagenverzeichnis	30

## 1 Bezug und Unterlagen

**Auftrag:** Durch Ingenieurvertrag vom 06.03.18 wurden wir auf der Grundlage unseres Leistungs- und Honorarvorschlags vom 26.01.18 vom Regierungspräsidium Tübingen, vertreten durch Herrn Dipl.-Ing. K.-H. Weidle, beauftragt, für den zweibahnigen Ausbau der B27 zwischen Bodelshausen und Nehren im Vorfeld der Planfeststellung zunächst in einer ersten Stufe eine hydrogeologische Bewertung unter Berücksichtigung der vorhandenen Unterlagen und in einer zweiten Stufe darauf aufbauend eine Baugrund- und Grundwassererkundung zu planen, zu betreuen und durchzuführen sowie ein geologisch-hydrogeologisches Gutachten zu erstellen.

Im Zuge der Planung fand am 12.01.17 eine Besprechung mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt Tübingen statt. Nach dem uns vorliegenden Protokoll vom 16.01.17 ergaben sich dabei für die zu durchfahrenden Abschnitte im Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler, im Einschnitt zwischen Bau-km 2+650 und Bau-km 2+900 nordwestlich Mössingen-Bästenhardt und dem tiefen Einschnitt am Endelberg Fragen hinsichtlich der baulichen Eingriffe in das Grundwasser (bauzeitlich, dauerhaft) und den damit ggf. verbundenen Auswirkungen auf das Grundwasser (quantitativ, qualitativ). Darüber hinaus sind die ggf. erforderlichen Grundwasser-Schutzmaßnahmen zu beschreiben.

In unserer Stellungnahme vom 21.03.18 haben wir zunächst eine erste geologisch-hydrogeologische Bewertung für das Heilquellenschutzgebiet und den tiefen Einschnitt am Endelberg auf Grundlage der vorhandenen Unterlagen vorgenommen. In einer weiteren Stellungnahme vom 31.07.18 teilten wir Ihnen die ersten Ergebnisse der aktuellen Erkundung und die daraus sich ergebenden Folgerungen und Empfehlungen mit. Mit E-Mail vom 15.11.18 haben wir den Planungsstand 09.11.18 aus geologisch-hydrogeologischer Sicht bewertet.

Das nun vorliegende Gutachten beschreibt die geologisch-hydrogeologischen Verhältnisse in den genannten Bereichen und bewertet die vorliegende, aktuelle Planung aus wasserwirtschaftlicher Sicht sowie die bautechnisch zu ergreifenden Schutzmaßnahmen.

An **Unterlagen** wurden uns vom Regierungspräsidium Tübingen, Abteilung Straßenwesen und Verkehr, folgende relevanten Planunterlagen zur Verfügung gestellt:

- Vorentwurf, Stand Dez. 2013, mit
  - Höhenpläne (M 1:2 500/1:250), U6, Blätter 1.1 und 1.2, Blätter 2.1 und 2.2, Blätter 3.1 und 3.2;
- Vorentwurf und Planfeststellung, Stand Mai 2017, mit
  - Übersichtslageplan gewählte Linie (M 1:10 000),
  - Übersichtslagepläne mit Baufeldgrenzen (M 1:2 500), Blätter 3.3.1 bis 3.3.3,
- Planfeststellung, Vorabzug, Stand Feb. 2018
  - Lagepläne (M 1:1 000), Blätter 5.1 bis 5.11;
- Planfeststellung, Vorabzug, Stand Dez. 2017/Jan. 2018, mit
  - Lagepläne (M 1:1 000), Blätter 5.1 bis 5.8,
  - Ausgewählte Profile (M 1:200), Stat. 1+300 bis 1+600, Stat. 1+800 bis 2+300, Stat. 2+400 bis 2+600 und Stat. 5+300 bis 5+600;
- RE-Entwurf, Stand Jan./Feb. 2018, mit
  - Ausgewählte Profile (M 1:200), Stat. 0+700 bis 0+900, Stat. 1+000 bis 1+200, Stat. 1+300 bis 1+600, Stat. 2+400, Stat. 4+300 und Stat. 5+400;
- E-Mail vom 09.11.2018 mit Angaben zur geplanten Änderung der Gradienten durch den Straßenplaner;
- Aktualisierte Pläne, Stand 22.03.2019, mit
  - Lageplan (M 1:2 500), Planfeststellung, Unterlage 3, ~~Blatt Nr. 1, "In Bearbeitung"~~; **Blatt Nr. 1a (02.03.2022)**;
  - Ausgewählte Profile (M 1:200), Achse 100, Stat. 0+700 bis 0+900, Stat. 0+800 bis 1+100 und Stat. 1+200 bis 1+900.

sowie

- Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für Strecke, Einschnitte und Dämme: B27-Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, Ingenieurgesellschaft Dr. Spang GmbH, NL Esslingen, 28.03.2011 (auszugsweise);
- Orientierende Untersuchung zu möglichen Bodenverunreinigungen der beiden Flächen "Oberwasser, Ofterdingen" und "Vordere Halde II, Mössingen": B27-Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, Ingenieurgesellschaft Dr. Spang GmbH, NL Esslingen, 08.03.2010;
- Geologisches Gutachten Az. 2312.01/95-4764 zur Variantenuntersuchung der B27 zwischen Nehren und Bodelshausen, Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg, September 1995;
- Geologisches Gutachten Az. II/3-1375/80 zum Ausbau der B27 zwischen Tübingen und Hechingen, hier: Führung in den Abschnitten Nehren - Bodelshausen und Bodelshausen - Hechingen, Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg, 27.07.1980;
- Rechtsverordnung des Landratsamts Tübingen zum Schutz der als Heilquellen staatlich anerkannten Schwefelquellen des Schwefelbads Bad Sebastiansweiler GmbH, Tübingen, 18.01.1990;
- Aktenvermerk zum Ergebnis einer Besprechung vom 24.07.12 zu Fragen zum Baugrund, Dipl.-Ing. Kurt Langenbach GmbH;
- Protokoll zur Besprechung mit der Unteren Wasserbehörde im Landratsamt am 12.01.2017, Regierungspräsidium Tübingen, 16.01.17.

Vom Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH, Sigmaringen, erhielten wir am 19.09.18 per E-Mail

- Ausgewählte Profile (M 1:200) Stat. 0+900 bis 2+400, alle 100 m, Stand 19.09.18.

Außerdem standen uns zur Verfügung:

- Blatt 7520 Mössingen der Geologischen Karte (M 1:25 000) von Baden-Württemberg mit Erläuterungen, Stuttgart 1980;

- Blatt 7620 Jungingen der Geologischen Karte (M 1:25 000) von Baden-Württemberg mit Erläuterungen, Stuttgart 1975;
- Zeitungsartikel "Das künftige Heilquellenschutzgebiet in Bad Sebastiansweiler: Weniger Dung und mehr Kontrolle", Schw. Tagblatt, 29.11.89;
- Heilbäder und Heilquellenkurbetriebe: Bad Sebastiansweiler, Deutsches Bäderbuch, Stuttgart, 2008.

## **2 Lage und Streckenbeschreibung**

Der Baubeginn (Bau-km 0+000) liegt östlich von Bodelshausen am Übergang zur bereits zweibahnig ausgebauten B27 aus Richtung Balingen und endet bei Bau-km 6+911,5 westlich von Nehren (Anlage 1.1). Nach der naturräumlichen Gliederung gehört das Untersuchungsgebiet zum Schwäbischen Keuper-Lias-Land des Mittleren Albvorlands.

**Baumaßnahme:** Zwischen dem Baubeginn bei Bau-km 0+000 und etwa Bau-km 2+800 und zwischen etwa Bau-km 6+650 und dem Bauende erfolgt der Ausbau im Bestand, zwischen etwa Bau-km 2+800 und etwa Bau-km 6+650 verlässt die neue B27 die Bestandstrasse und umfährt die Teilgemeinde Ofterdingen östlich der Bebauung (Anlage 1.1). Nach den vorliegenden Planungsunterlagen (RE-Entwurf) zur Planfeststellung sind - bezogen auf die Gradienten - Dammbauwerke bis ca. 12 m Höhe, bis zu ca. 15 m tiefe Einschnitte und zahlreiche Kunstbauwerke (Brücken, Regenrückhaltebecken) geplant.

Zwischen dem Baubeginn und etwa Bau-km 1+780 quert die Trasse die Zone III des mit Rechtsverordnung vom 18.01.90 des Landratsamtes Tübingen festgesetzten Heilquellenschutzgebiets für die Schwefelquellen von Bad Sebastiansweiler (Anlage 1.2). Nach der aktuellen Planung verläuft die Gradienten der Straße im Heilquellenschutzgebiet überwiegend in Dammlage und Geländegleiche. Lediglich zwischen etwa Bau-km 1+200 und 1+300 sowie zwischen etwa Bau-km 1+600 und 1+900 außerhalb des

Schutzgebiets auf Höhe der Kurklinik wird geringfügig in den Untergrund eingegriffen. Die maximalen Einschnittstiefen bis Planum betragen bis zu rund 1,7 m bei Bau-km 1+200 bzw. bis zu rund 3,3 m bei Bau-km 1+700 unter Bestandsgelände. Bei Bau-km 0+445 sind eine neue Unterführung für Wildtiere und den Hungergraben (BW 1) und bei Bau-km 0+670 bis 0+720 eine Grünbrücke mit zweizelligem Rechteckquerschnitt (BW 2) vorgesehen. ~~Bei etwa Bau-km 0+800 bis Bau-km 1+200 ist beidseitig der Straße jeweils eine PWC-Anlage in Geländegleich- bis Dammlage geplant.~~ Zwischen etwa Bau-km 1+600 und 1+800 wird eine neue Anschlussstelle an die K6933 nach Mössingen mit einem Anschlussbauwerk (BW 3), das bereits knapp außerhalb des Schutzgebiets liegt, gebaut. Dafür wird die K6933 auf einer Länge von 500 m in der Zone III des Heilquellenschutzgebiets in Dammlage neu trassiert. Darüber hinaus sind im gesamten Abschnitt bis zu 5 m hohe Lärm- und Irritationsschutzwände geplant.

Im Abschnitt zwischen etwa Bau-km 2+650 und 2+900 nordwestlich Mössingen-Bästenhardt verläuft die Straße in Einschnittslage (Anlage 1.3). Die Einschnittstiefe beträgt dort bis zu rund 12 m.

Ab etwa Bau-km 4+900 bis Bau-km 5+700 verläuft die neue Straße entlang des Endelbergs in bis zu rund 15 m tiefer Einschnittslage (Anlage 1.4). Für die geplanten Böschungsneigungen liegen bislang unterschiedliche Varianten vor:

- durchgehende Regelneigung von 1:1,5 (34°),
- im Niveau der Überdeckung Neigung 1:2,0 (27°) und darunter im Festgestein Regelneigung 1:1,5 (34°),
- im Niveau der Überdeckung Neigung 1:2,0 (27°) und darunter im Festgestein Neigung 1:1,0 (45°), z. T. von Bermen unterbrochen,
- oben Neigung 1:2,0 (27°), unten maximal bis 7 m Höhe Regelneigung 1:1,5 (34°), von einer Berme unterbrochen.



### 3 Untersuchungsumfang

Die bislang vorliegenden Gutachten (vgl. Abschnitt 1) des Geologischen Landesamts B.-W. und des Ingenieurbüros Dr. Spang, NL Esslingen, waren im Hinblick auf die wasserwirtschaftliche Bewertung der Trasse im Bereich des Heilquellenschutzgebiets und des Endelbergs nicht ausreichend. Es wurden deshalb zusätzliche Untersuchungen erforderlich.

In diesem Zusammenhang wurde am 03.04.18 beim Landratsamt Tübingen, Abteilung Umwelt und Gewerbe, gemäß § 43 des Wassergesetzes von Baden-Württemberg ein Antrag auf wasserrechtliche Erlaubnis für Bohrarbeiten eingereicht. Die vom Amt mit Stellungnahme vom 22.05.18 erteilten Auflagen wurden bei der Erkundung berücksichtigt.

Für die neue ergänzende Erkundung wurden, entsprechend dem von uns ausgearbeiteten Erkundungskonzept, von der Bohrfirma Terrasond GmbH, Günzburg, vom 26.06. bis 16.07.18 unter unserer fachtechnischen Aufsicht

6 Kernbohrungen (BK 1-18 bis BK 5-18 und B 4-neu) nach DIN EN ISO 22475, Tabelle 2, Zeile 7, im Fels Zeile 2, mit insgesamt

86,3 Bohrm Metern  
niedergebracht.

Alle Bohrungen wurden im Schwarzzjura (Lias) als 5"-Grundwasser-Messstelle DN 125 ausgebaut. Der Messstellen-Ausbau ist in Anlage 2.1 dargestellt.

Die 1980 im Auftrag des Geologischen Landesamts erstellte Grundwassermessstelle B 4 war wegen einem Anfahrschaden nicht mehr messbar und musste deshalb mittels Zement-Bentonit-Suspension fachgerecht verfüllt werden. Unmittelbar daneben wurde sie durch eine neue Grundwassermessstelle mit vergleichbarer Tiefe und Ausbau ersetzt (B 4-neu).

Entsprechend einer Luftbilddauswertung des Kampfmittelbeseitigungsdienstes (KMBD) aus dem Jahr 2009 war im Baufeld nicht mit Kampfmittelaltlasten zu rechnen, so dass eine diesbezügliche Sondierung im Vorfeld der Arbeiten nicht erforderlich war.

Die neuen Erkundungspunkte und Grundwassermessstellen sowie die im Jahr 1980 gebauten und noch auffindbaren Grundwassermessstellen des Geologischen Landesamts wurden vom Ingenieurbüro Dipl.-Ing. K. Langenbach GmbH nach Lage und Höhe genau eingemessen. Sie sind zusammen mit den im Jahr 2010 (Ingenieurbüro Dr. Spang) durchgeführten Kernbohrungen lagerichtig in den Anlagen 1.2 bis 1.4 eingezeichnet.

Die Böden und Festgesteine der aktuellen Bohrungen wurden durch **S&P** visuell und durch manuelle Feldversuche nach DIN EN ISO 14688 und DIN EN ISO 14689-1 angesprochen und ingenieur-geologisch aufgenommen.

Die Schichtenfolgen der Bohrungen in 2018 sind in Anlehnung an DIN 4023 in Anlage 2 dargestellt und beschrieben sowie in drei geologischen Querschnitten eingearbeitet (Anlagen 3).

Die Signaturen, Zeichen und Bezeichnungen in den Anlagen 2 und 3 sind in Anlage 2.1 erläutert.

In weiteren Anlagen sind die relevanten Fremdbohrungen des Geologischen Landesamts und des Büros Dr. Spang beigelegt.

Die Schichtenverzeichnisse der Kernbohrungen 2018, die Bohrkernfotos und die Ausbauprotokolle, die von der Bohrfirma erstellt wurden, befinden sich in unseren Unterlagen.

In den Bohrungen in 2018 wurde mit Ausnahme in der BK 2-18 (GWM) überwiegend Festgestein erbohrt. Der Bohrung wurden insgesamt

7 Bodenproben der Güteklasse 3 nach DIN EN 1997-2, Tab. 3.1 und DIN EN ISO 22475

entnommen.

Die Proben aus der Bohrung werden nach Abgabe des Geotechnischen Berichts drei Monate lang aufbewahrt und danach, sofern sie der Auftraggeber nicht anfordert oder eine längere Einlagerung vereinbart, ohne Ankündigung entsorgt.

Bodenmechanische Versuche wurden keine durchgeführt.

Die Bewertung der **Schadstoff-Situation** war nicht Gegenstand der Untersuchungen.

In den Grundwassermessstellen BK 1-18 und BK 5-18 wurden am 20.07.18 bzw. 02.08.18 jeweils **Pumpversuche** durchgeführt. Die Versuche und die Ergebnisse sind in Anlage 4.1 dargestellt und in Abschnitt 5.2 beschrieben. Jeweils am Ende der beiden Pumpversuche wurden **Wasserproben** aus den Messstellen entnommen und analysiert, siehe Abschnitt 5.3 und Anlage 4.2.

#### **4 Baugrund**

Die nachfolgende Beschreibung beschränkt sich auf den Streckenabschnitt im Heilquellenschutzgebiet sowie die Einschnitte bei Mössingen-Bästenhardt und am Endelberg und beruht auf den oben genannten Unterlagen und ergänzenden Untersuchungen.

Der Baugrund besteht im natürlichen Gelände von oben nach unten oberflächennah aus geringmächtigen quartären Deckschichten wie Talablagerungen (Auelehm, Auesand, Auekies) sowie Hang- und Verwitterungslehm. Darunter folgen die Festgesteinsschichten des Opalinustons (all, Dogger, Braunjura alpha) und des Unteren Juras (Lias, Schwarzjura). Der Opalinuston ist eine bei Mössingen etwa 100 m mächtige, petrografisch eintönige Serie vorwiegend toniger Schichten, die unten aus dunkelgrauem, oft schiefrigem Tonstein und Tonmergelstein mit feinverteiltem und in Konkretionen auftretendem Schwefelkies (Pyrit) bestehen. Nach oben nehmen der Sandgehalt, die Glimmerführung und der Kalkgehalt zu. Bei beginnender Verwitter-

nung zeigt das Gestein rostbraune Färbung; das Gestein neigt dann zu Rutschungen.

Die Grenze zum liegenden Unteren Jura ist undeutlich; der Untere Jura setzt mit den Schichten der Jurensismergel (tc2, Ober-Toarcium, Schwarzjura zeta) ein. Die nur wenige Meter mächtige Schicht besteht im frischen Zustand aus grauem, schiefrigem Mergelstein, der durch Verwitterung rasch in einen zähen Tonmergel übergeht. Eingeschaltet sind mehrere helle, unregelmäßig knollig zerfallende Kalksteinlagen, die zu dem Namen "Kalkknauer-Schichten" geführt haben.

Darunter stehen die für die nachfolgende Bewertung maßgebenden Schichten des Posidonienschiefers (tc1, Unter-Toarcium, Schwarzjura epsilon) an. Der Posidonienschiefer besteht überwiegend aus schwarzgrauem, schiefrigem, bituminösem Tonmergelstein ("Ölschiefer") mit eingeschalteten einzelnen härteren, ebenfalls bituminösen Mergelkalksteinbänken ("Stinkkalkbänke"). Der Gehalt an organischem Kohlenstoff kann über 9 % betragen. Das Gestein enthält zudem reichlich Schwefelkies (Pyrit), sowohl feinverteilt als auch konkretionär. Die Gesamtmächtigkeit beträgt etwa 10 m bis 12 m.

Unter dem Posidonienschiefer folgt der Amaltheenton (pb2, Ober-Pliensbachium, Schwarzjura delta), eine eintönige Tonsteinserie, die von einzelnen, geringmächtigen Kalkmergelsteinbänken eingerahmt wird. Der dunkelgraue bis blaugraue, z. T. schiefrige Tonstein enthält viele Pyritkonkretionen und hellgraue Kalkmergelkonkretionen. Der Tonstein ist stark witterungsempfindlich und geht an der Geländeoberfläche rasch in einen fetten Ton über. Die Mächtigkeit schwankt stark und liegt im Untersuchungsgebiet bei rund 15 m.

Den Abschluss der relevanten Schichten bildet der Numismalmergel (pb1, Unter-Pliensbachium, Schwarzjura gamma), der aus einer etwa 8 m bis 10 m mächtigen Folge aus grauem Mergel- und Kalkmergelstein besteht, in die mehrere harte, hellgraue, bis zu 0,8 m mächtige Kalksteinbänke einschaltet sind. Die

Grenze zum Amaltheenton bildet eine markante, sehr harte, 0,25 m bis 0,30 m mächtige Kalksteinbank ("davoei-Bank").

## **5 Grundwasser**

Neben den gering ergiebigen und wasserwirtschaftlich unbedeutenden Grundwasservorkommen in den stärker durchlässigen Schichten der Talablagerungen (Porengrundwasserleiter) treten in den stärker geklüfteten, kalkigen Bänken des Unteren Juras sehr geringe Schichtwasserführungen auf (Kluftgrundwasserleiter). Lediglich im Posidonienschiefer (Schwarzjura epsilon, Toarcium 1) sind ergiebiger Grundwasservorkommen zu erwarten. Im Bereich der Tannbachniederung südöstlich der B27 bei Bad Sebastiansweiler werden die mit Schwefelverbindungen angereicherten Wässer aus dem nach Süden abtauchenden Posidonienschiefer zum Austreten gezwungen, weil sie vom überlagernden, praktisch nicht durchlässigen Opalinuston zurückgestaut werden (s. Abschnitt 5.2).

### **5.1 Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler**

Im Streckenabschnitt Bau-km 0+000 bis etwa Bau-km 1+780 wird die Zone III des Heilquellenschutzgebiets durchfahren.

Die im Tannbachtal austretenden Schwefelwässer werden für medizinische Zwecke von der Bad Sebastiansweiler GmbH genutzt. Gemäß den Unterlagen des Geologischen Landesamts wird das Bad aus zwei Brunnengruppen versorgt, die etwa 430 m (Butzenbad) bzw. etwa 480 m (Hungergraben 3) südöstlich der B27 liegen (Anlage 1.2). Die Fassung Butzenbad besteht aus einem etwa 10 m tiefen Brunnenschacht (Butzenbadquelle) und einem 17 m tiefen Bohrbrunnen (Butzenbadquelle-Tiefbohrung) dicht nebeneinander. Die Fassung Hungergraben besteht aus zwei nebeneinanderliegenden, bis 8,6 m tiefen Brunnenschächten. Die Fassungen reagieren bekannter Weise sehr rasch auf Niederschlä-

ge. Daher schwankt die Grundwasseroberfläche je nach Witterung um mehrere Meter. In der Umgebung der Brunnen treten an verschiedenen Stellen geringe Mengen von Schwefelwasser ungefasst zu Tage. Die gefassten Schwefelwässer werden in Rohrleitungen zur Klinik gepumpt.

Das Einzugsgebiet der Brunnen und Quellen, die alle aus dem Posidonienschiefer gespeist werden, erstreckt sich auf die nach Nordwesten sanft ansteigende Verebnung beiderseits der B27, wo der Posidonienschiefer ausstreicht oder nur von den geringmächtigen Schichten der Jurensismergel bedeckt wird. Infolge der Oberflächennähe gilt das System der Schwefelwässer hydrologisch und hydrochemisch als sehr empfindlich.

## 5.2 Pumpversuche

Am 20.07.18 wurde in der Grundwassermessstelle BK 1-18 und am 02.08.18 in der Messstelle BK 5-18 jeweils ein 6-stündiger Pumpversuch unter Mitbeobachtung des Wasserspiegels in der jeweils benachbarten Messstelle durchgeführt. Der Wasserspiegelaufverlauf wurde in den getesteten Messstellen mit Drucksonde und Datenlogger aufgezeichnet (Anlagen 4.1).

**Pumpversuch BK 1-18:** Der Pumpversuch in der Messstelle BK 1-18 mit Ausbau im Posidonienschiefer wurde mit einer Entnahmerate von 0,057 l/s gestartet (1. Stufe). Bei dieser Entnahme wurde der Ruhewasserspiegel von 4,14 m u. ROK (470,50 mNN) innerhalb von 40 Minuten um 3,76 m auf 7,90 m u. ROK (466,74 mNN) steil abgesenkt. Daher wurde die Entnahmerate in der 2. Stufe auf 0,028 l/s verringert. Nach weiteren etwa 3,5 h (214 Minuten) stellte sich ein Quasi-Beharrungszustand bei rund 6,9 m u. ROK (467,7 mNN) mit einem weiter leicht abfallenden Wasserspiegel ein. Nach insgesamt 6 h wurde die Pumpe abgestellt. Am darauf folgenden Morgen war der Ruhewasserstand noch nicht ganz erreicht. Der Wideranstieg des PV wurde nach THEIS ausgewertet. Die hydraulische Durchlässigkeit berechnet

sich zu  $k_f = 1,6 \cdot 10^{-6} \text{ m/s}$  (Anlage 4.1.1).

Der Grundwasserspiegel der etwa 90 m entfernten Grundwassermessstelle BK 4-neu, ebenfalls mit Ausbau im Posidonienschiefer, hat auf die Entnahmen aus der Messstelle BK 1-18 nicht reagiert.

**Pumpversuch BK 5-18:** Der Pumpversuch in der Messstelle BK 5-18 im Bereich des Endelbergs mit Ausbau im Amaltheenton wurde mit einer Entnahmerate von 0,095 l/s gestartet (1. Stufe). Bei dieser Entnahme wurde der Ruhewasserspiegel von 7,61 m u. ROK (454,74 mNN) innerhalb von nur 7 Minuten um 1,53 m auf 9,14 m u. ROK (453,21 mNN) abgesenkt. Daraufhin wurde die Entnahmerate in der 2. Stufe auf 0,045 l/s und weitere 28 Minuten später in der 3. Stufe auf 0,025 l/s verringert. Nach insgesamt 2,5 Stunden (150 Minuten) musste bis zum Ende der Pumpphase auf Intervallbetrieb mit durchschnittlich 0,012 l/s umgestellt werden. Daraufhin stellte sich dann ein Quasi-Beharrungszustand bei rund 16 m u. ROK (446,4 mNN) ein. Nach insgesamt 6 h wurde die Pumpe abgestellt. In den darauffolgenden Tagen stellte sich ein um 2,5 m niedrigerer Ruhewasserspiegel bei rund 10,1 m u. ROK (452,3 mNN) ein. Der Wiederanstieg wurde nach THEIS ausgewertet. Die hydraulische Durchlässigkeit berechnet sich zu  $k_f = 2,5 \cdot 10^{-7} \text{ m/s}$  (Anlage 4.1.2). Der niedrigere Ruhewasserspiegel gegenüber dem Ausgangswasserspiegel ist vermutlich auf einen lokal begrenzten, hängenden Grundwasserleiter zurückzuführen, der im Laufe des Pumpversuchs entleert wurde. Aufgrund der Trockenheit hat er sich im Messzeitraum des Pumpversuchs nicht wieder aufgefüllt. Der waagrechte Kurvenverlauf am Ende des Pumpversuchs belegt das Ende des Wiederanstiegs. Der ermittelte  $k_f$ -Wert repräsentiert damit die Durchlässigkeit des relevanten "Hauptgrundwasserleiters".

Der Grundwasserspiegel der rund 85 m entfernten Grundwassermessstelle BK 4-18 mit Ausbau im Amaltheenton hat auf die Entnahmen aus der Messstelle BK 5-18 nicht reagiert.

### 5.3 Analysenergebnisse

Jeweils am Ende der beiden Pumpversuche wurden am 20.07.18 bzw. am 02.08.18 Wasserproben entnommen und zur Untersuchung nach dem Grundmessprogramm G der SYNLAB Umweltinstitut GmbH überbracht. Die Analysenergebnisse sind in Anlage 4.2 beige-fügt.

Die Analyse der Wasserprobe aus dem Posidonienschiefer der BK 1-18 ergab nach den geohydrochemischen Eigenschaften einen Natrium-Calcium-Hydrogencarbonat-Wassertyp (Anlage 4.2.1). Der Feststoffinhalt bzw. die Mineralisation mit insgesamt rund 850 mg/l bei einer Leitfähigkeit von 972  $\mu\text{S}/\text{cm}$  ist eher gering. Die untersuchten Parameter, mit Ausnahme des Mangans, liegen unter den Grenzwerten der Trinkwasser-Verordnung. Bei einem Sauerstoffgehalt von 8,1 mg/l ist das Wasser nahezu sauerstoffgesättigt und damit oxidierend. Die Gesamthärte von 20,5°dH ist nach Klut-Olszewski als "hart" einzustufen. Der relativ hohe NaCl-Wert ist vermutlich auf Streusalzeinflüsse der nahen Bundesstraße zurückzuführen. Auch der hohe DOC-Gehalt und der Absorptionskoeffizient bei 254 nm deuten auf einen Oberflächenwassereinfluss hin.

Davon abweichend handelt es sich bei den aus dem Posidonien-schiefer balneologisch genutzten Schwefelquellen "Butzenbad" und "Hungergraben" um schwefelhaltige Natrium-Magnesium-Hydrogenkarbonat-Chlorid-Wässer bzw. Natrium-Magnesium-Calcium-Hydrogenkarbonat-Sulfat-Wässer mit einem hohen Feststoffinhalt von 1656 mg/l bzw. 2075 mg/l und einer Leitfähigkeit von 1910  $\mu\text{S}/\text{cm}$  bzw. 2290  $\mu\text{S}/\text{cm}^1$ .

Bei dem Grundwasser aus dem Amaltheenton der BK 5-18 handelt es sich um ein ebenfalls schwach mineralisiertes Calcium-Magnesium-Hydrogencarbonat-Wasser mit einem Feststoffinhalt von rund 680 mg/l und einer geringen Leitfähigkeit von 783  $\mu\text{S}/\text{cm}$  (Anlage 4.2.2). Das Wasser zeigt hydrochemisch keine Auffälligkeiten; die untersuchten Parameter halten die Grenzwerte der Trinkwasser-Verordnung ein. Nach dem Sauer-

---

<sup>1</sup> Heilbäder und Heilquellenkurbetriebe: Bad Sebastiansweiler, Deutsches Bäderbuch, Stuttgart, 2008.



stoffgehalt ist das Wasser ebenfalls oxidierend und mit einer Gesamthärte von 22,3°dH als "hart" zu bezeichnen. Der Eisengehalt von 0,85 mg/l ist erhöht und vermutlich auf die Lösung von Pyrit zurückzuführen.

#### 5.4 Grundwasserstände

Im Jahr 1980 wurden durch das Geologische Landesamt<sup>2</sup> zwischen etwa Bau-km 0+700 und Bau-km 2+500 die sieben Grundwassermessstellen B 1 bis B 7 eingerichtet. Im Bereich des Heilquellenschutzgebietes lagen die Messstellen B3 bis B7. Folgende Wasserstandsmessungen aus dem Zeitraum 06.05.80 bis 22.07.80 liegen vor:

	Nordost			Südwest			
	<b>Messstellen im Heilquellenschutzgebiet 1980</b>						
Bohrung	B 1	B 2	B 3	B 4	B 5	B 6	B 7
Ausbau	pb2	pb2	pb2	tc1	tc1	tc1	tc1
Gelände 1980 [mNN]	459,55	462,60	461,75	478,10	482,05	489,65	491,25
Gelände 2018 [mNN]	-	-	461,62	478,38	481,38	488,92	-
ROK 1980 [mNN]	460,15	463,13	462,20	478,52	482,48	490,15	491,75
ROK 2018 [mNN]	-	-	462,05	-	481,67	489,36	-
höchster Wasserstand [m u. Gel.]	8,08	4,25	2,48	1,61	4,35	2,49	0,56
2018 [m u. Gel.]	-	-	2,50	-	4,49	2,55	-
1980 [mNN]	451,47	458,35	459,27	476,49	477,70	487,16	490,69
2018 [mNN]	-	-	459,12	-	476,89	486,37	-
tiefster Wasserstand [m u. Gel.]	9,24	5,35	3,57	2,28	5,60	2,78	2,02
2018 [m u. Gel.]	-	-	3,59	-	5,74	2,84	-
1980 [mNN]	450,31	457,25	458,18	475,82	476,45	486,87	489,23
2018 [mNN]	-	-	458,03	-	475,64	486,08	-
Differenz [m]	1,16	1,10	1,09	0,67	1,25	0,29	1,46

Tabelle 1: Grundwasserstände vom 06.05.80 bis 22.07.80 (Geologisches Gutachten Az. II/3-1375/80 Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg, 27.07.80)

<sup>2</sup> Geologisches Gutachten Az. II/3-1375/80 zum Ausbau der B27 zwischen Tübingen und Hechingen, hier: Führung in den Abschnitten Nehren - Bodelshausen und Bodelshausen - Hechingen, Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg, 27.07.1980

Bei einem Ortstermin am 15.03.18 wurde festgestellt, dass von den Messstellen lediglich noch die B 5 und die B 6 zumindest von außen (Ausbau Überflur) intakt waren. Bei der B 4 fehlte die Sebakappe und das Stahlschutzrohr war stark beschädigt, bei der B 3 war die Seba-Kappe nicht mehr zu öffnen. Die B 7 konnte nicht mehr gefunden werden. Die B 3, B 5 und B 6 wurden 2018 geodätisch neu eingemessen. Die neuen Höhen wurden in der Tabelle 1 berücksichtigt und die dazugehörigen Messwerte entsprechend korrigiert. Die Unterschiede sind vernachlässigbar und für die nachfolgende Bewertung ohne Relevanz.

Wegen der wenigen noch verbliebenen Grundwassermessstellen im Heilquellenschutzgebiet wurden deshalb zusätzlich die Grundwassermessstellen BK 1-18, BK 2-18, BK 3-18 und BK 4-neu errichtet. Die BK 1-18, BK 3-18 und die BK 4-neu wurden im relevanten Posidonienschiefer, die BK 2-18 im darunterliegenden Amaltheenton ausgebaut. Die BK 1-18, BK 2-18, BK 3-18 und BK 4-neu wurden jeweils mit einer Drucksonde und Datenlogger für kontinuierliche Grundwasserstandsmessungen ausgerüstet. Die bislang vorliegenden Stichtagsmessungen sind in der Tabelle der Anlage 4.3 dokumentiert. In Anlage 4.4 sind die Grundwasserstandsganglinien der bislang vorliegenden Zeiträume dargestellt. Für die Fremdbohrung bzw. Grundwassermessstelle BKP 26 liegen nur Daten bis September 2017 vor.

In der BK 1-18 GWM (Anlage 2.1.1) mit oberflächennahem Ausbau im Posidonienschiefer (tcl) zeigt die Ganglinie (Anlage 4.4.1) nach dem Pumpversuch am 21.07.18 zunächst bis etwa Ende Oktober 2018 einen stetigen Rückgang, der allerdings von einzelnen Niederschlagsereignissen unterbrochen wurde. Der tiefste Grundwasserstand im Messzeitraum wurde am 23.10.18 bei 470,14 mNN entsprechend 3,56 m unter Gelände gemessen. Ab November stieg der Grundwasserspiegel zunächst langsam an, ab Dezember dann stark bis zum bislang gemessenen Höchststand am 15.01.19 bei 471,72 mNN entsprechend 1,98 m unter Gelände. Die Differenz zwischen niedrigstem und höchstem Wert beträgt damit 1,58 m.

Die Grundwasserganglinie (Anlage 4.4.2) der BK 3-18 GWM (Anlage 2.1.3), oberflächennah im Posidonienschiefer (tcl) ausgebaut, fällt klimabedingt bis zum 21.12.18 kontinuierlich ab. Die im September gemessenen Daten sind Fehlmessungen, die auf ein zu kurzes Sondenkabel zurückzuführen sind. Der bisherige tiefste Wert wurde am 21.12.18 bei 455,80 mNN entsprechend 5,78 m unter Gelände, der höchste Wert am 25.01.19 bei 457,73 mNN entsprechend 3,85 m unter Gelände gemessen. Die Differenz zwischen niedrigstem und höchstem Wert beträgt damit 1,93 m. Kurzfristige Niederschlagsereignisse machen sich in der Grundwassermessstelle nicht bemerkbar. Der Anstieg im Winter ist jahreszeitlich bedingt.

Die B 4-neu GWM (Anlage 2.1.6) wurde als Ersatz für die 1980 gebaute B 4 erstellt und ist ebenfalls oberflächennah im Posidonienschiefer (tcl) ausgebaut. Der Grundwasserspiegel (Anlage 4.4.3) fiel zunächst bis Anfang Dezember 2018 kontinuierlich bis auf 472,83 mNN entsprechend 4,57 m unter Gelände ab, um dann bis zum 15.01.19 auf den bislang höchsten Stand bei 473,97 mNN entsprechend 3,43 m unter Gelände anzusteigen. Die Differenz beträgt damit 1,14 m. Die Niederschläge machen sich nicht so deutlich wie in der BK 1-18 GWM bemerkbar und scheinen etwas zeitverzögert anzukommen. Gegenüber den 1980 gemessenen Werten (Tabelle 1) liegt der Grundwasserspiegel rund 2 m bis 3 m tiefer.

Im Bereich des Einschnitts am Bästenhardt liegt die Grundwassermessstelle BKP 26. Die vorliegenden kontinuierlichen Grundwasserstandsmessungen sind als Ganglinie in der Anlage 4.4.5 dargestellt. Sie zeigt einen jahreszeitlich bedingten Verlauf mit Grundwasserhöchstständen im Frühjahr und Grundwassertiefstständen im Herbst. Der niedrigste gemessene Wert im August 2012 und 2015 lag bei 460,44 mNN entsprechend 9,56 m unter Gelände, der höchste Wert am 02.06.13 bei 463,27 mNN entsprechend 6,73 m unter Gelände. Die maximale Differenz zwischen niedrigstem und höchstem Wert in einer rund 5jährigen Beobachtungszeit beträgt damit 2,83 m. Die von uns

an sechs Stichtagen zwischen dem 12.08.18 und dem 02.02.19 durchgeführten Handmessungen lagen die Grundwasserstände zwischen 459,56 mNN (01.11.18) und 460,01 mNN (02.02.19) und damit geringfügig tiefer als die Messungen bis 2017.

Im Bereich des Endelbergs wurden die beiden Grundwassermessstellen BK 4-18 GWM (Anlage 2.1.4) und BK 5-18 GWM (Anlage 2.1.5) hergestellt. Sie sind im Amaltheenton im Niveau des zukünftigen Einschnitts verfiltert; die BK 5-18 ist mit einem Datenlogger zur kontinuierlichen Erfassung der Grundwasserstände ausgerüstet. Der Ruhewasserstand im August 2018 lag in der BK 5-18 GWM bei 452,3 mNN und in der BK 4-18 GWM bei 451,4 mNN. Das Gefälle der Grundwasseroberfläche ist damit schwach nach Osten gerichtet. In Anlage 4.4.4 ist die Ganglinie der BK 5-18 GWM im bisherigen Messzeitraum dargestellt. Danach fiel der Grundwasserspiegel bis zum 10.01.19 kontinuierlich bis auf 450,47 mNN entsprechend 11,07 m unter Gelände ab um dann bis zum bisher gemessenen Höchststand am 01.02.19 bei 456,38 mNN entsprechend 5,16 m unter Gelände rasch anzusteigen. Vermutlich haben die starken Niederschläge Mitte Januar 19 den oberflächennahen hängenden Grundwasserleiter rasch aufgefüllt. Unter Berücksichtigung des oben beschriebenen Pumpversuchs handelt es sich um einen schichtig gegliederten Kluftgrundwasserleiter, in dem keine zusammenhängende Grundwasseroberfläche ausgebildet ist.

Für den letzten im Heilquellenschutzgebiet Bad Sebastiansweiler durchgeführten Stichtag am 30.07.18, an dem alle vorhandenen Messstellen gemessen wurden, sind in Anlage 4.5 die Grundwassergleichen, d. h. die Linien gleicher Grundwasserhöhen, dargestellt. Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass es sich um Werte in einer Trockenperiode handelt. In den nassen Jahreszeiten ist nach den bisher bekannten Amplituden mit rd. 1,5 m höheren Wasserständen zu rechnen.

## 6 Bautechnische Folgerungen

### 6.1 Straße und Grundwasser

#### **Streckenabschnitt Bau-km 0+000 und etwa Bau-km 1+780 (Heilquellenschutzgebiet)**

Gemäß dem Streckengutachten<sup>3</sup> verläuft die Straße vom Baubeginn bis etwa Bau-km 1+010 über ca. 1,8 m bis 3,5 m mächtigem Hang-/Verwitterungslehm. Darunter folgt das zunächst mäßig bis stark verwitterte, mit der Tiefe zunehmend schwach verwitterte bis unverwitterte Festgestein der Jurensismergel (tc2, Ober-Toarcium, Schwarzjura zeta). Die Grenze zum liegenden Posidonienschiefer wird bei etwa 480 mNN vermutet. Die beiden geplanten Bauwerke BW 1 (Unterführung Wildtiere und Hungergraben) und BW 2 (Grünbrücke) werden danach wahrscheinlich in den Jurensismergeln gegründet werden können. Die Pegelbohrung B 7 des Geologischen Landesamtes<sup>4</sup> nahe des geplanten Bauwerks BW 2 ergab allerdings davon abweichend unter einer rund 5 m mächtigen Verwitterungsschicht bereits die Schichten des Posidonienschiefers (tc1). Das Grundwasser stand oberflächennah bei etwa 2 m unter Gelände entsprechend 487,7 mNN an. Danach wären bauzeitliche Eingriffe während der Gründungsarbeiten sowohl ins Grundwasser als auch in den Posidonienschiefer wahrscheinlich. Das geplante Bauwerk BW 3, Brücke im Zuge der K6933 über die B27 neu, am nordöstlichen Rand des Heilquellenschutzgebiets, wird nach erster Einschätzung voraussichtlich flach im Amaltheenton (pb2) bei etwa 456 mNN gegründet werden können. Bauzeitliche Eingriffe in das Grundwasser während der Gründungsarbeiten wären damit zumindest auf der Südostseite wahrscheinlich.

---

<sup>3</sup> Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für Strecke, Einschnitte und Dämme: B27-Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, Ingenieurgesellschaft Dr. Spang GmbH, NL Esslingen, 20.10.2009

<sup>4</sup> Geologisches Gutachten Az. II/3-1375/80 zum Ausbau der B27 zwischen Tübingen und Hechingen, hier: Führung in den Abschnitten Nehren - Bodelshausen und Bodelshausen - Hechingen, Geologisches Landesamt Baden-Württemberg, Freiburg, 27.07.1980

Die geplanten Lärm- und Irritationsschutzwände werden voraussichtlich tief mittels Bohrpfählen im Festgestein gegründet. Die Pfähle werden voraussichtlich eine Länge um 5 m haben. Damit werden sie zumindest teilweise in das Grundwasser einbinden, was zu bauzeitlichen Eingriffen führt.

Die ergänzenden Untersuchungen in 2018 haben die bisherige Modellvorstellung des Geologischen Landesamts weitgehend bestätigt. Gemäß der Planung für den RE-Entwurf Stand Jan./Feb. 2018 taucht die Trasse ab etwa Bau-km 1+200 bis etwa Bau-km 1+600 mit dem Planum bzw. der Grabensohle der Entwässerung unter die geschlossene Grundwasseroberfläche im besonders schützenswerten Posidonienschiefer ein. Damit wäre sowohl eine bauzeitliche als auch eine dauerhafte Wasserhaltung notwendig. Grob geschätzt ergäbe sich eine Wassermenge von etwa 6 l/s.

In der nun vorliegenden aktuellen Planung vom März 2019 wurde zur Vermeidung dauerhafter quantitativer Einwirkungen in das Grundwasser die Gradienten in diesem Bereich höher gelegt. Dadurch erfolgt kein Eingriff - weder bauzeitlich noch dauerhaft - in das Grundwasser (Anlagen 3.1 und 3.2).

Im weiteren Verlauf bis zur Schutzgebietsgrenze bei Bau-km 1+780 fällt die Grundwasseroberfläche auf etwa 460 mNN ab. Die Straße mit der Fahrbahnoberkante bei rund 465,8 mNN greift nur noch hangseitig geringfügig in den Untergrund ein. Zudem wird nahe der Schutzgebietsgrenze bereits der Amaltheenton erreicht.

Die verlegte, neue K6933 quert zukünftig etwa zwischen Bau-km 0+230 und Bau-km 0+400 auf einer Länge von rund 170 m die Zone III des Schutzgebiets. Nach der alten Planung betrug bisher die größte Eingriffstiefe des Planums unter Gelände bei etwa Bau-km 0+350 rund 3 m. Durch die Höherlegung der B27-Gradienten muss nun auch die Kreisstraße nicht mehr in dieser Einschnittslage geführt werden. Nach den Erkundungsergebnissen der BK 3-18 stehen über dem Posidonienschiefer noch etwa

2 m mächtige Reste der Jurensismergel an. Der Ruhewasserspiegel lag am 11.07.18 bei etwa 4,5 m unter Gelände.

**Streckenabschnitt Bau-km 2+650 und etwa Bau-km 2+900**

In diesem Abschnitt nordwestlich Mössingen-Bästenhardt verläuft die Straße in Einschnittslage (Anlage 1.3). Die Einschnittstiefe beträgt dort bis zu rund 12 m. Für die geologisch-hydrogeologische Bewertung stehen die Fremdbohrungen B 1 des Geologischen Landesamts sowie die BK 23 bis BK 27 des Ingenieurbüros Dr. Spang zur Verfügung. Danach verläuft das Planum voraussichtlich überwiegend in den Schichten des Amaltheentons (pb2, Ober-Pliensbachium, Schwarzjura delta) und der Numismalmergel (pb1, Unter-Pliensbachium, Schwarzjura gamma). Inwieweit der darüber liegende Posidonischiefer noch angeschnitten wird, kann aus den vorliegenden Bohrungen nicht entnommen werden. Folgende Grundwasserstände liegen vor:

	Südwest			Nordost		
	<b>Kernbohrungen und Grundwassermessstellen im Abschnitt Bau-km 2+200 bis 3+000</b>					
Bohrung	BK 27	B 1	BKP 26	BK 25	BK 24	BK 23
Ausbau	-	pb2 vermutl. pb2	-	-	-	-
Bau-km ca.	2+260	2+450	2+450	2+660	2+860	2+980
Gelände [mNN]	467,05	459,55	470,00	468,81	464,46	456,65
Gradiente rd. [mNN]	461,5	462,0	462,0	460,2	458,0	455,7
temporärer Wasserstand [mNN]	5,80 461,25	-	-	10,40 <b>458,41</b>	5,30 <b>459,16</b>	5,55 <b>451,10</b>
höchster Wasserstand [m u.Gel.]	-	8,08	6,73	-	-	-
[mNN]	-	451,47	463,27	-	-	-
tiefster Wasserstand [m u.Gel.]	-	9,24	9,56	-	-	-
[mNN]	-	450,31	460,44	-	-	-
Differenz [m]	-	1,16	2,83	-	-	-

Tabelle 2: Grundwasserstände der Fremdbohrungen des Geologischen Landesamts und des Ingenieurbüros Dr. Spang

Die Grundwasseroberfläche fällt danach etwa von Südwest nach Nordost in Richtung des Vorfluters Tannbach hin ein. Die geplante Gradienten liegt bei Bau-km 2+650 auf rund 461,0 mNN und bei Bau-km 2+900 auf rund 457,2 mNN und damit geringfügig über den gemessenen Grundwasserständen. Dennoch kann nicht ausgeschlossen werden, dass, insbesondere bei Hochwasserständen, die Gräben der Entwässerungsleitungen oder das Planum zeitweise in das Grundwasser eintauchen. Aufgrund der sehr geringen Durchlässigkeiten wird der dadurch zeitweise anfallende Wasserandrang im gesamten Einschnitt auf unter 0,5 l/s und damit als unerheblich geschätzt.

#### **Streckenabschnitt etwa Bau-km 4+900 bis Bau-km 5+700 (tiefer Einschnitt am Endelberg)**

Der bis zu 15 m tiefe Einschnitt am Endelberg verläuft nach dem Streckengutachten geologisch, von oben nach unten, in den Schichten der Jurensismergel (tc2), des Posidonienschiefers (tc1) und des Amaltheentons (tc1). Nach den aktuellen Erkundungsergebnissen wird in diesem Abschnitt bis zu rund 4,5 m tief unter die Grundwasseroberfläche eingegriffen, was zu einer dauerhaften Grundwasserableitung bzw. Absenkung der Grundwasseroberfläche führt. Bezogen auf den etwa 400 m langen und bis zu etwa 40 m breiten Einschnitt und des ermittelten Durchlässigkeitsbeiwerts von  $k_f = 2,5 \cdot 10^{-7}$  m/s beträgt der berechnete Wasserandrang lediglich rund 1 l/s bei einer Reichweite der Absenkung von unter 10 m.

## **6.2 Heilquellenschutz**

Die genutzten Quellen von Bad Sebastiansweiler werden mittels eines mit Rechtsverordnung vom 18.01.90 des Landratsamtes Tübingen festgesetzten Heilquellenschutzgebiets geschützt.

Sowohl die B27 zwischen dem Baubeginn östlich von Bodelshausen und ca. Bau-km 1+780 als auch der überwiegende Teil der Maßnahmen im Zuge der K6933 nach Mössingen liegen in der wei-



teren Schutzzone III des Heilquellenschutzgebiets. Für die Realisierung der Straßenbaumaßnahme sind insbesondere folgende Verbote von Bedeutung:

- §3, (1) Schutz der weiteren Schutzzone, in der Zone III sind verboten:
  - Abs. 9: "Versenken von Abwasser einschließlich des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen abfließende Niederschlagswassers."
  - Abs. 10: "Versickern von Abwasser einschließlich des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen abfließenden Niederschlagswassers, wenn das Wasser nicht ausreichend gereinigt oder seine sichere anderweitige Beseitigung nicht möglich ist."
  - Abs. 11: "Einleiten von Abwasser einschließlich des von Straßen und sonstigen Verkehrsflächen, ausgenommen Feld- und Waldwegen, abfließenden Niederschlagswassers in oberirdische Gewässer, wenn das Abwasser nicht ausreichend gereinigt ist."
  - Abs. 15: "Maßnahmen, die eine wesentliche Verminderung der Grundwasserneubildung oder des nutzbaren Dargebots zur Folge haben."
  - Abs. 16: "Verwenden von wassergefährdenden auswasch- oder auslaugbaren Materialien zum Bau von Straßen und Wegen, sofern nicht nur kleinere Ausbesserungsarbeiten vorgenommen werden."
  - Abs. 19: "Bohrungen und sonstige Maßnahmen zum Erschließen von Grundwasser, sofern diese nicht der öffentlichen Wasserversorgung oder der Wasserversorgung des Aussiedlerhofs "Waldhof Leukardt" dienen."
  - Abs. 20: "Bohrungen zum Aufsuchen oder Gewinnen von Bodenschätzen, zum Erkunden des Baugrundes sowie Anlegen und Erweitern von Erdaufschlüssen, insbesondere zum Gewinnen von Steinen und Erden, sofern nicht die Unbedenklichkeit für das Grundwasser nachgewiesen wird."
- § 3, (2) "Beim Neubau oder beim Umbau von Straßen oder bei einer wesentlichen Änderung bestehender Straßen sind die

notwendigen Schutzvorkehrungen und Schutzmaßnahmen entsprechend dem "Merkblatt für bautechnische Maßnahmen in Wassergewinnungsgebieten" (RiStWag) in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden.

- § 7, (1) Befreiungen: "Das Landratsamt Tübingen kann auf Antrag von den Verboten dieser Verordnung Befreiung erteilen, wenn überwiegend Gründe des Wohls der Allgemeinheit diese erfordern oder eine Verunreinigung des Grundwassers oder eine sonstige nachteilige Veränderung seiner Eigenschaften nicht zu besorgen ist oder durch besondere Schutzvorkehrungen sicher und dauerhaft verhindert werden kann."

### **6.3 Grundwasserschutz im Heilquellenschutzgebiet**

Durch die Baumaßnahme besteht im Heilquellenschutzgebiet grundsätzlich ein Gefährdungspotential für das genutzte Grundwasser. Nahezu alle oben aufgeführten Punkte sind für die Realisierung unumgänglich bzw. zu berücksichtigen. Nach dem derzeitigen Planungsstand liegen die geplanten baulichen Eingriffe, mit Ausnahme der bauzeitlichen Gründungsarbeiten für die Bauwerke BW 1, BW 2 und die Lärm- bzw. Irritations-schutzwände, über der Grundwasseroberfläche des schutzwürdigen Posidonienschiefers. Die Schutzwirkung einer Überdeckung ist damit gegeben. Die Planung hält damit den Planungsgrundsatz der RiStWag, wonach Grundwasser nicht angeschnitten werden darf, ein.

Grundsätzlich sind sowohl quantitative und qualitative als auch temporäre und dauerhafte Einwirkungen zu unterscheiden.

**Temporäre Einwirkungen:** Durch die Herstellung der Gründungen für die oben genannten Bauwerke und das teilweise dadurch bedingte Entfernen der Deckschichten bis in den Grundwasserleiter sind qualitative Auswirkungen, beispielsweise in Form von Trübungen, nicht auszuschließen. Hinsichtlich dem Umgang mit wassergefährdenden Stoffen sind Schutzvorkehrungen zu tref-

fen. Eine planmäßige Wasserhaltung bei den Gründungsarbeiten für die Bauwerke BW 1 und BW 2 ist möglicherweise erforderlich. Aufgrund der voraussichtlich relativ kleinen Baugruben, dem nur geringen Eingreifen unter die Grundwasseroberfläche und der geringen Durchlässigkeiten kann davon ausgegangen werden, dass es zu keinen quantitativen Auswirkungen auf die Schüttung der Quellen kommen wird. Für die genutzten Quellen wird für die Bauzeit eine Beweissicherung empfohlen.

**Dauerhafte Einwirkungen:** Durch die Lage der geplanten Straßen, ~~der PWC-Anlage~~ und ihrer Entwässerungsleitungen über der Grundwasseroberfläche wird dauerhaft kein Grundwasser abgeführt. Die infolge der Verbreiterung der Straße ~~bzw. dem Bau der PWC-Anlage~~ reduzierte Grundwasserneubildung ist im Vergleich mit der Größe des Gesamteinzugsgebiets der Quellen unerheblich und vernachlässigbar. Quantitative Auswirkungen auf die Schüttung der Quellen sind damit nicht zu besorgen.

#### 6.4 Einschnittsböschungen

Insbesondere die Jurensismergel und der Amaltheenton sind ausgesprochen witterungsempfindlich und gehen an der Geländeoberfläche bei Wasserzutritt rasch in einen bodenähnlichen Zustand über. Zudem führen Klufterweiterungen infolge von Entlastung beim Herstellen der Einschnitte zu tiefreichenden Wasserwegsamkeiten. Frisch angelegte, steile Einschnittsböschungen sind deshalb i. d. R. nur kurze Zeit standsicher. Erfahrungsgemäß nimmt die Standsicherheit aber durch die Verwitterungsprozesse, besonders in Zonen höherer Durchlässigkeit und Grundwasserführung rasch ab. Für die maximale Böschungsneigung sind deshalb die Verwitterungsprodukte der Festgesteine maßgebend. Es wird deshalb empfohlen, die in Tabelle 7.2.2-1 des Streckengutachtens für den verwitterten Fels angegebenen Böschungsneigungen in Abhängigkeit der Einschnittstiefe (1:1,5 bis 1:2) einzuhalten. Gegebenenfalls sind am Böschungsfuß Stützbauwerke vorzusehen. Zudem sind in

Abhängigkeit der örtlichen Verhältnisse bzw. Wasserführung bautechnische Sicherungsmaßnahmen in Form von Drainagen und Sickerstützscheiben oder Böschungsrigolen einzubauen. Aufgrund der flachen Böschungsneigungen sind dann keine Stein-schlagschutzmaßnahmen erforderlich.

Die tiefen Einschnitte nordwestlich Mössingen-Bästenhardt und am Endelberg liegen in keinem Wasserschutzgebiet. Besondere Maßnahmen zum Grundwasserschutz sind deshalb nicht erforderlich. Die dauerhaften Eingriffe unter die Grundwasseroberfläche, zumindest am Endelberg, führen allerdings zu dauerhaften Grundwasserableitung und zu einer dauerhaften Absenkung der Grundwasseroberfläche. Der Grundwasserandrang ist allerdings sehr gering, so dass keine schädlichen Auswirkungen auf den Wasserhaushalt zu befürchten sind.

### **6.5 Planum im Posidonienschiefer**

Bei der Überbauung von unverwittertem pyritführendem Gestein wurden in der Vergangenheit vor allem im Posidonienschiefer Hebungen festgestellt, die zu Bauschäden geführt haben. Die Ursache wird wie folgt beschrieben<sup>5</sup>: In sauerstoffführendem Grundwasser wird Pyrit oxidiert, wodurch sulfathaltige Grundwasser entstehen. Das sulfathaltige Grundwasser verdunstet im Kapillarsaum über der Grundwasseroberfläche und bildet dadurch Gipskristalle. Die Kristalle bilden sich bevorzugt in den engständigen Schichtfugen, wodurch diese Schichtfugen auseinander gedrückt werden und der Schichtverband aufblättert. Dieser Vorgang kann Hebungen von mehreren Dezimetern verursachen. Kristallneubildungen finden vor allem dort statt, wo das verdunstende sulfathaltige Grundwasser ständig durch kapillare Wassernachführung ersetzt wird.

---

<sup>5</sup> WAGENPLAST, P. (2004): Ingenieurgeologische Risiken im südöstlichen Baden-Württemberg; Jh. Landesamt f. Geologie Rohstoffe und Bergbau B.-W., Freiburg i. Br.

Nach den durchgeführten hydrochemischen Analysen ist das Grundwasser sauerstoffgesättigt und damit oxidierend. Es wird deshalb empfohlen, in den Streckenabschnitten, in denen das Planum im Posidonienschiefer liegt (vermutlich nur am Endelberg), einen nicht entwässerten Bodenaustausch von ca. 0,5 m Mächtigkeit einzubauen, um die Gefahr des schnellen Austrocknens zu verhindern.

## **7 Mitwirkung bei der weiteren Planung und Ausführung**

Sollten zu unseren Ausführungen und Empfehlungen **Fragen** bestehen, sind wir gerne bereit, unseren Bericht zu erläutern und unsere Empfehlungen zu begründen.

Die Angaben beruhen auf den von uns durchgeführten Untersuchungen, Fremdgutachten und Fremdbohrungen sowie auf den uns zur Verfügung gestellten Plangrundlagen. **Planerische oder konstruktive Änderungen** gegenüber den in Abschnitt 2 beschriebenen Unterlagen, sind uns daher mitzuteilen.

Im Rahmen der **weiteren Bauplanung und Bauausführung** werden weitere Arbeiten erforderlich, bei denen wir sie gerne fachlich beraten:

- Baugrund- und Gründungsberatung der Ingenieurbauwerke,
- Entwurf, Planung und erdstatische Berechnung von Gründungsmaßnahmen, Stützbauwerken und Baugrubenverbau,
- Untersuchungen auf Schadstoffbelastungen im Untergrund oder in der Altbebauung,
- Abbruchplanung incl. Untersuchung auf schadstoffhaltige Bauteile und Baumaterialien,
- Entwurf und Berechnung der Entwässerungsanlagen,
- Vorgaben zum Aufbau von Verkehrsflächen,
- Ausschreibung geotechnischer Leistungen,
- Bewerten von Sondervorschlägen,
- Bauüberwachung, Fachbauleitung, fachliche Bauberatung,

- Abnahme der Baugrubensohle, von Fundament- oder Pfahlsohlen, Ausbau von Tanks mit wassergefährdenden Stoffen,
- Aushub-Überwachung, Protokolle für Abtransport, Dokumentation der Arbeiten und Bewertung einer Restbelastung,
- Ankerprüfungen,
- Pfahlprobelastungen und
- Kontrollprüfungen für Erdarbeiten.

Bei Bedarf bitten wir um frühzeitige Benachrichtigung.

Anlagen

Anlage

**Lagepläne**

- Übersichtslageplan (M 1:25 000) mit Lage des geplanten Ausbaus der B27 ~~1.1~~ 1.1a
- Lageplan (M 1: 5 000) mit Lage des Heilquellenschutzgebiets, der Fremdbohrungen, der Grundwassermessstellen und Verlauf der geologischen Querschnitte (Anlagen 3.1 und 3.2) ~~1.2~~ 1.2a
- Lageplan (M 1: 5 000) des Einschnitts Bätenhardt, der Fremdbohrungen und der Grundwassermessstelle BKP 26 1.3
- Lageplan (M 1: 5 000) des Einschnitts Endelberg, der Fremdbohrungen, der Grundwassermessstellen und Verlauf des geologischen Schnittes (Anlage 3.3) 1.4

**Gelände-Erkundung (M 1:100)**

- Schichtenfolgen der Kernbohrungen 2018 2
  - Kurzzeichen und Abkürzungen 2.0
  - BK 1-18 mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.1
  - BK 2-18 mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.2
  - BK 3-18 mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.3
  - BK 4-18 mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.4
  - BK 5-18 mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.5
  - B 4-neu mit Ausbau als Gw-Messstelle 2.1.6
- Schichtenfolgen der relevanten Kernbohrungen Büro Dr. Spang 2.2
  - BK 4 2.2.1
  - BK 5 2.2.2
  - BK 6 2.2.3
  - BK 7 2.2.4
  - BK 23 2.2.5
  - BK 24 2.2.6
  - BK 25 2.2.7
  - BKP 26 2.2.8
  - BK 27 2.2.9
  - BK 28 2.2.10
  - BK 29 2.2.11
  - BK 30 2.2.12
  - BK 31 2.2.13
- Schichtenfolgen der Kernbohrungen des Geologischen Landesamts B.-W. 1980 2.3
  - B 1 bis B 7 2.3.1
  - B 4-alt mit Verfüllung 2.3.2

**Baugrundmodell**

- Geologische Querschnitte (M 1:200) 3
  - Stat. 1+300, NW-SO-Schnitt 3.1
  - Stat. 1+400, NW-SO-Schnitt 3.2

- Stat. 5+500, W-O-Schnitt 3.3

### **Hydrogeologie, Hydrochemie**


- Pumpversuche BK 1-18 (GwM) und BK 5-18 (GwM) 4.1
  - BK 1-18 (GwM) am 20.07.18: Wasserspiegelgang und Entnahmen sowie Beobachtungsmessstelle B 4-neu 4.1.1
  - BK 5-18 (GwM) am 02.08.18: Wasserspiegelgang und Entnahmen sowie Beobachtungsmessstelle BK 4-18 4.1.2
- Hydrochemische Analysenergebnisse 4.2
  - Original des Prüfberichts der Analyse der Wasserprobe aus der Messstelle BK 1-18 (GwM) vom 20.07.18 4.2.1
  - Original des Prüfberichts der Analyse der Wasserprobe aus der Messstelle BK 5-18 (GwM) vom 02.08.18 4.2.2
- Tabelle der Grundwasser-Stichtagsmessungen im Bereich Bad Sebastiansweiler 4.3
- Grundwasserstandsganglinien 4.4
  - BK 1-18 (GwM) vom 21.07.18 bis 02.02.19 4.4.1
  - BK 3-18 (GwM) vom 20.07.18 bis 02.02.19 4.4.2
  - B 4-neu (GwM) vom 20.07.18 bis 02.02.19 4.4.3
  - BK 5-18 (GwM) vom 02.08.18 bis 02.02.19 4.4.4
  - BKP 26 vom 12.01.12 bis 27.09.17 4.4.5
- Grundwassergleichenkarte für den Stichtag 30.07.18 im Bereich Bad Sebastiansweiler ~~4.5~~ 4.5a

### **Gutachten, Stellungnahmen**

- Ingenieurgeologische Stellungnahme "Stützkonstruktion am Endelberg", S&P, 07.06.19 5.1



Anlage 1.1 wird ersetzt durch Anlage 1.1a

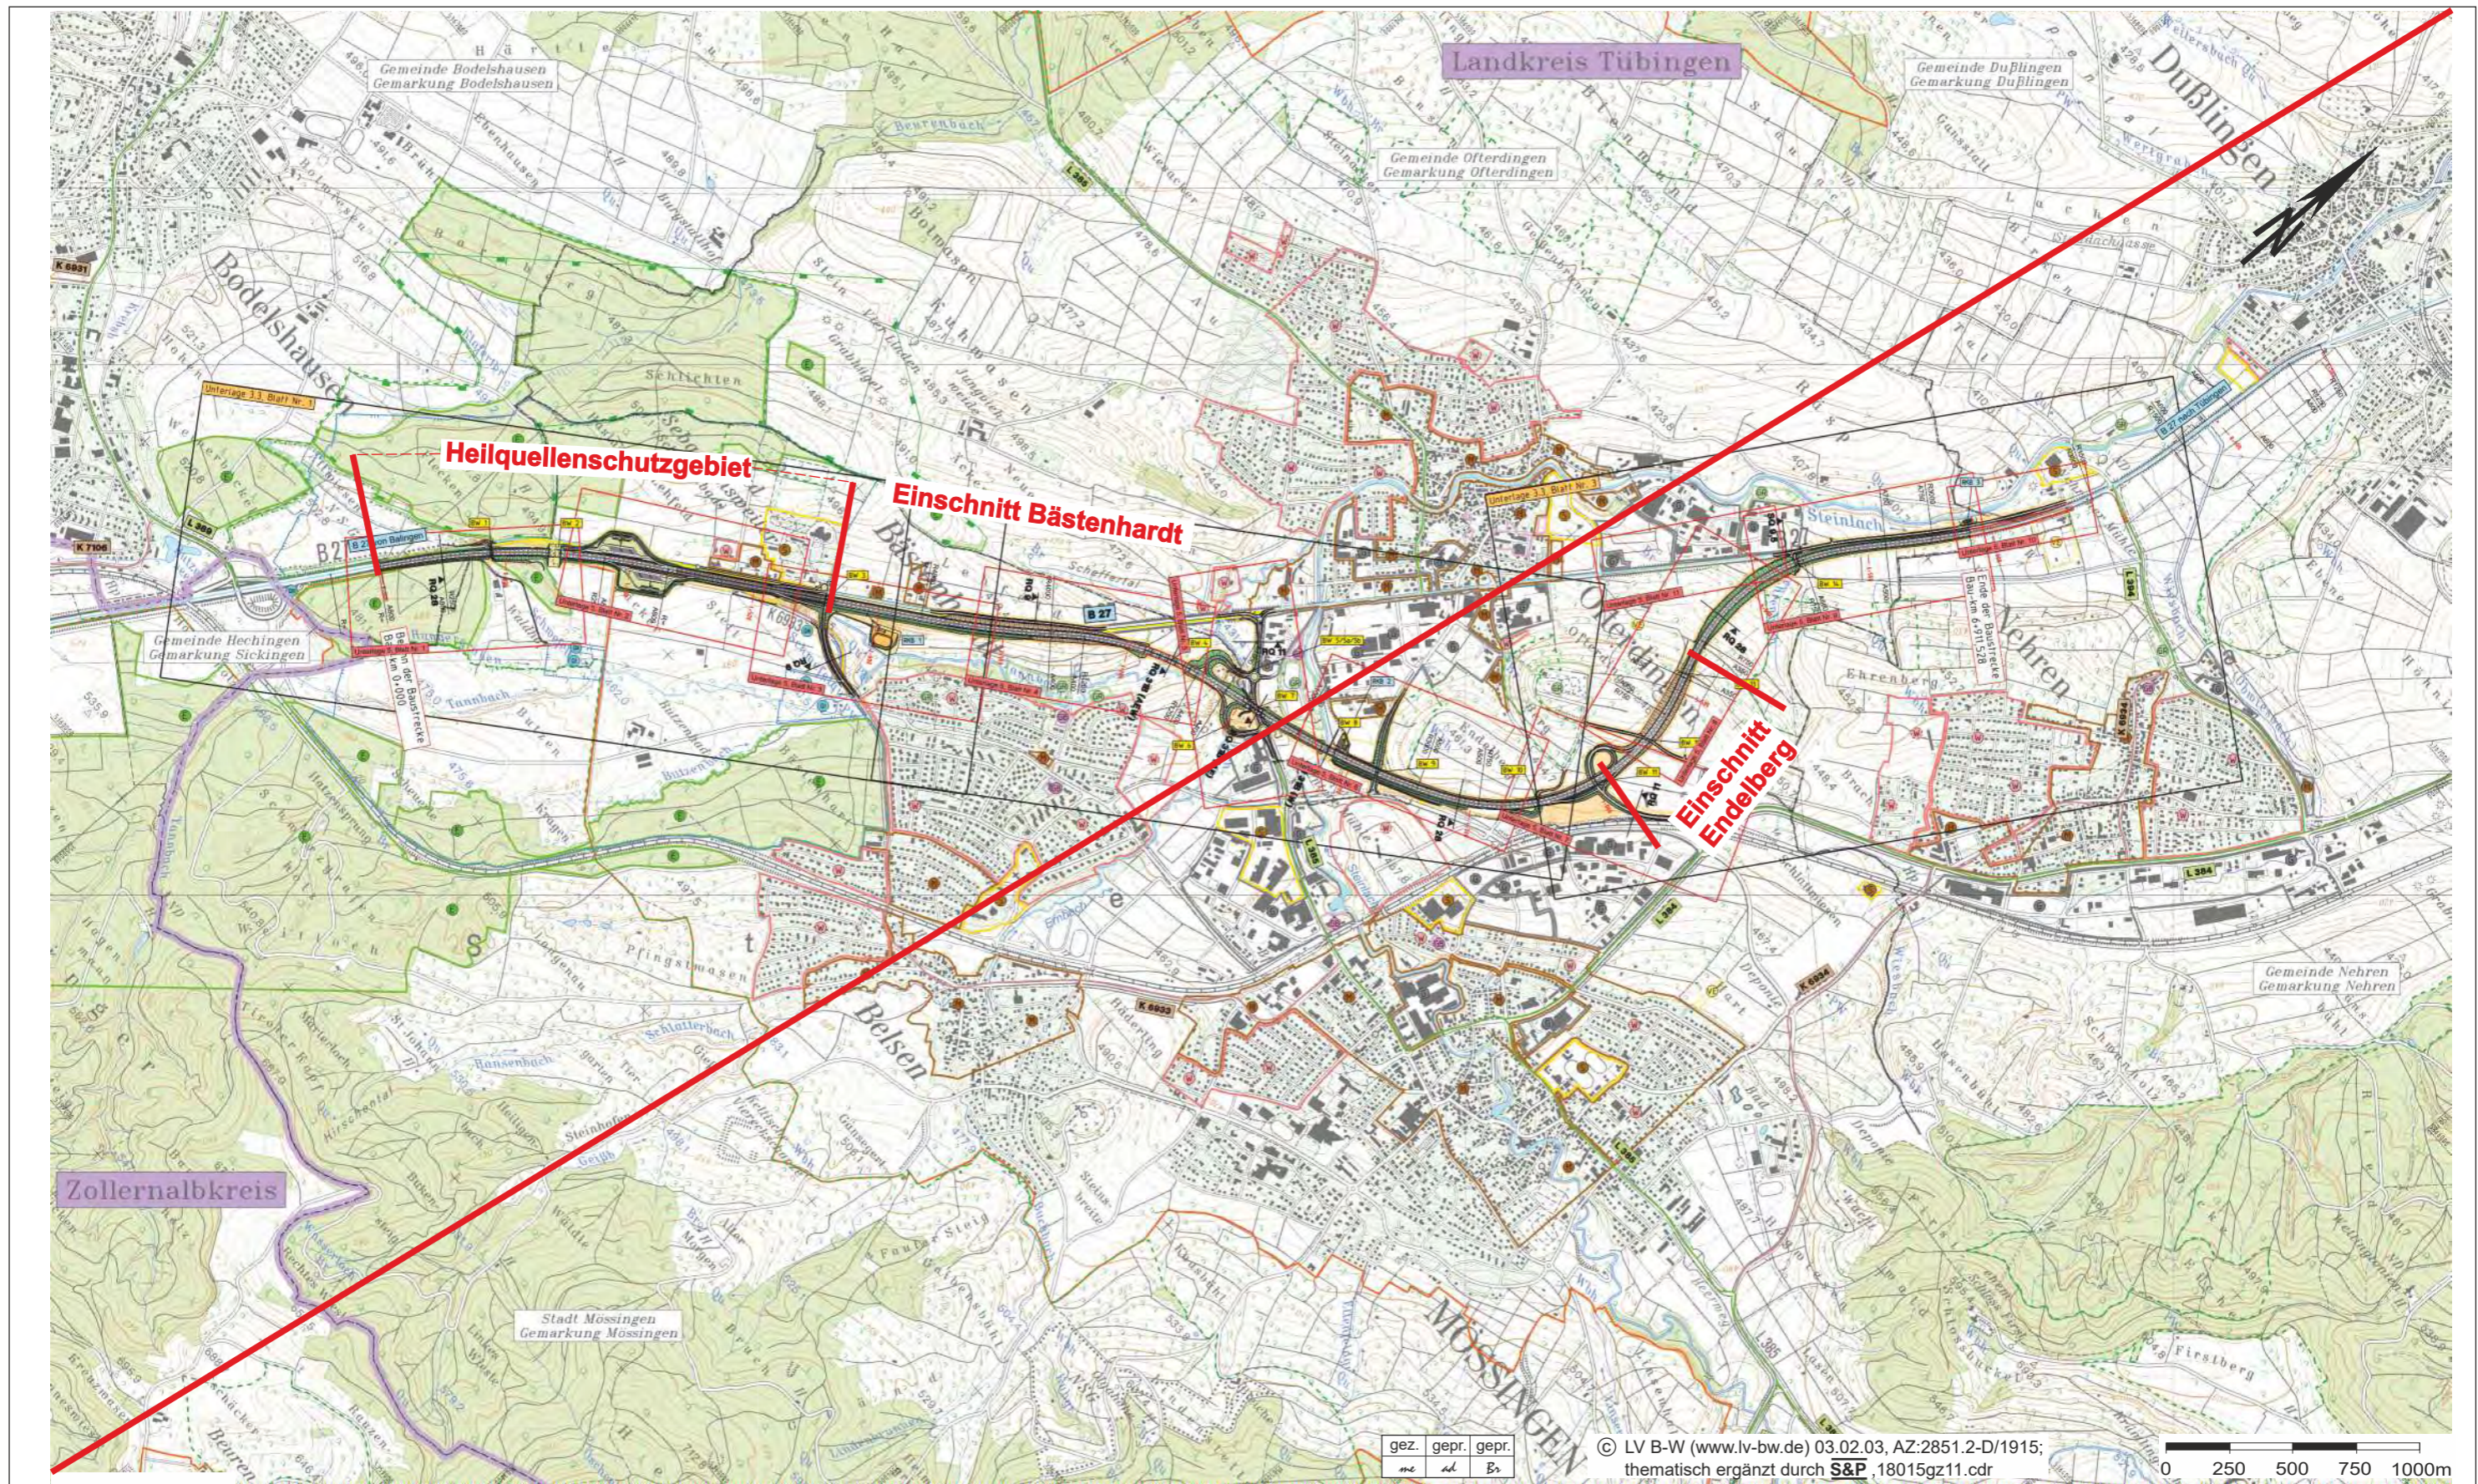


gez.	gepr.	gepr.
me	ad	Br

© LV B-W (www.lv-bw.de) 03.02.03, AZ:2851.2-D/1915;  
thematisch ergänzt durch S&P, 18015gz11.cdr

0 250 500 750 1000m

Übersichtslageplan mit  
Lage des geplanten Ausbaus der B27

Maßstab	Anlage
1:25000	1.1

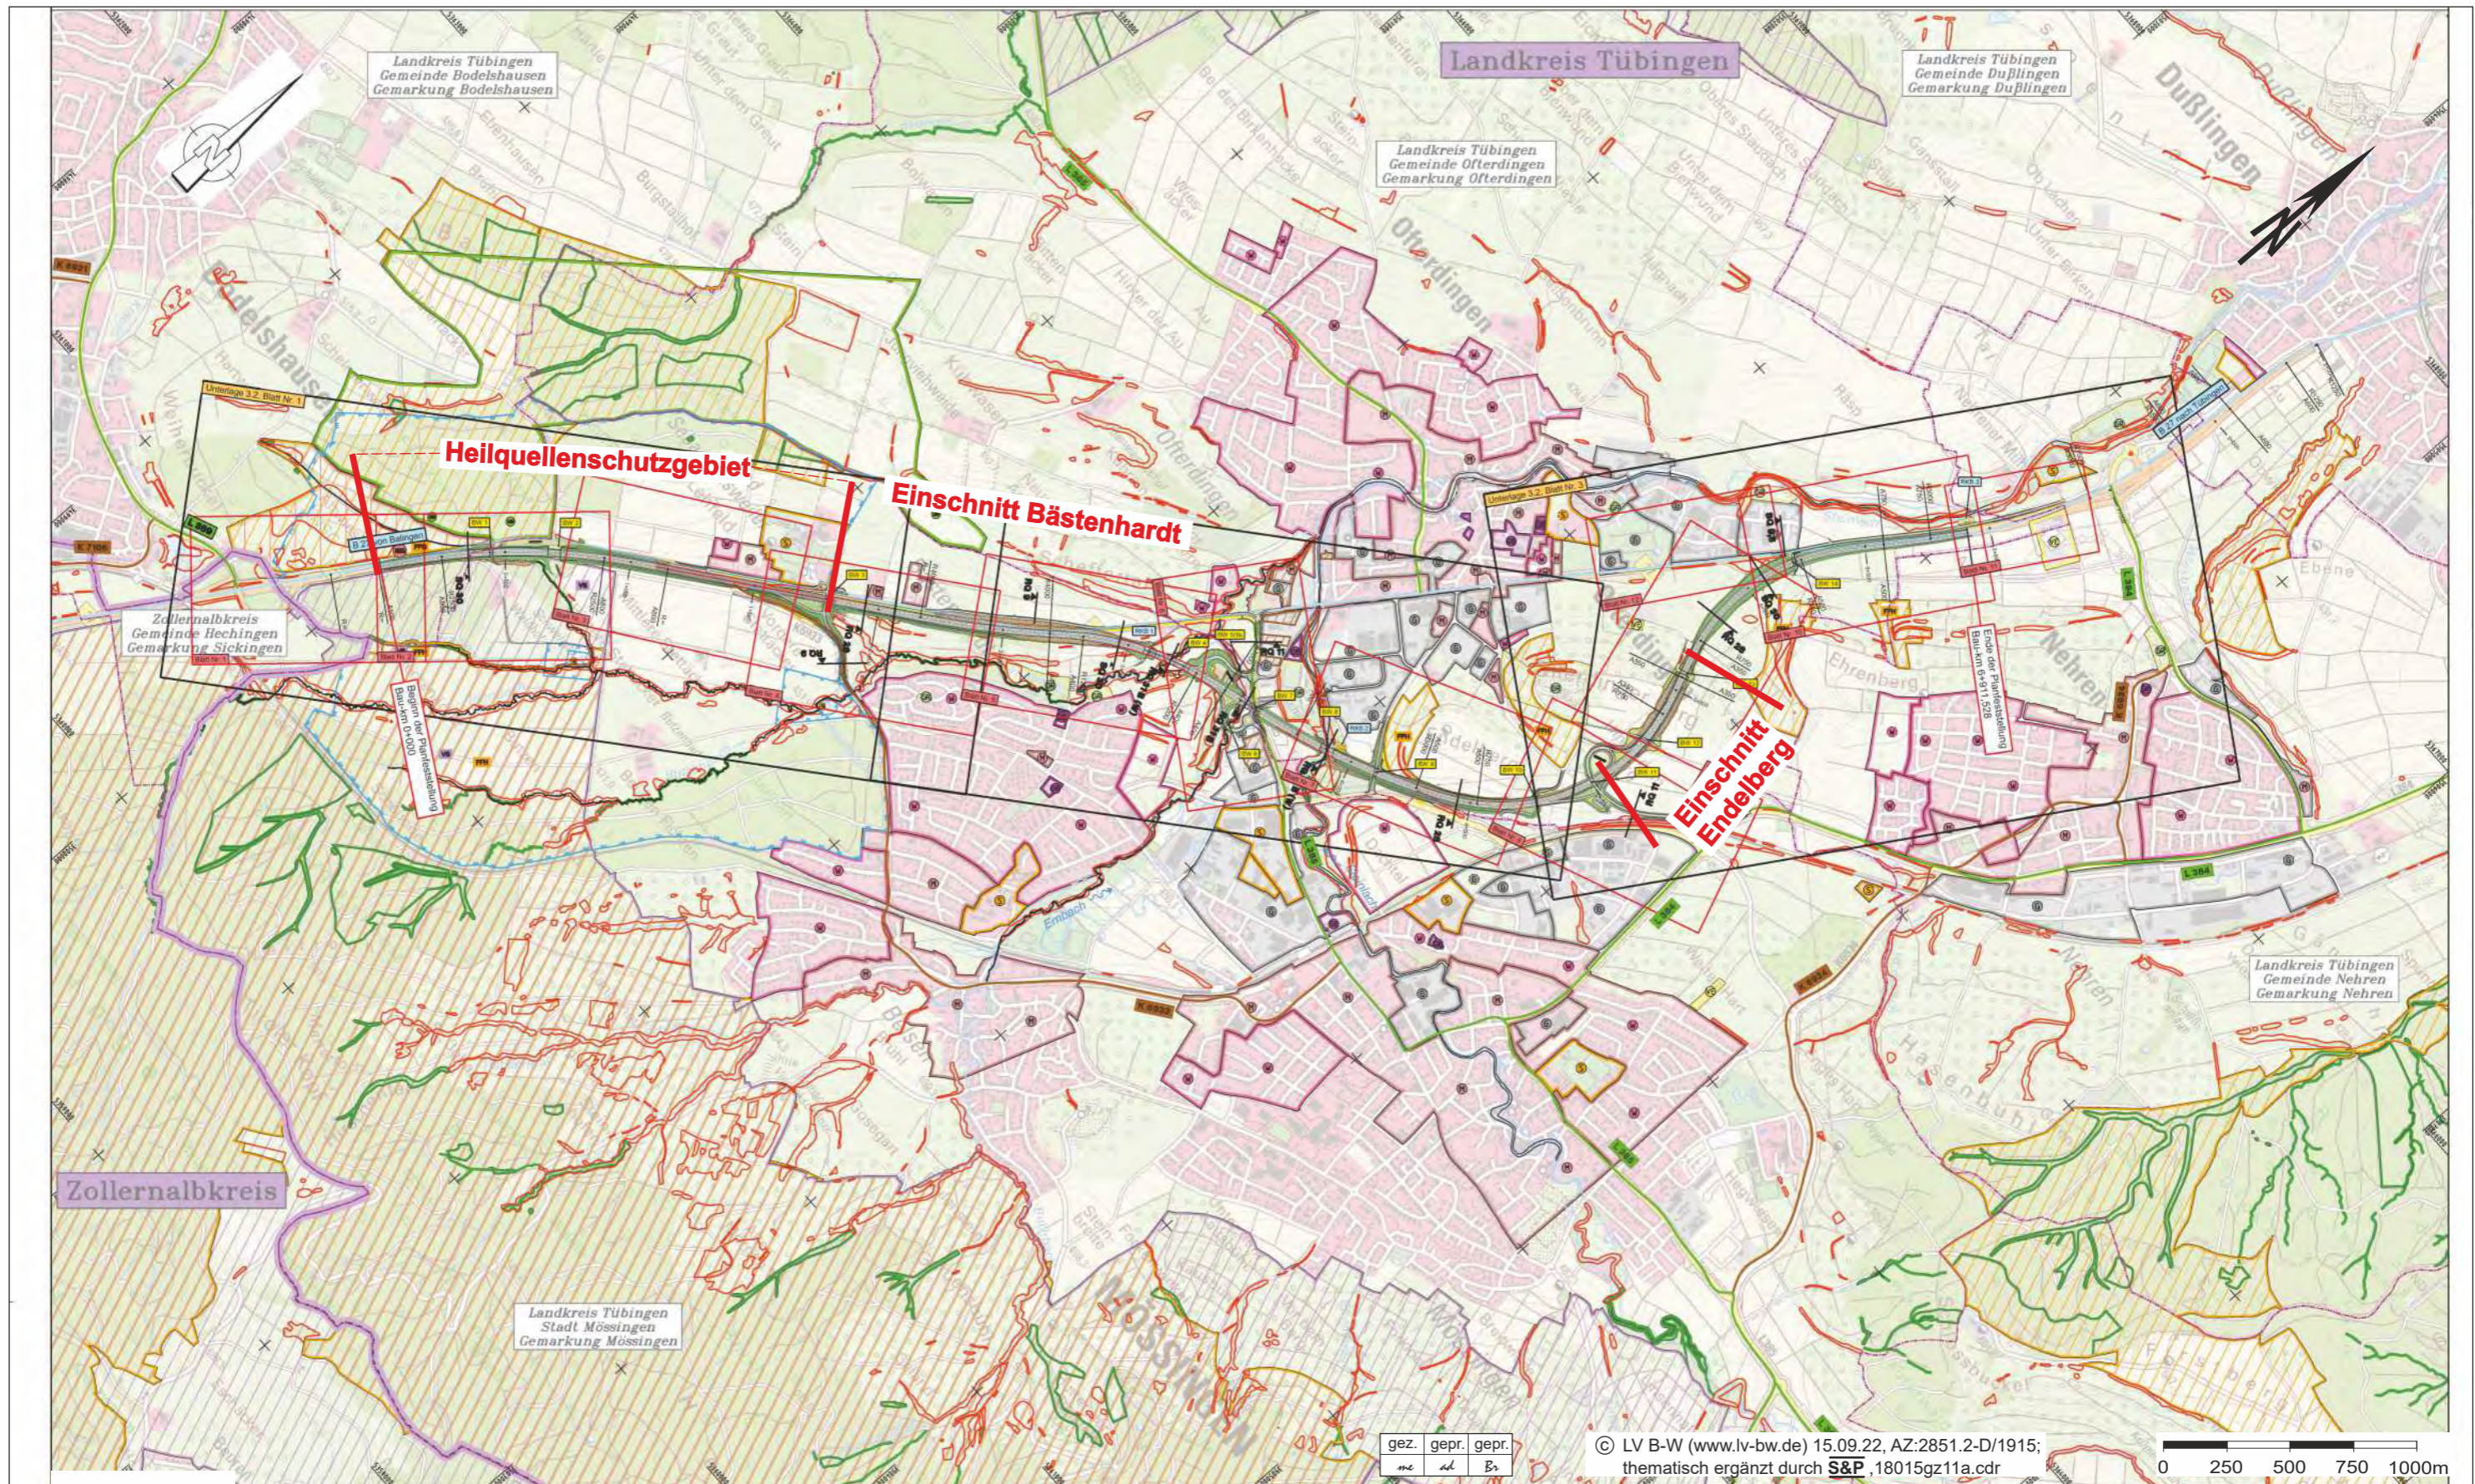

gez. me    gepr. ad    gepr. Br


© LV B-W (www.lv-bw.de) 15.09.22, AZ:2851.2-D/1915;  
 thematisch ergänzt durch S&P, 18015gz11a.cdr

0 250 500 750 1000m

Übersichtslageplan mit  
 Lage des geplanten Ausbaus der B27


Maßstab  
 1:25000  
 Anlage  
 1.1a

Anlage 1.2 wird ersetzt durch Anlage 1.2a

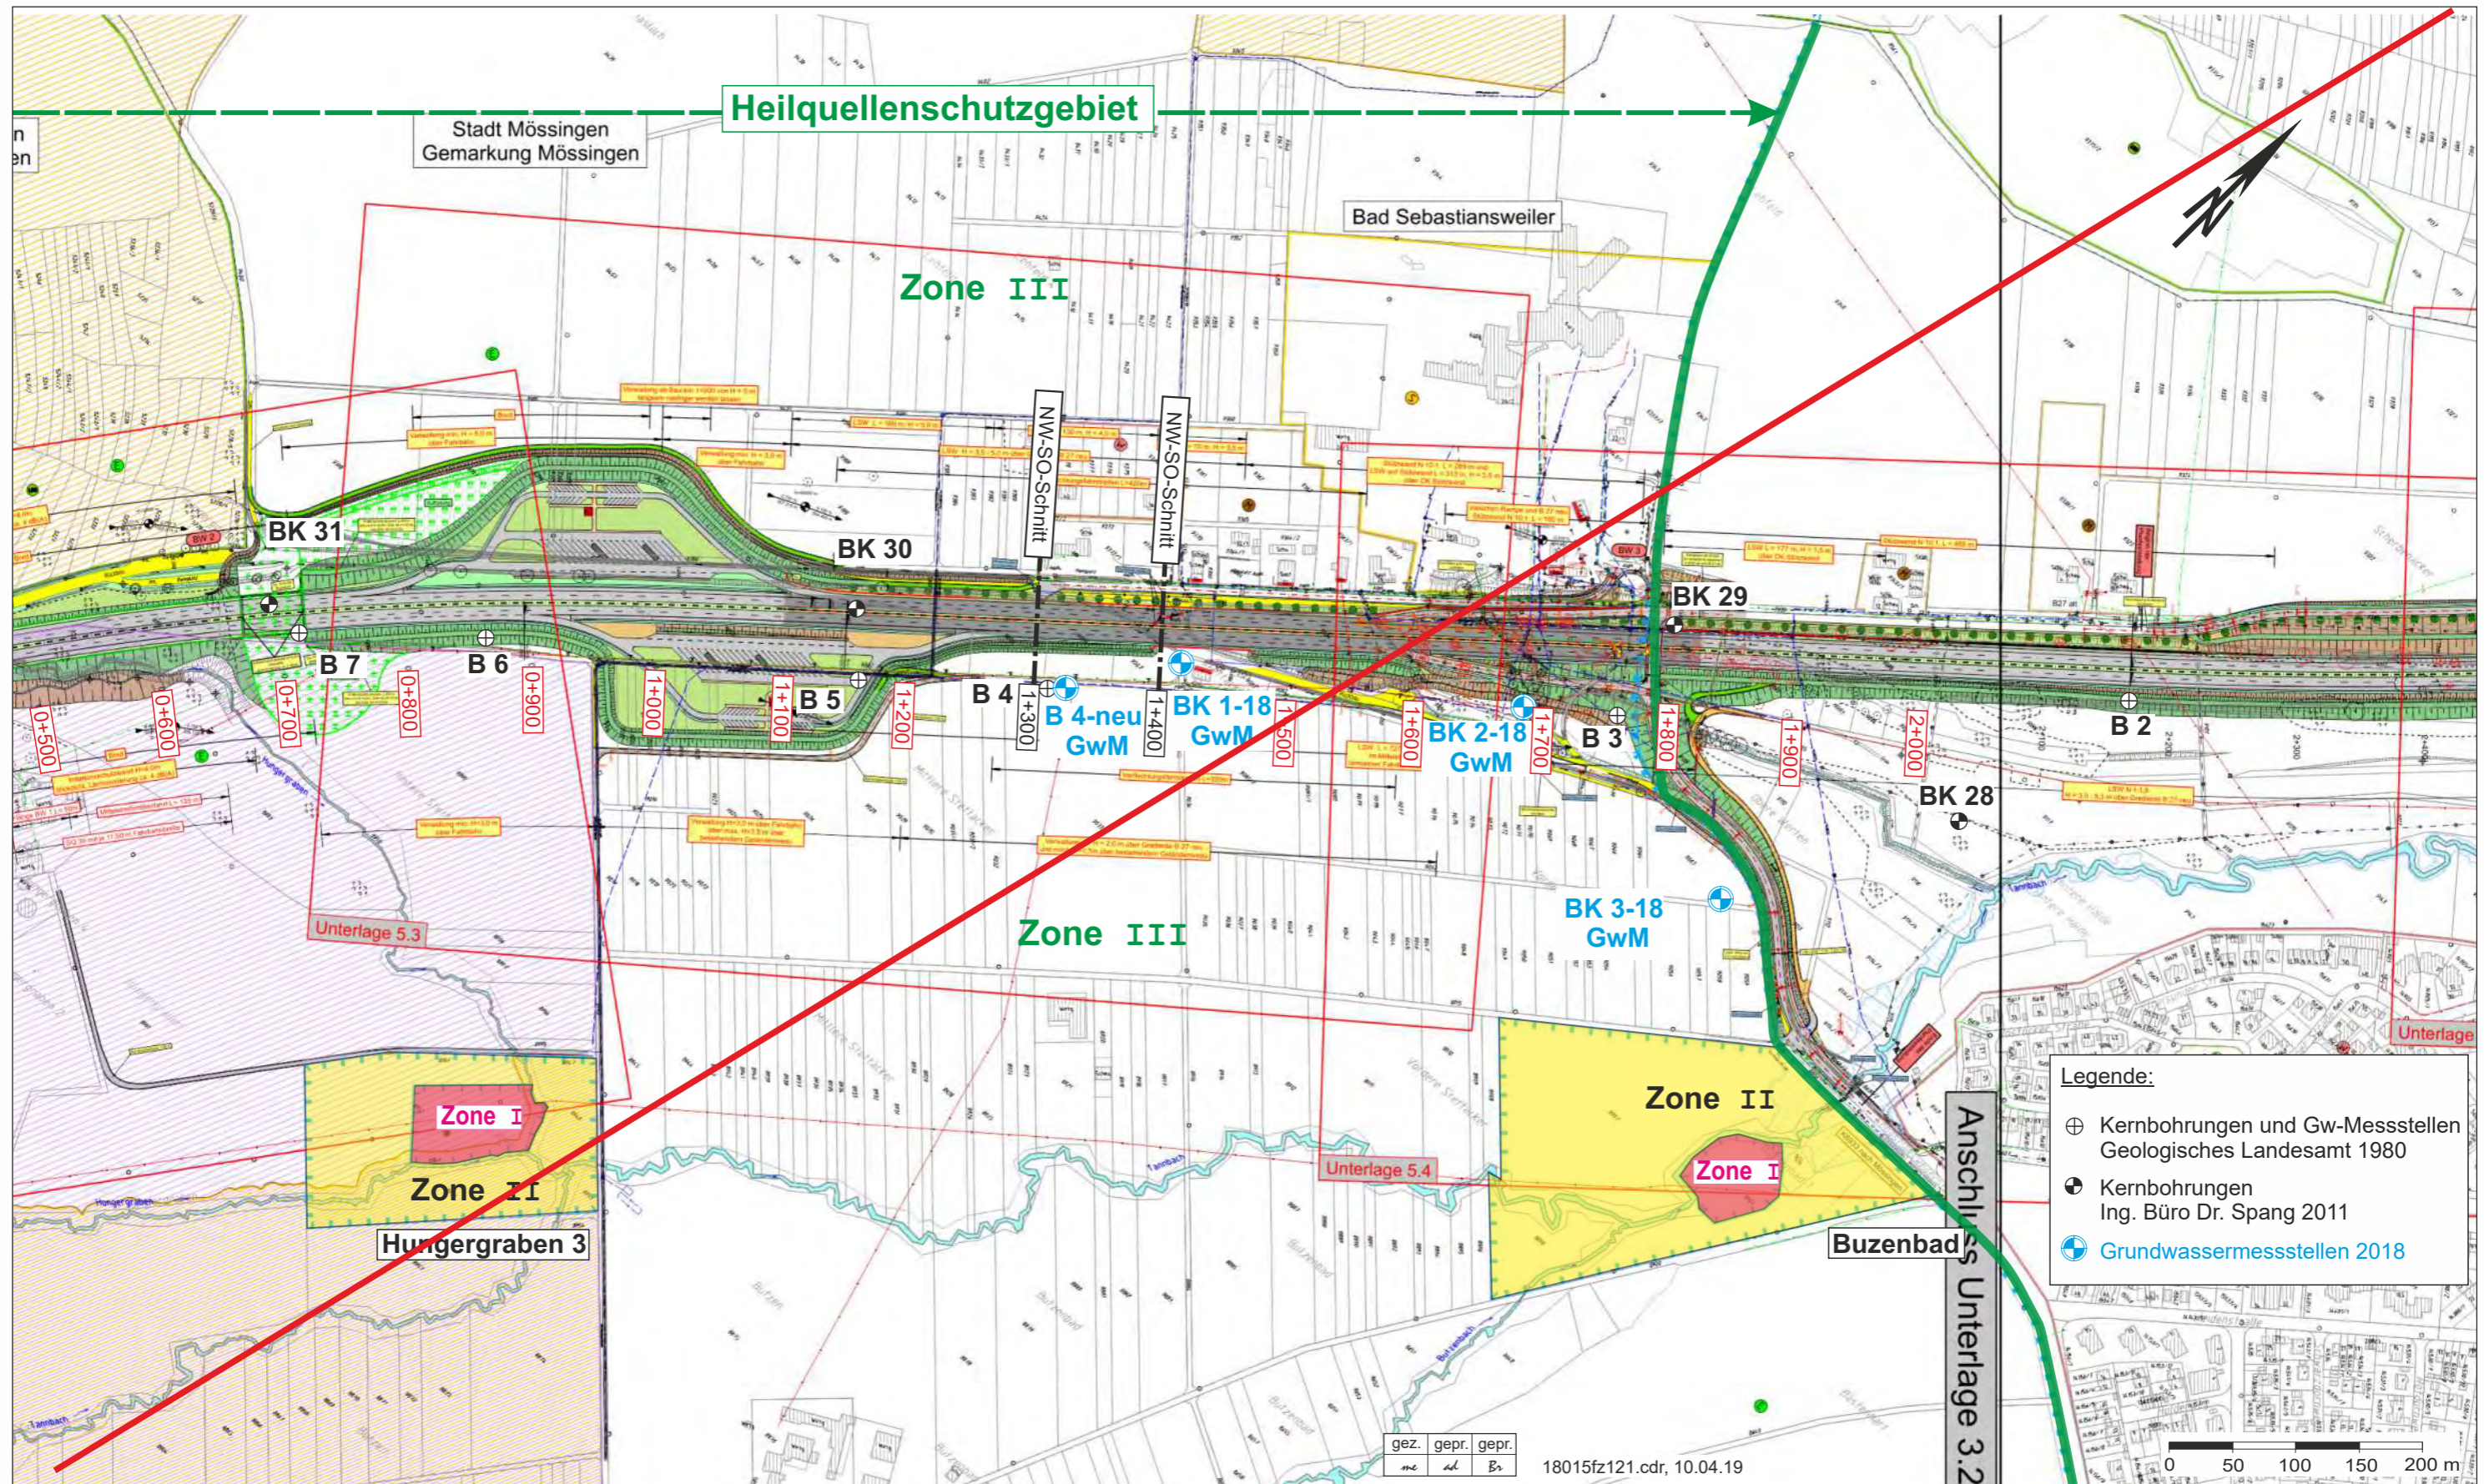

Lageplan des Heilquellenschutzgebiets, der Fremdbohrungen, der Gw-Messtellen und Verlauf der geol. Querschnitte

Maßstab 1:5000  
Anlage 1.2

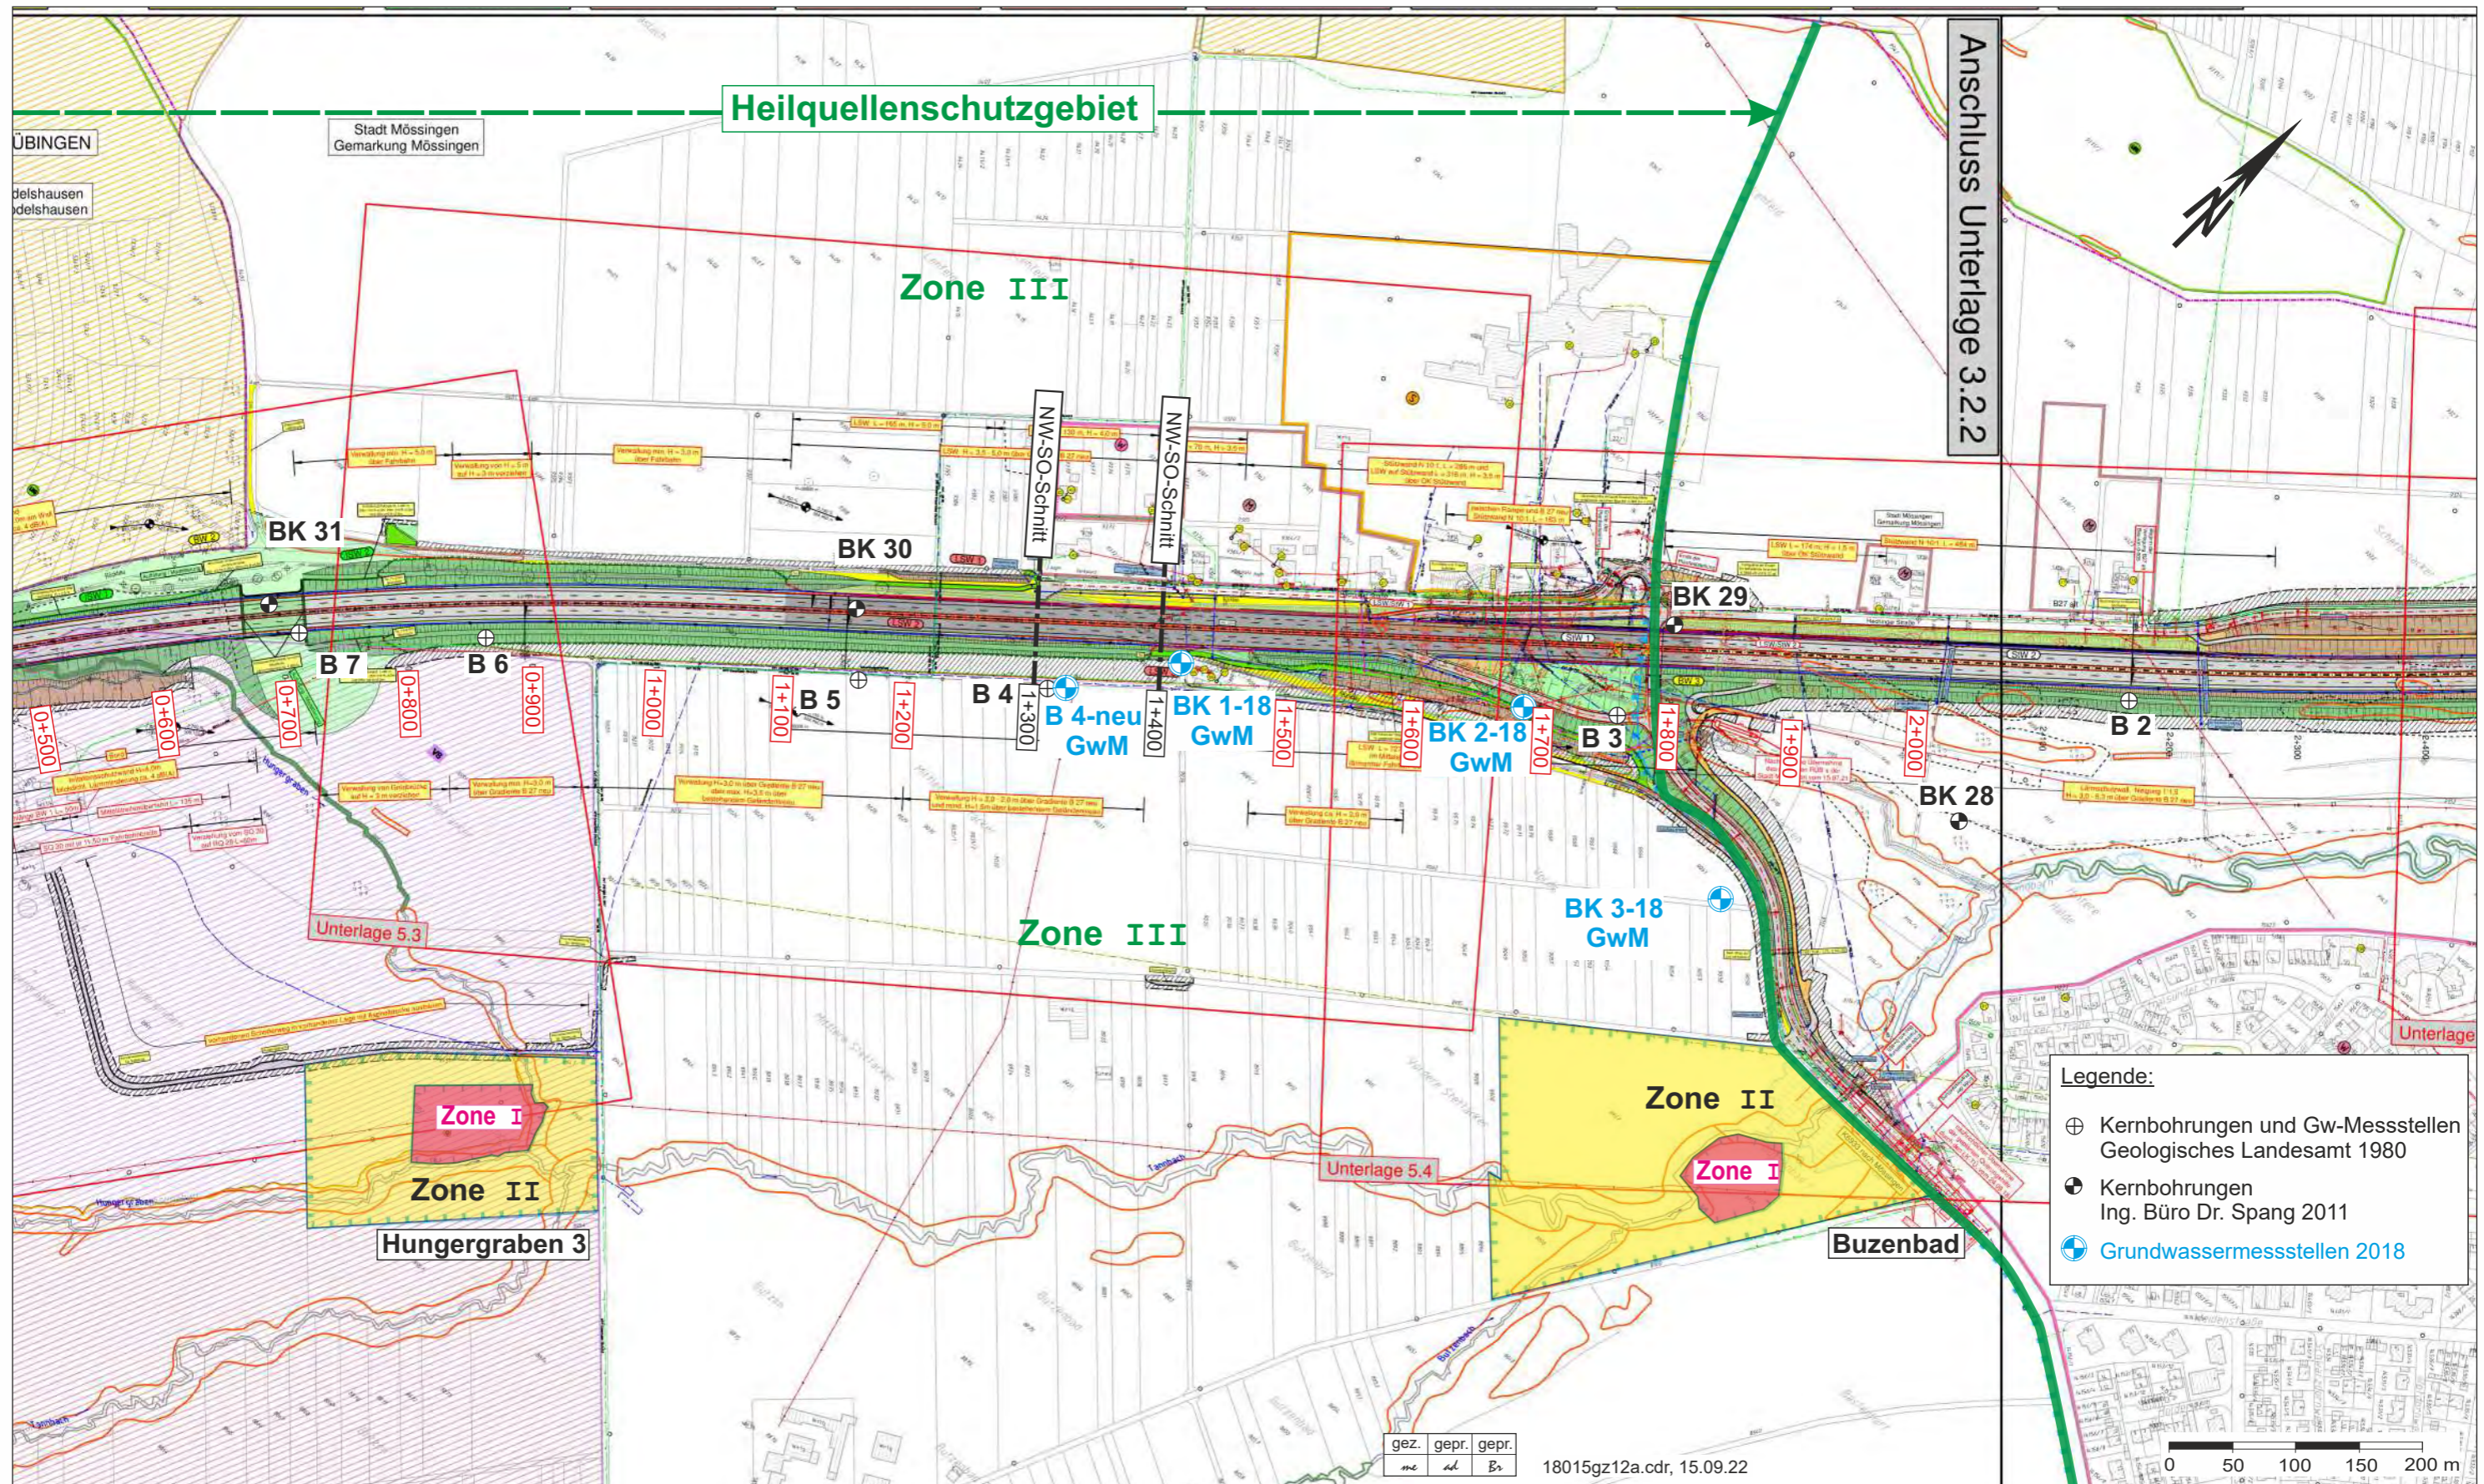


gez. me   gepr. ad   gepr. Br

18015gz12a.cdr, 15.09.22

Lageplan des Heilquellenschutzgebiets, der Fremdb Bohrungen, der Gw-Messtellen und Verlauf der geol. Querschnitte

Maßstab 1:5000  
 Anlage 1.2a

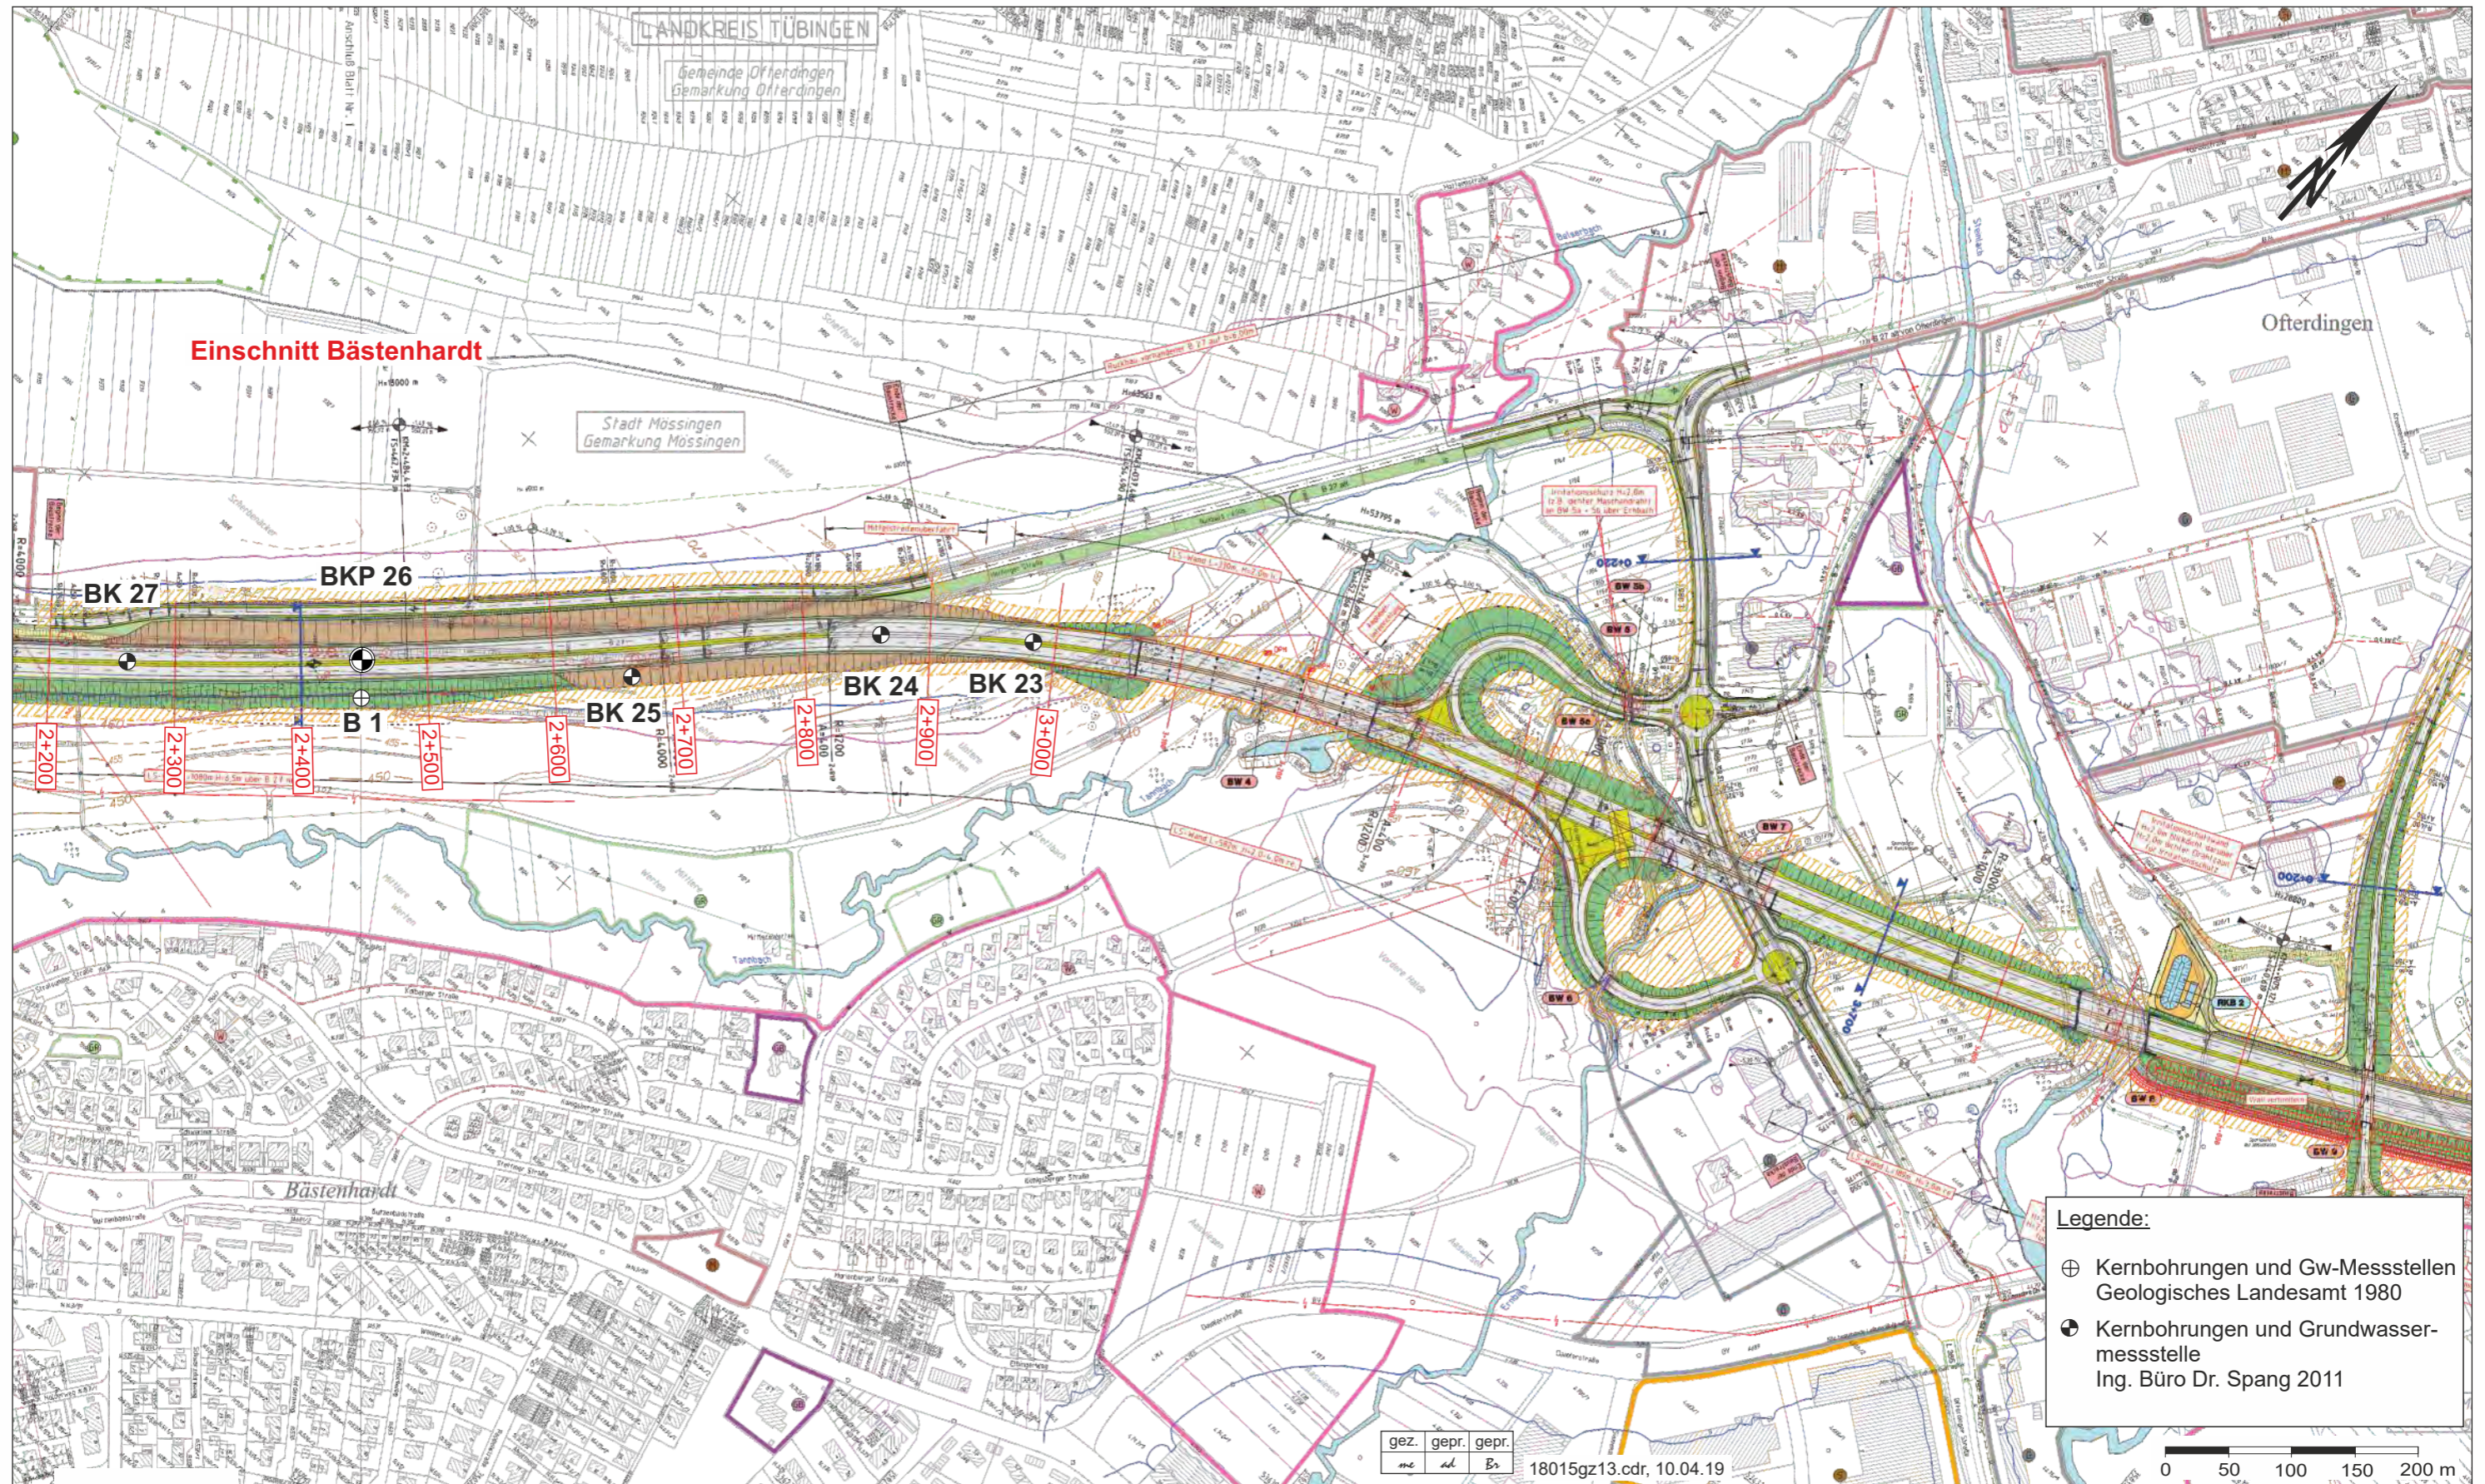

**Legende:**

- ⊕ Kernbohrungen und Gw-Messstellen  
Geologisches Landesamt 1980
- ⊙ Kernbohrungen und Grundwasser-  
messstelle  
Ing. Büro Dr. Spang 2011


gez.	gepr.	gepr.
me	al	Er

18015gz13.cdr, 10.04.19

0 50 100 150 200 m

Lageplan des Einschnitts Bästehardt, der Fremd-  
bohrungen und der bestehenden GwM BKP 26

Maßstab	Anlage
1:5000	1.3

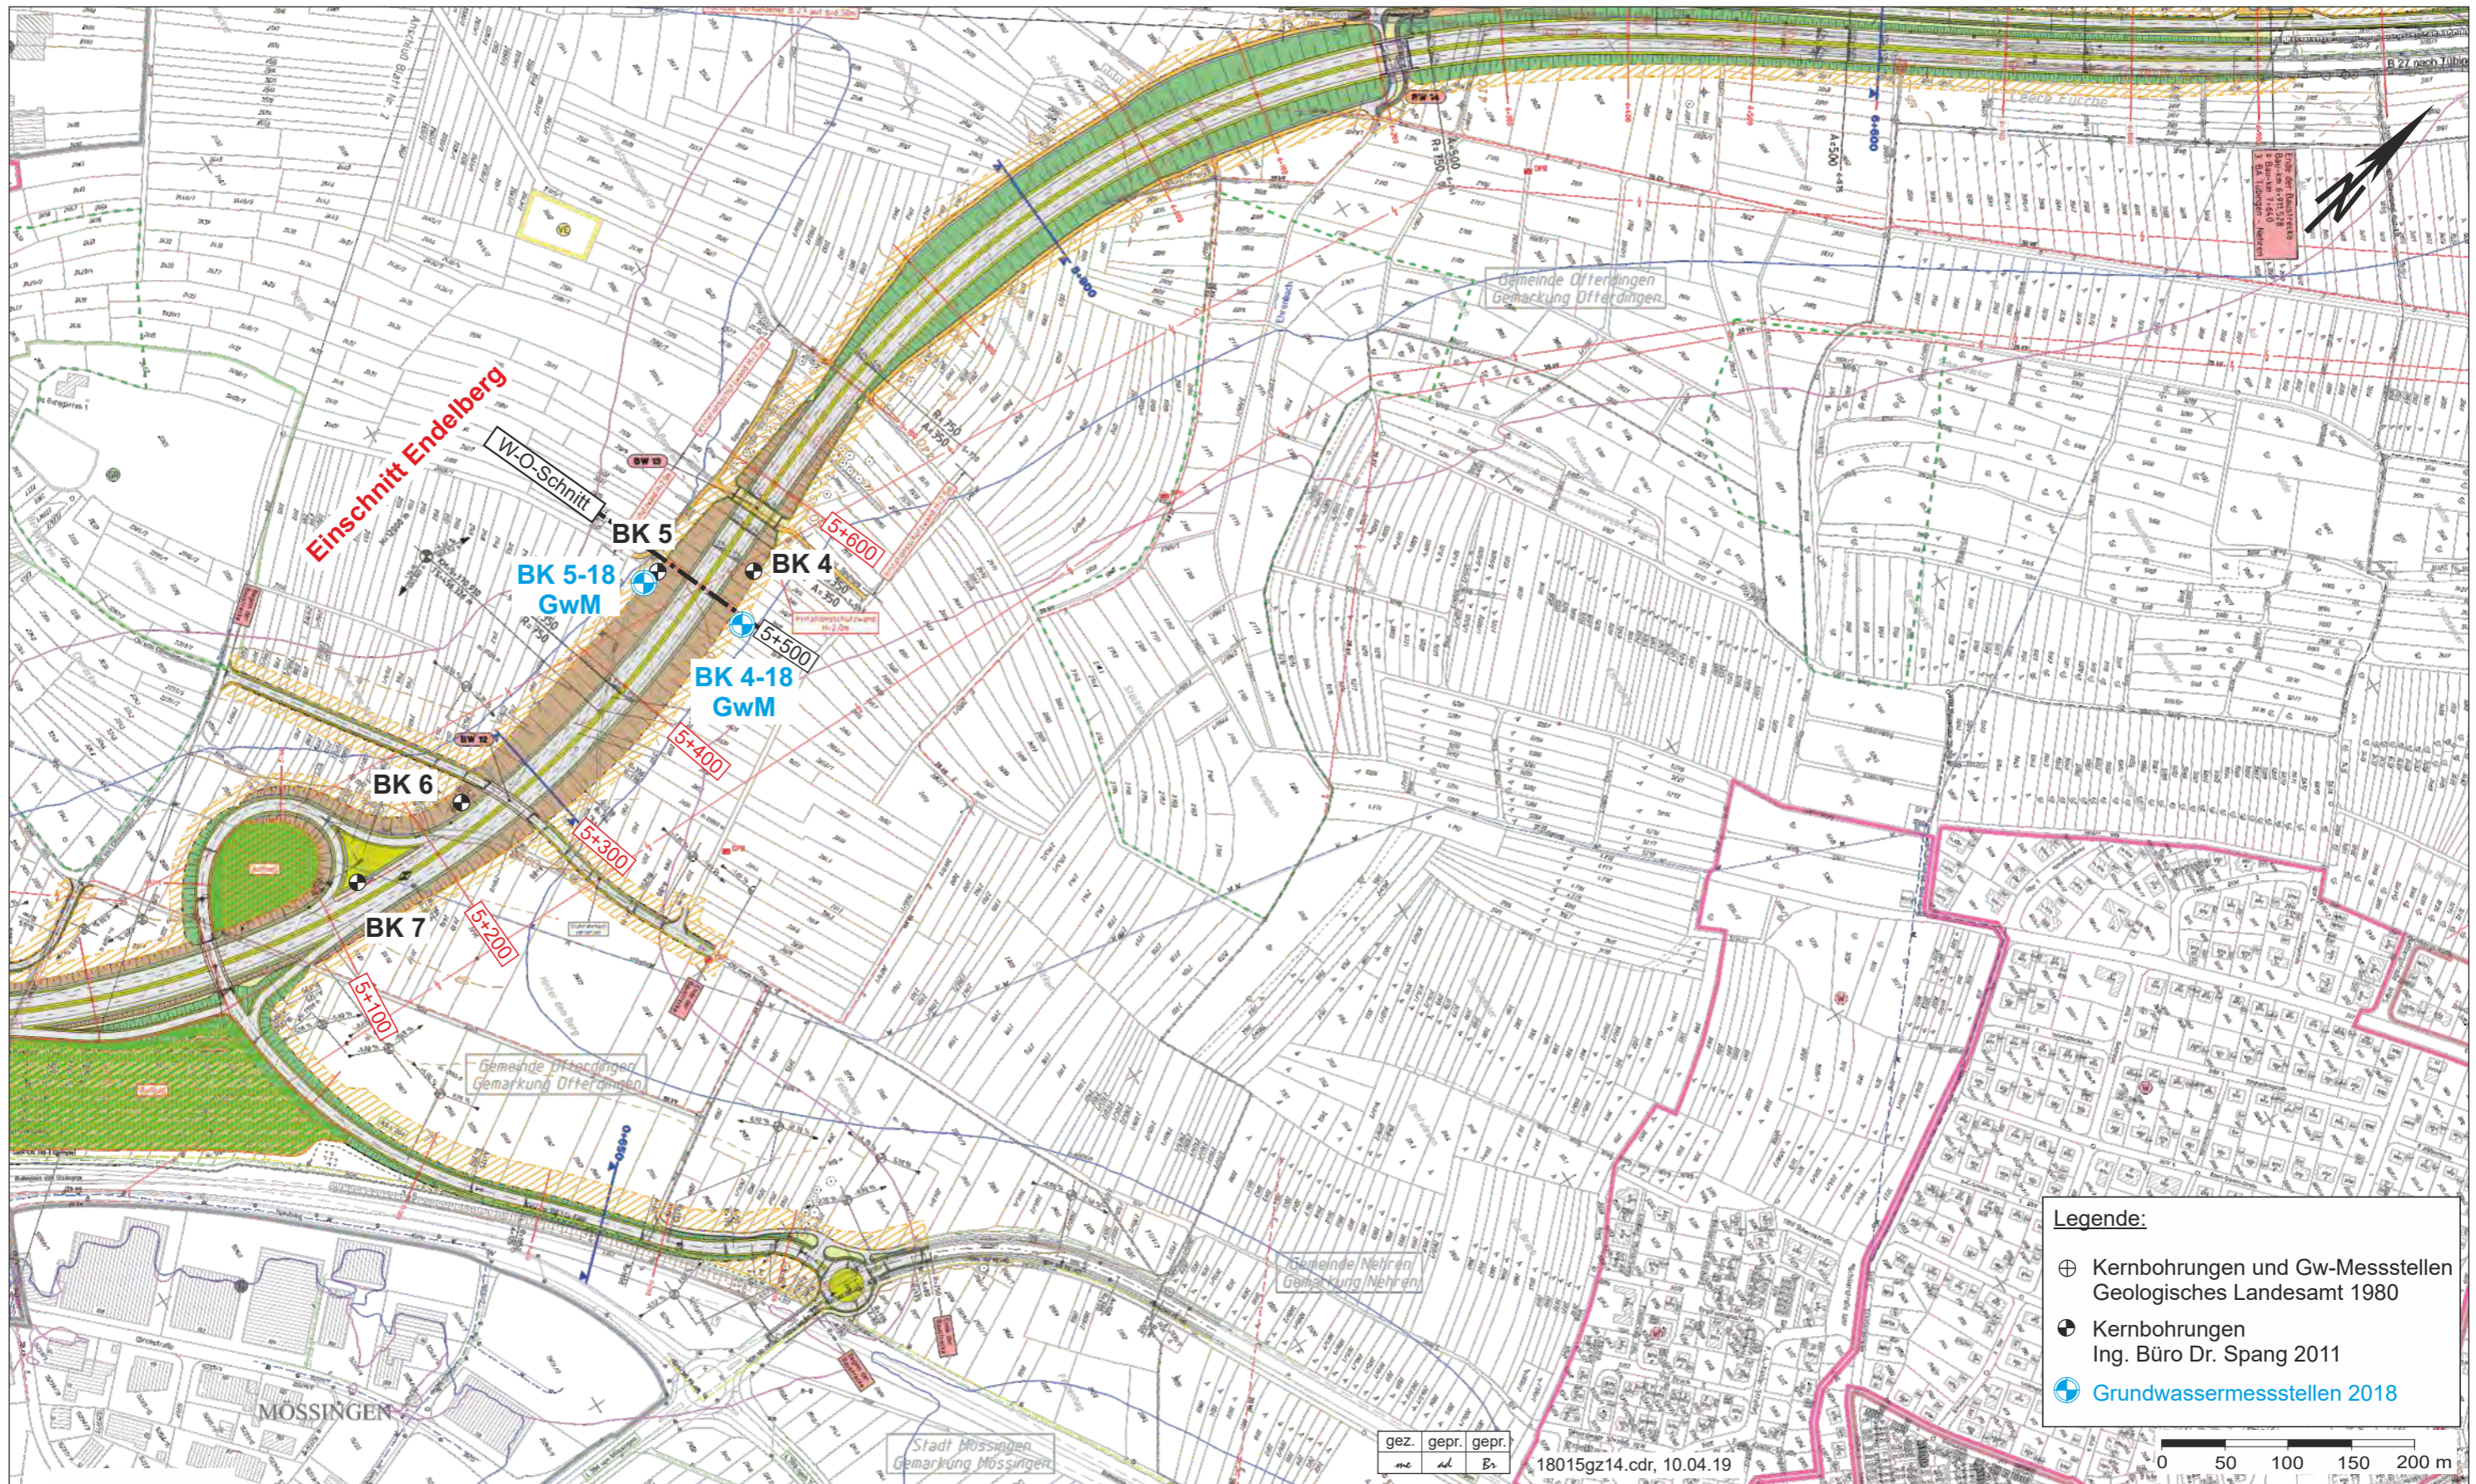

18015gz14.cdr, 10.04.19

- Legende:**
- ⊕ Kernbohrungen und Gw-Messstellen Geologisches Landesamt 1980
  - ⊗ Kernbohrungen Ing. Büro Dr. Spang 2011
  - ⊕ Grundwassermessstellen 2018

0 50 100 150 200 m

Lageplan des Einschnitts Endelberg, der Fremdbohrungen, der GwM und Verlauf des geol. Schnittes	Maßstab 1:5000	Anlage 1.4
---	-------------------	---------------

**Untersuchungsstellen**

- ☒ SCH Schurf
- ⊕ BK Kernbohrung
- ⊙ BS Kleinbohrung

**Rammsondierung (Dynamic Probing)**

- ⊕ DPL leichte Sonde (light)
- ⊕ DPM mittelschwere Sonde (medium)
- ⊕ DPH schwere Sonde (heavy)

**Bodenproben**

- Güteklasse 1
- Güteklasse 3
- ☒ Kernstück

**Bodenarten-Beschreibung**

A	Auffüllung		
Y	Blöcke	y	mit Blöcken
X	Steine	x	steinig
G	Kies	g	kiesig
S	Sand	s	sandig
U	Schluff	u	schluffig
T	Ton	t	tonig
H	Humus, Torf	h	humos, torfig
F	Faulschlamm	o	org. Anteile
Mg	Mergel	mg	mergelig
		dol.	dolomitisch

**Korngrößen**

- f fein
- m mittel
- g grob
- grobkörnige Nebenanteile**  
(Massenanteile Körnungslinie)
- ' schwach (< 15 %)
- stark (> 30 %)
- feinkörnige Nebenanteile**  
(Einfluss auf Verhalten des Bodens)
- ' schwach
- stark

**Konsistenz**

- } breiig
- } weich
- steif
- halbfest
- || fest

**Kalkgehalt**

- (Aufbraus-Test: 10 % HCl)
- Ca:0 kalkfrei
  - Ca:+ kalkhaltig
  - Ca:++ stark kalkhaltig

**Felsarten-Beschreibung**

Z	Fels allgemein
Zv	Fels verwittert
Ko, Br	Konglomerat, Brekzie
Sst	Sandstein
Utst, Tst	Schluffstein, Tonstein
Mst, Kst	Mergelstein, Kalkstein
Dst	Dolomitstein
Gyst	Gipsstein
Mem	Massige Metamorphite (z.B. Gneis)
Pl	Plutonite (z.B. Granit)
Vu	Vulkanite (z.B. Basalt)

**Abschätzung der einaxialen Druckfestigkeit (Df) im Feld**

<u>Bezeichnung</u>	<u>Feldversuch</u>
außerordentlich gering	mit Fingernagel leicht ritzbar
sehr gering	mit Messer ritzbar, durch feste Aufschläge mit Hammerspitze zu zerbröckeln
gering	mit Messer schwer ritzbar, durch feste Aufschläge mit Hammerspitze schwach einkerbbar
mäßig hoch	mit Messer nicht mehr ritzbar, durch einen festen Hammerschlag zu zerbrechen
hoch	nur durch mehrere Hammerschläge zu zerbrechen
sehr hoch	nur durch sehr viele Hammerschläge zu zerbrechen
außerordentlich hoch	durch Schläge mit dem Hammer lösen sich nur Splitter
<b>Kalkgehalt</b>	(s. Boden)

**Zerlegung**

- ⚡ klüftig

**Schichtflächenabstand**

<u>Bezeichnung</u>	<u>Abstand [mm]</u>
sehr dick	größer als 2000
dick	2000 bis 600
mittel	600 bis 200
dünn	200 bis 60
sehr dünn	60 bis 20
grob laminiert	20 bis 6
fein laminiert	kleiner als 6


**Kluffflächenabstand**

<u>Bezeichnung</u>	<u>Abstand [mm]</u>
sehr weitständig	größer als 2000
weitständig	2000 bis 600
mittelständig	600 bis 200
engständig	200 bis 60
sehr engständig	60 bis 20
außerordentlich engständig	kleiner als 20


Verwitterungsstufen	VS5	VS4	VS3	VS2	VS1	VS0
Gesteinstyp	Boden	Boden	Boden + Gestein	Gestein	Gestein	Gestein
Bezeichnung	zersetzt	vollständig verwittert	stark verwittert	mäßig verwittert	schwach verwittert	frisch
Beschreibung	gesamtes Gestein zu Boden umgewandelt, ohne Gefüge	gesamtes Gestein zu Boden umgewandelt, Gefüge größtenteils unversehrt	mehr als die Hälfte des Gesteins zersetzt oder zerfallen  Gestein liegt als zusammenhängendes Steinskelett oder Steinkern vor.	weniger als die Hälfte des Gesteins verwittert oder zersetzt	Verfärbung	möglicherweise leichte Verfärbung

**Grundwasser (Gw)**

**Gw-Spiegel / Gw-Stand**

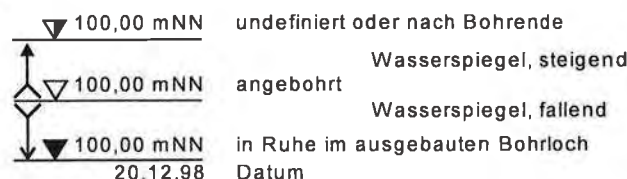

**Gw-Messstelle**

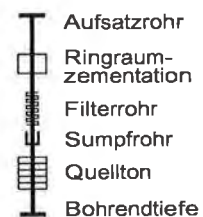

**Normen:**

- DIN EN ISO 14688, DIN EN ISO 14689-1
- DIN 4022, DIN 4023
- ☒ Vernässung oberhalb des Gw


Beschreibung der Schichtenfolgen:  
Kurzzeichen und Abkürzungen

Anlage  
2.0

TK 25: 7520 Mössingen  
R ≈ 35 00 973,3 / H ≈ 53 62 363,3  
Lage siehe auch Anlage 1.2  
Ansatzhöhe: 473,70 mNN (= Gel.)

gebohrt von: Terrasond GmbH  
am : 27.-28.06.18  
aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
G: S&P-AUFR1818015-BK01\_bpr; 12.10.2018

gez.	gepr.	gepr.
ael	me	Br

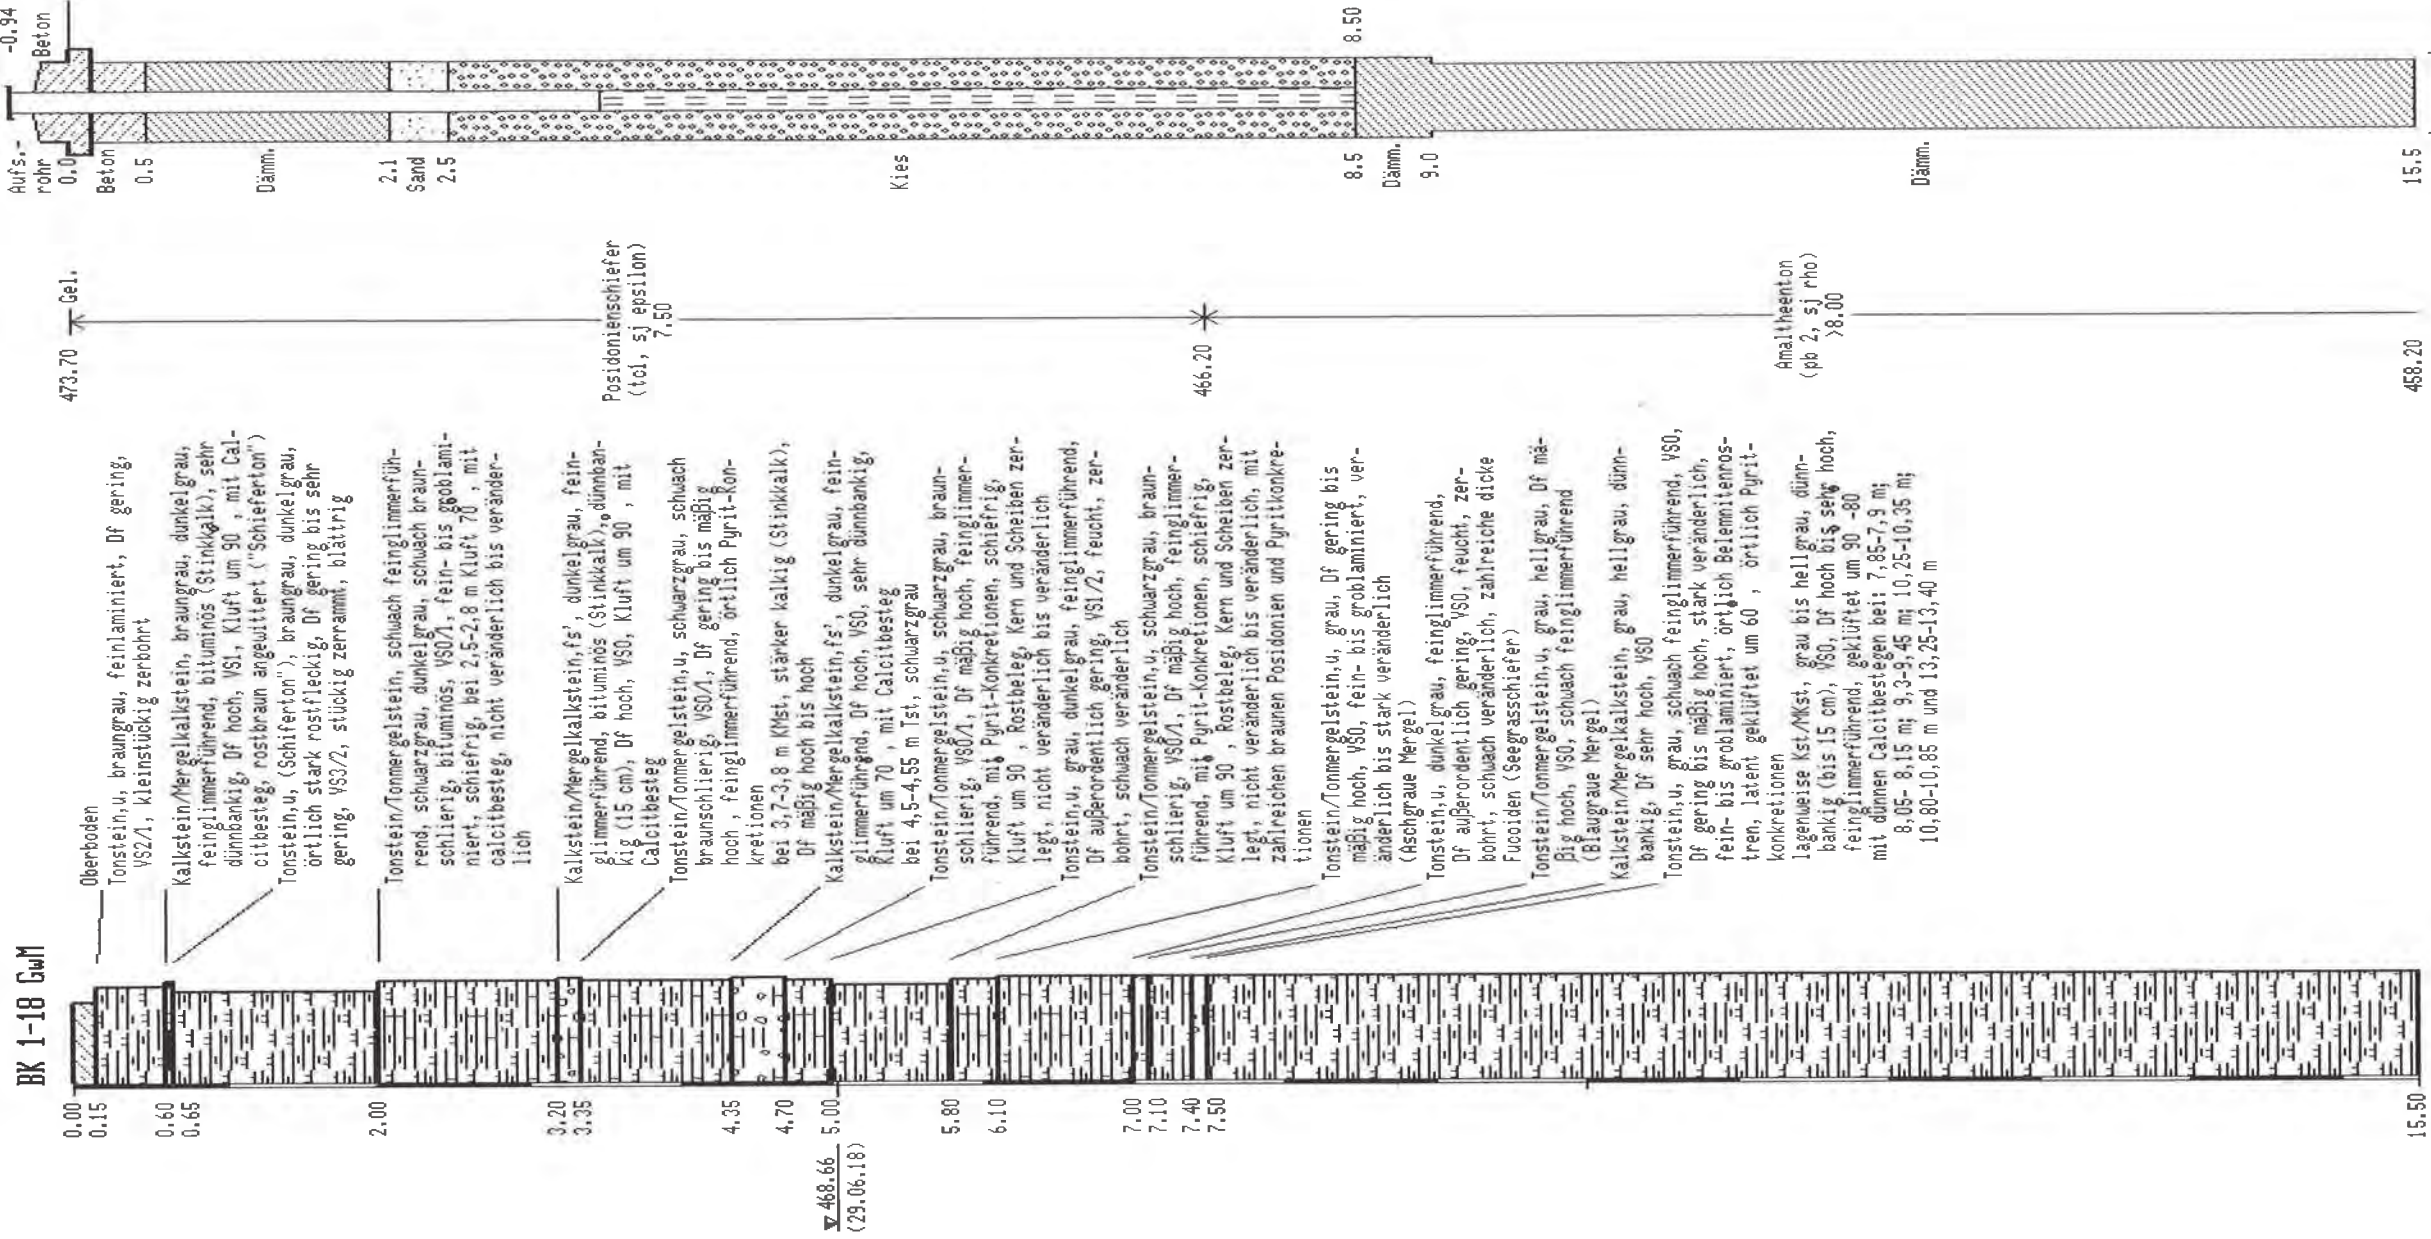

Bohrverfahren:  
- 3,0 m Rammkernbohrung ø 240 mm  
- 15,3 m Rotationskernbohrung ø 15,3 mm  
- 3,0 m Hilfsverrohrung ø 273 mm  
Gu bei 5,04 m u. Gel. (29.06.18)

Schichtenfolge und Ausbau der Kernbohrung  
BK 1-18 GwM

Maßstab  
1:50


Anlage  
2.1.1



TK 25: 7520 Mössingen  
 R ≈ 35 01 208,3 / H ≈ 53 62 512,2  
 Lage siehe auch Anlage 1,2  
 Ansatzhöhe: 464,35 mNN (= Gel.)

gehört von: Terrasond GmbH  
 am: 04.07.18  
 aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
 G: S&P-AUFTR18-18015-BK02.bpr; 08.10.2018

gez. Ks Br

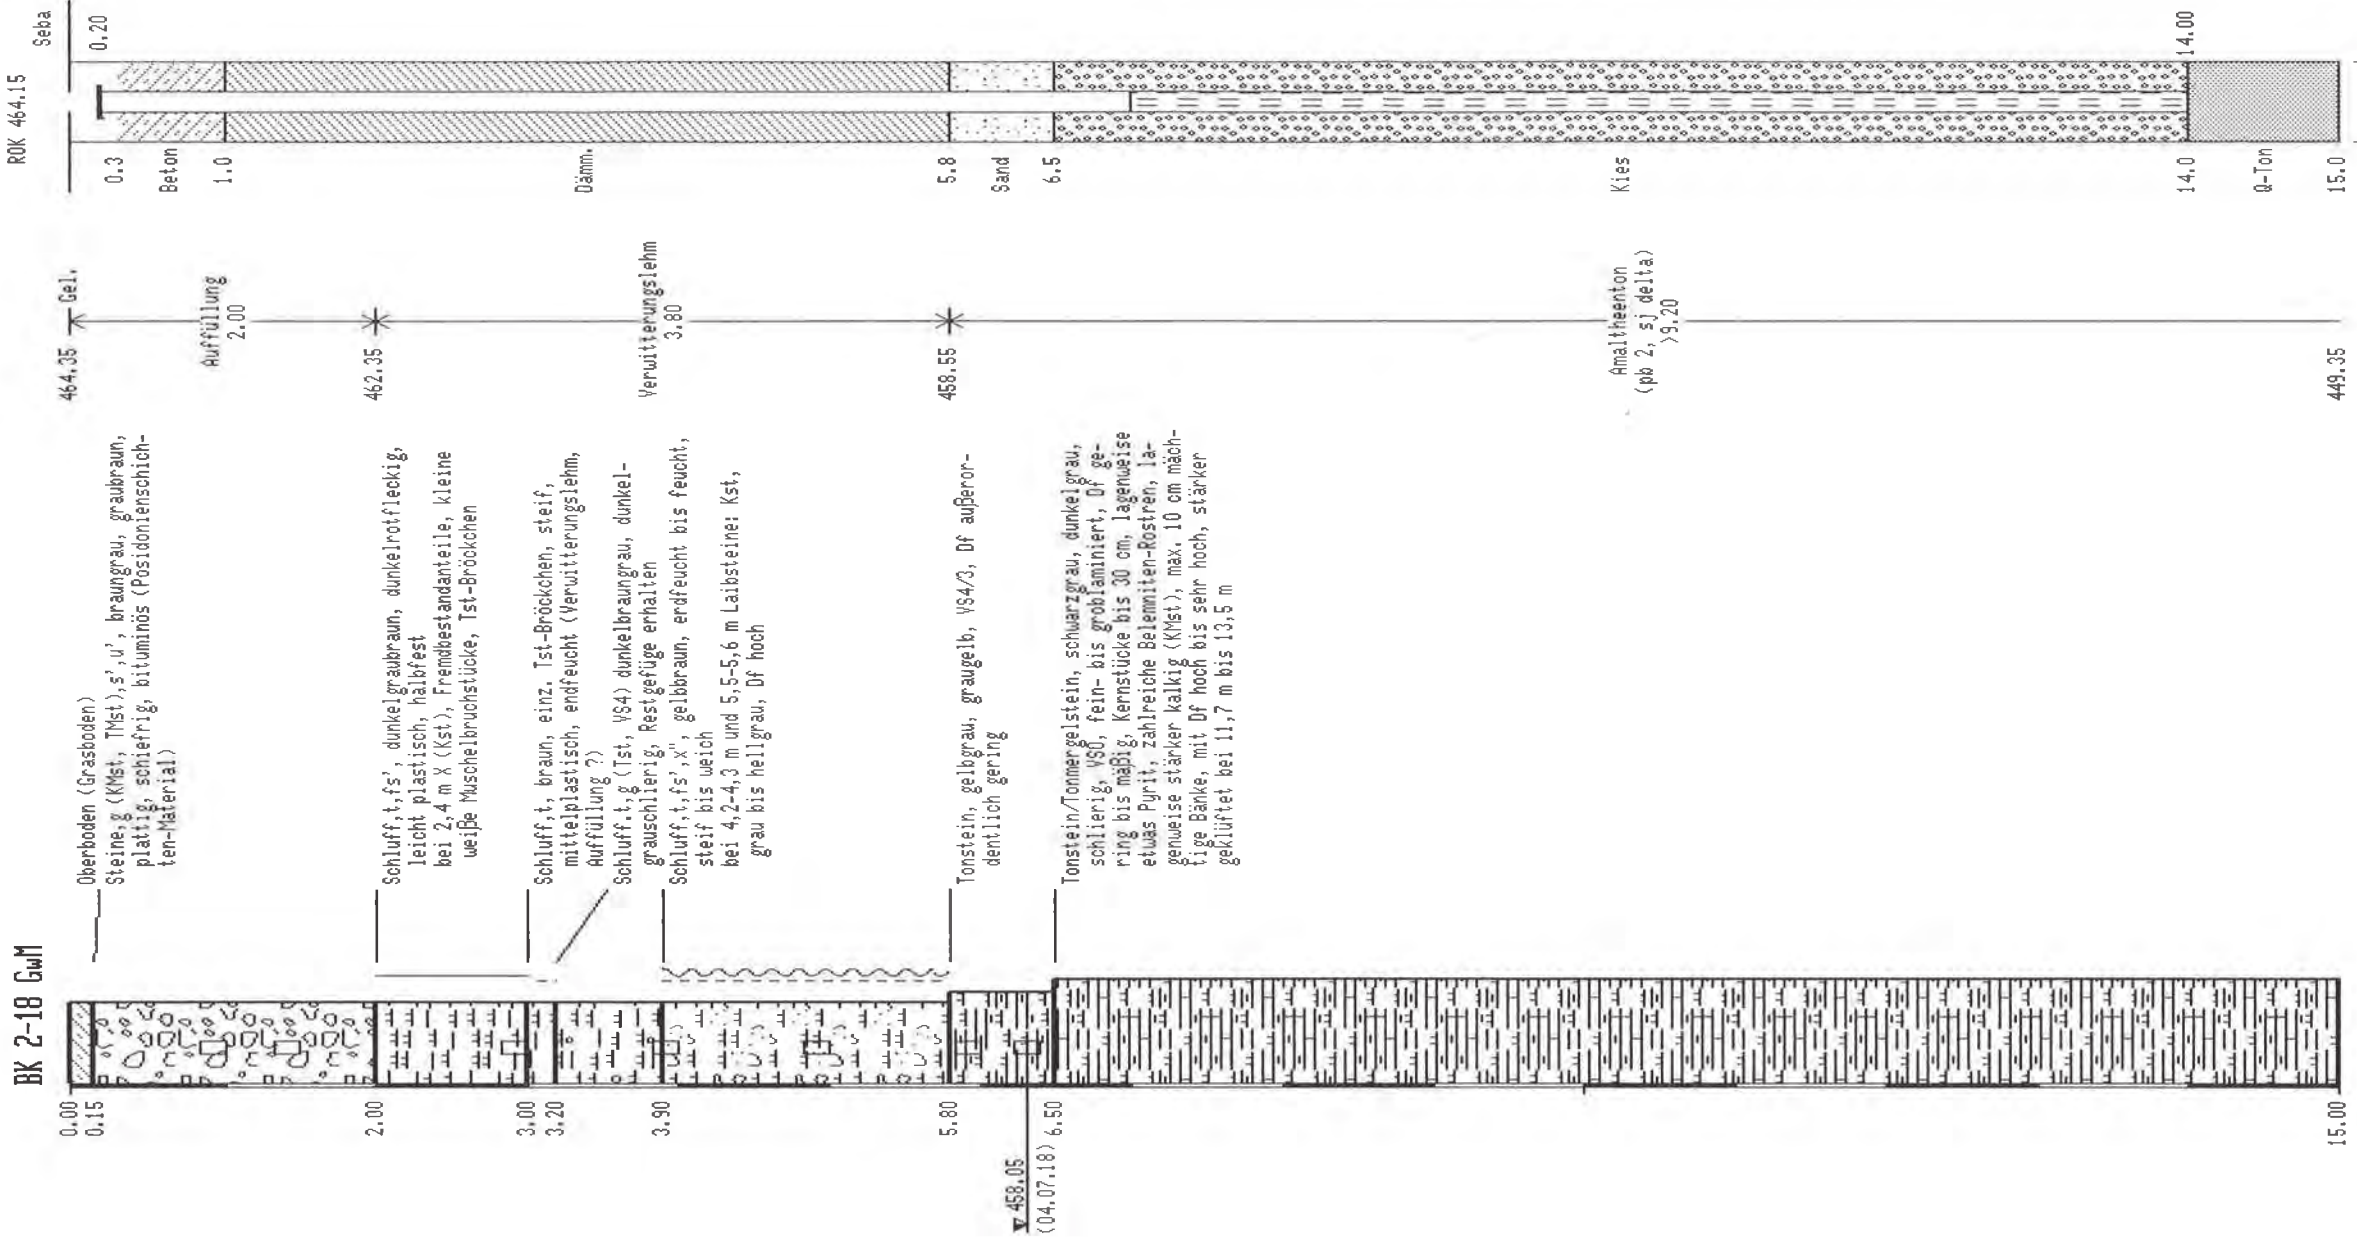

**Tiefenbezug: Gel.**  
 ROK aus Abstand zu Gel.  
 Kies 3,2 - 5,6 mm  
 0-Ton = Quelltön  
 Dämm. = Dämm  
 Ø nicht maßstäblich

**Bohrverfahren:**  
 - 6,5 m Rammkernbohrung Ø 240 mm  
 - 15,0 m Rotationskernbohrung Ø 146 mm  
 - 15,0 m Vollbohrung Stratacut Ø 260 mm  
 - 15,0 m Hilfsverrohrung Ø 273 mm


**Bodenproben:** 1,0 m; 1,5 m; 3,0 m; 4,0 m; 5,0 m; 6,0 m; 6,4 m

**Geruch unauffällig**  
 Gw angetroffen bei 6,4 m u. Gel. (03.07.14, 11:00h)  
 nach 15 Min. bei 5,44 m u. Gel.  
 am 04.07.18, 10:00h bei 6,3 m u. Gel.

gez.	gepr.	gepr.
ad	me	br

TK 25: 7520 Mössingen  
R ≈ 35 01 421,6 / H ≈ 53 62 496,2  
Lage siehe auch Anlage 1.2  
Ansatzhöhe: 461,58 MNM (= Gel.)

gehört von: Terrasond GmbH  
am: 02.07.18  
aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
G: S&P AUFTR. 18015 BK03.bpr; 12.10.2018

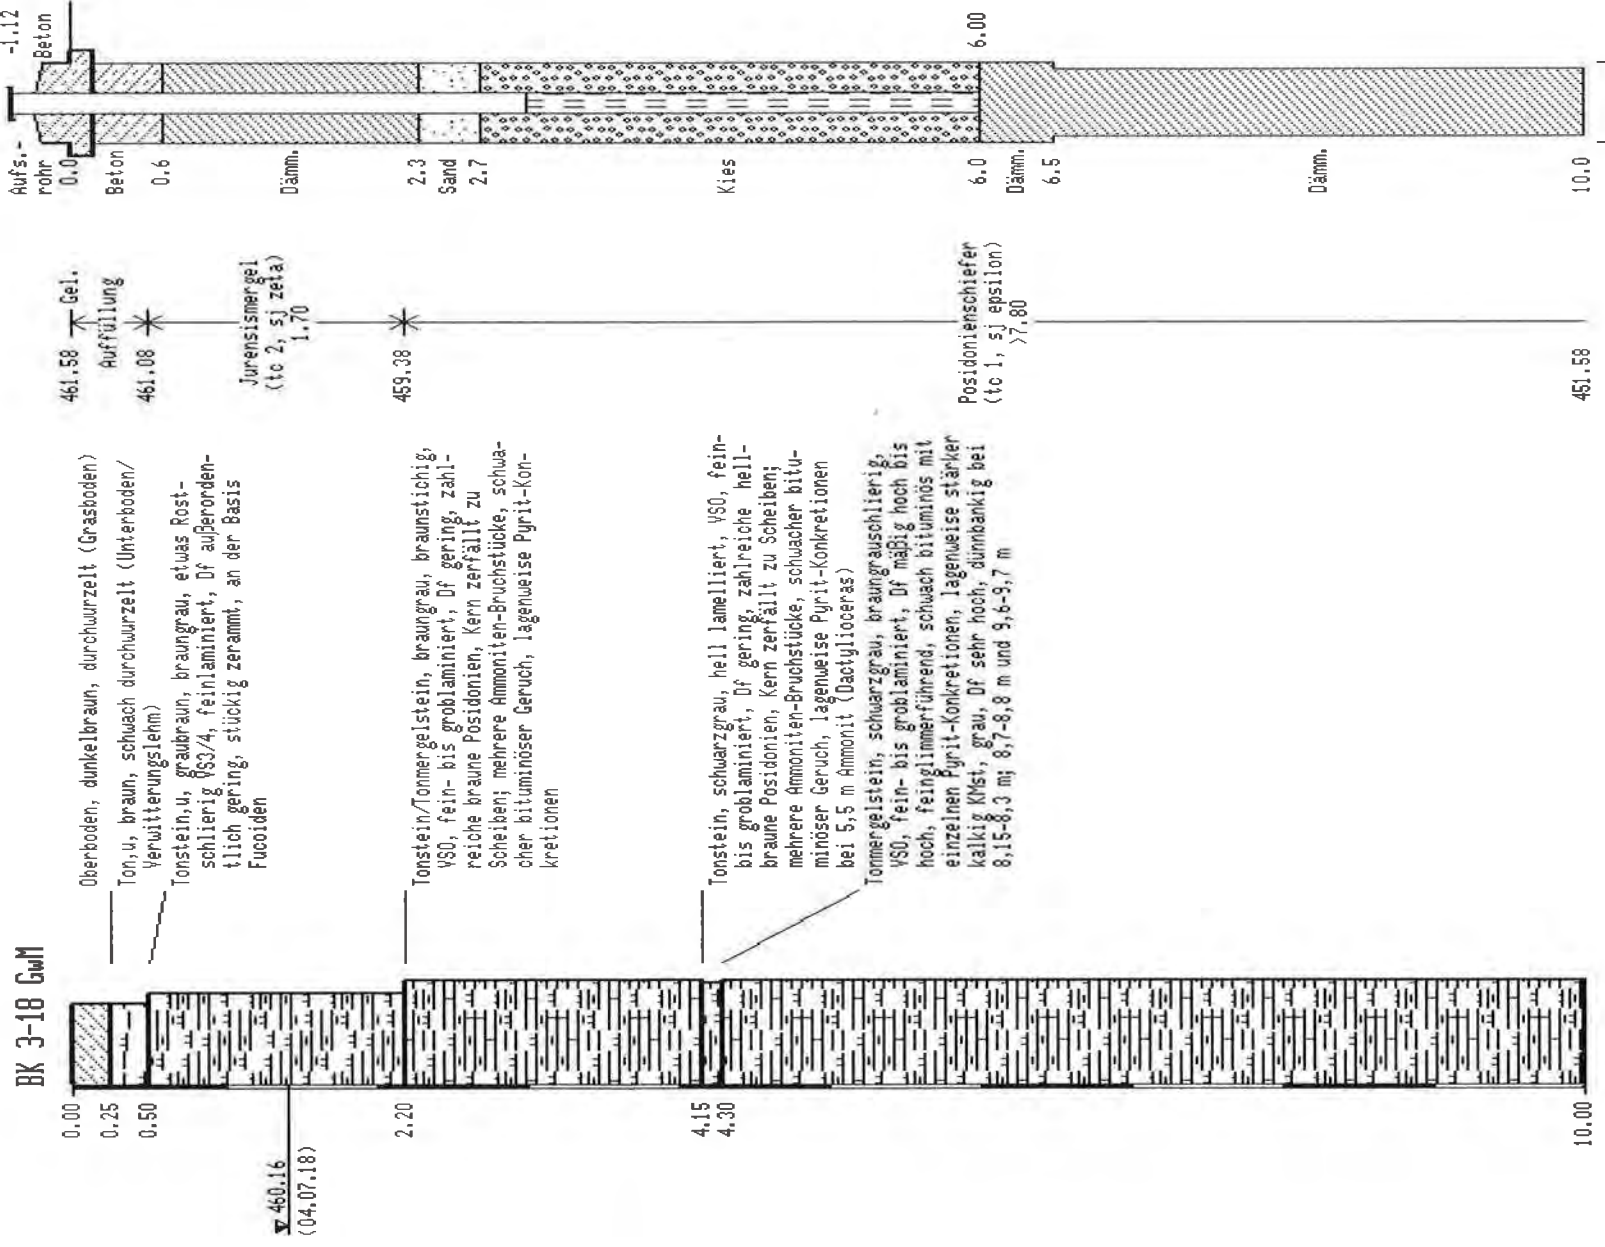


**Bohrverfahren:**  
- 2,4 m Rammkernbohrung  $\varnothing$  240 mm  
- 10,0 m Rotationskernbohrung CK6L  $\varnothing$  260 mm  
- 6,5 m Hilfsverrohrung  $\varnothing$  273 mm  
Geruch unauffällig  
Gw bei 1,42 m u. Gel. (04.07.18, 09:00h)

**Tiefenbezug: Gel.**  
ROK aus Abstand zu Gel.  
Kies 3,0 - 5,6 mm  
Dämm. = Dämm  
Betonsockel schematisch  
 $\varnothing$  nicht maßstäblich

TK 25: 7520 Mössingen  
R ≈ 35 03 778,3 / H ≈ 53 64 917,9  
Lage siehe auch Anlage 1.2  
Ansatzhöhe: 458.70 mNN (= Gel.)

gebohrt von: Terrasond GmbH  
am: 11.07.18  
aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
G: S&P-AUFTRIT18015 BK04-bpr; 12.10.2018


BK 4-18 GwM

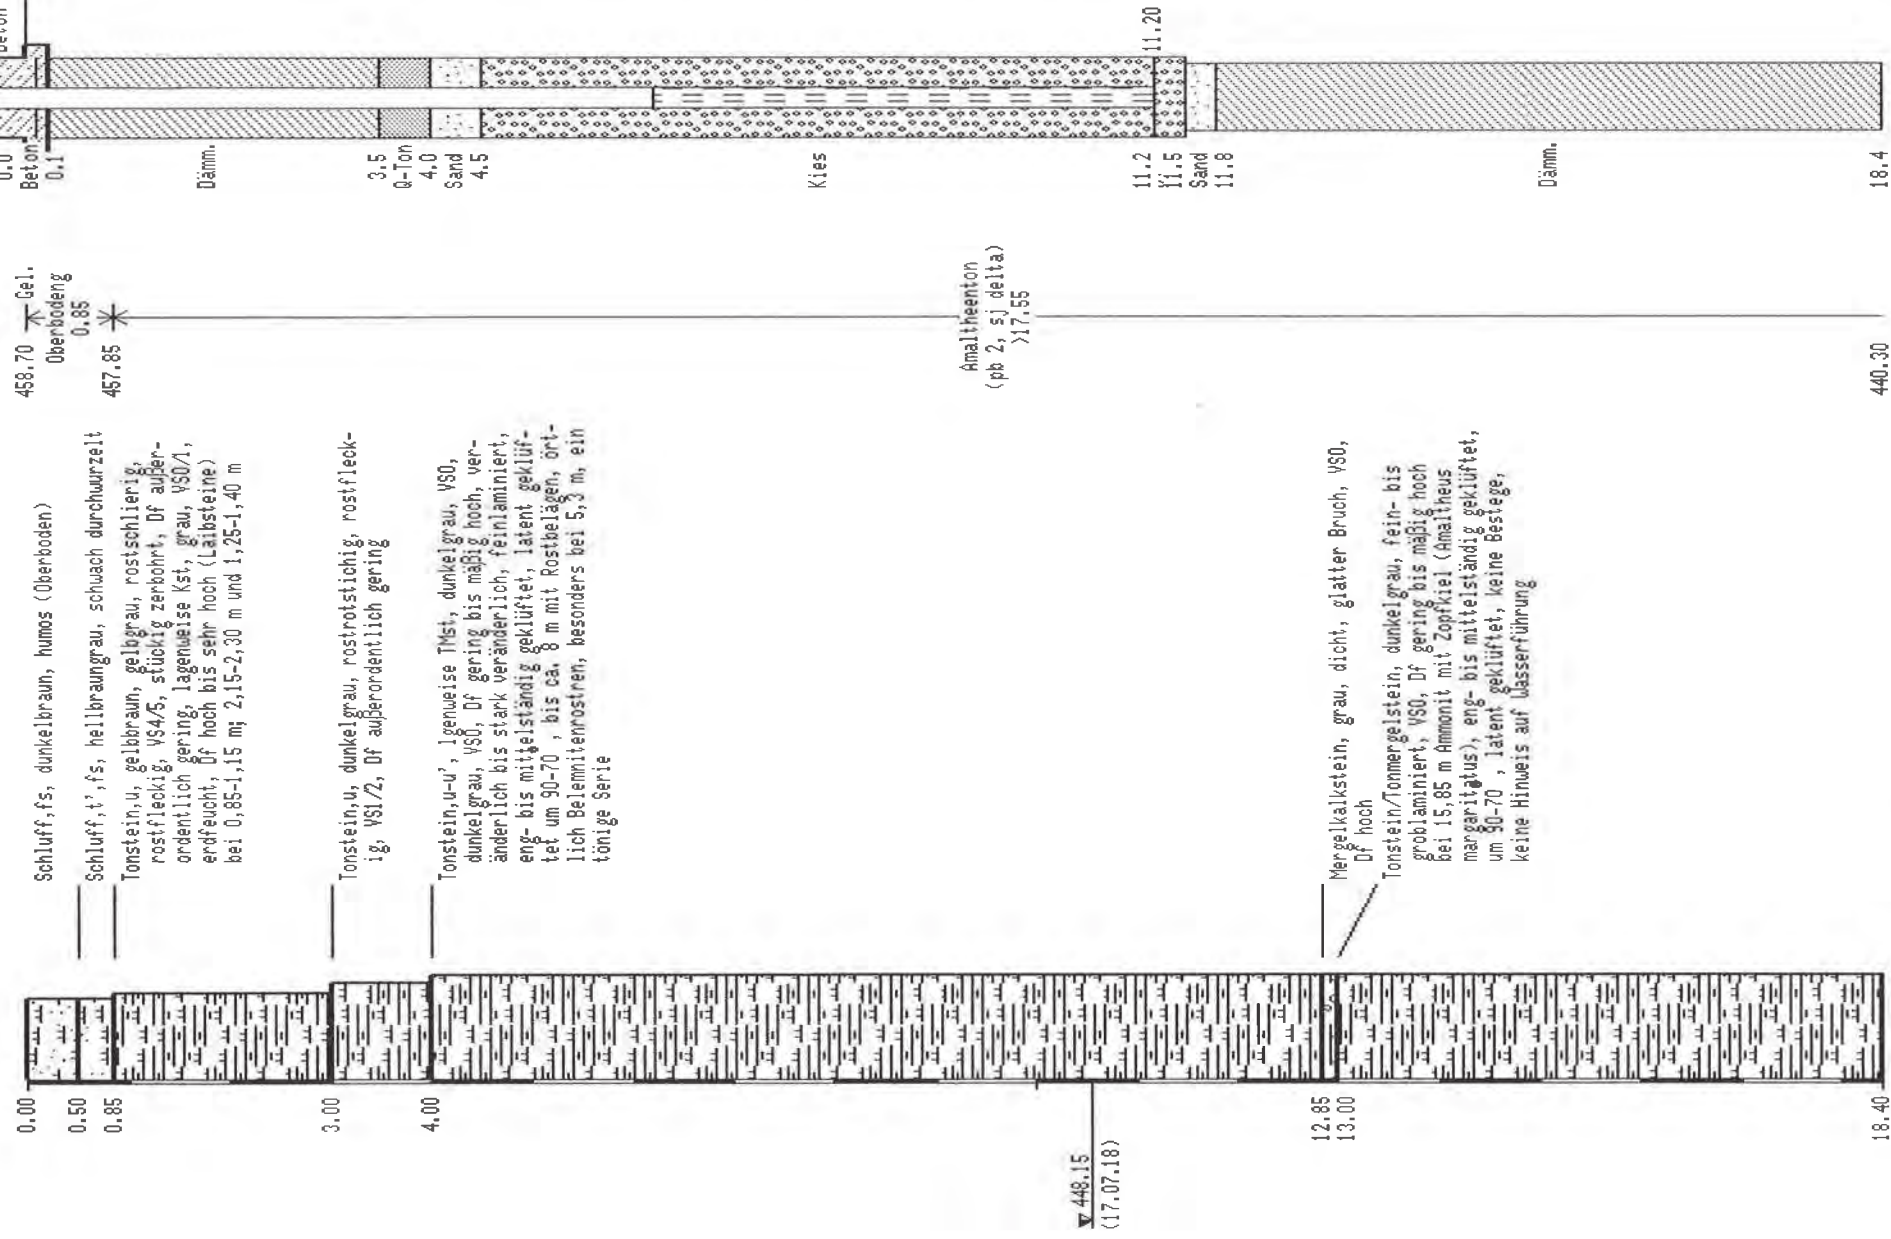

Tiefenbezug: Gel.  
ROK aus Abstand zu Gel.  
Kies 3,0 - 5,6 mm  
0-Ton = Quellton  
Dämm. = Dämm  
Betonsockel schematisch,  
Ø nicht maßstäblich

Bohrverfahren:  
- 5,0 m Rammkernbohrung Ø 273 mm  
- 18,4 m Rotationskernbohrung CK61, Ø 146 mm  
- 11,5 m Vollbohrung (Weisel) 247 mm  
Geruch unauffällig  
Gu nach Bohrung Zx ausgelesen bei 10,55 m u. Gel.  
(17.07.18)

gez.	gepr.	gepr.
ad	me	Br

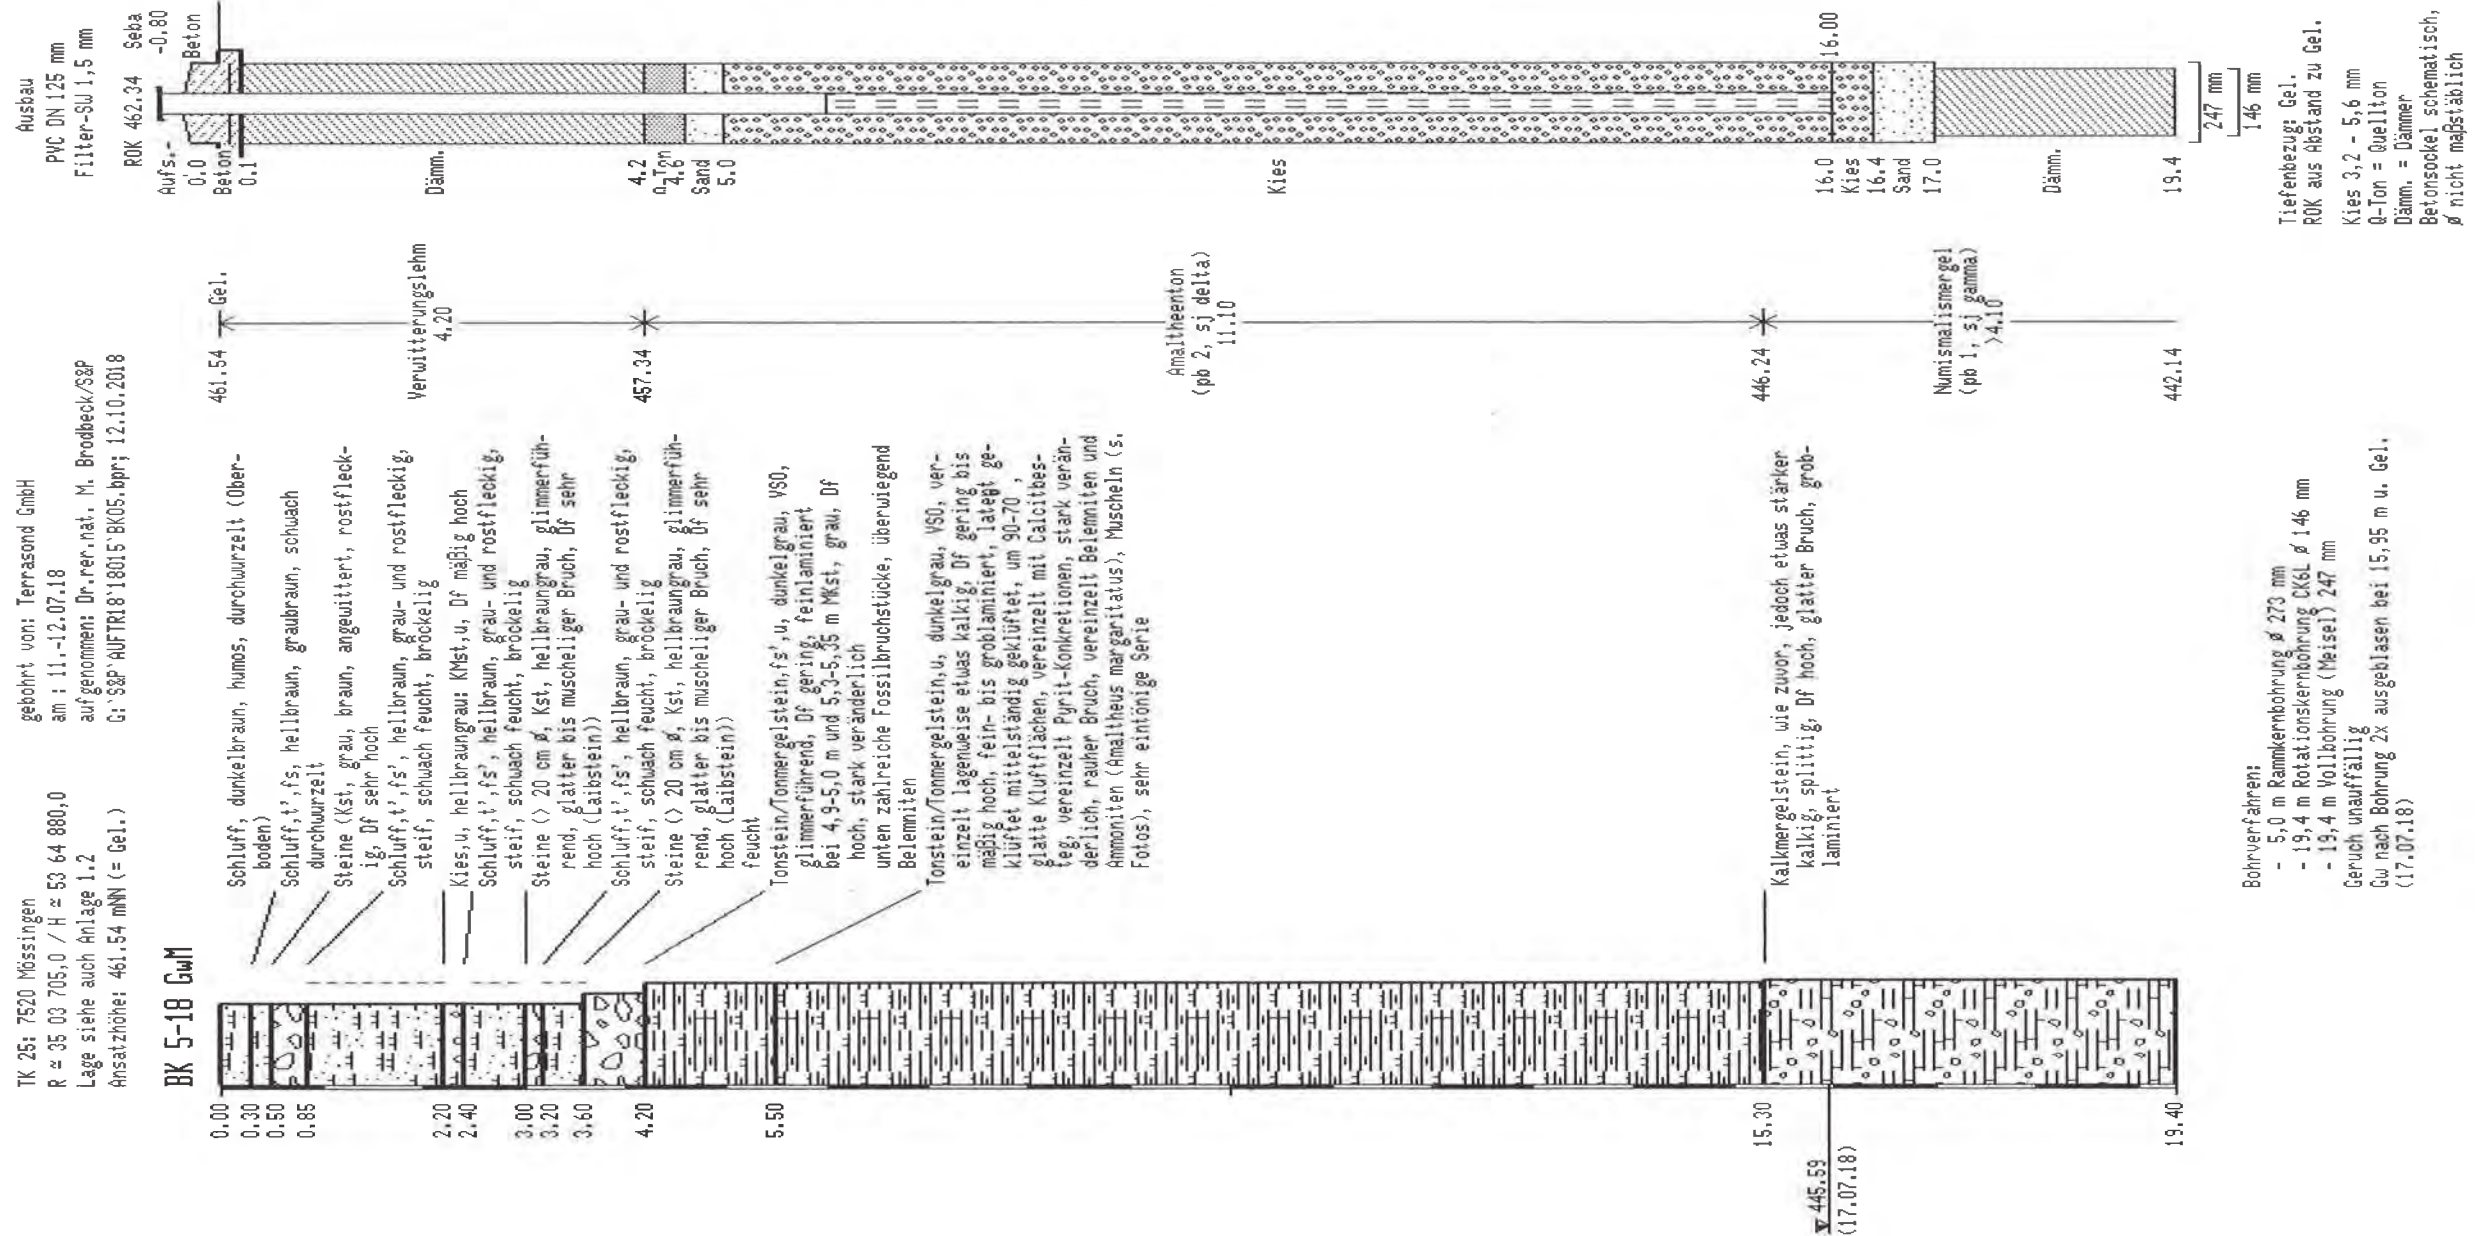

TK 25; 7620 Mössingen  
R ≈ 35 00 705,0 / H ≈ 53 64 880,0  
Lage siehe auch Anlage 1.2  
Ansatzhöhe: 461.54 mNN (= Gel.)

gebohrt von: Terrasond GmbH  
am: 11.-12.07.18  
aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
G: S&P-AUFTR1818015 BK05.bpr; 12.10.2018


**Bohrverfahren:**  
- 5,0 m Rammkernbohrung Ø 273 mm  
- 19,4 m Rotationskernbohrung DK6L Ø 146 mm  
- 19,4 m Vollbohrung (Meißel) 247 mm  
Geruch unauffällig  
Gu nach Bohrung 2x ausgeblasen bei 15,95 m u. Gel.  
(17.07.18)

**Tiefenbezug: Gel.**  
RDK aus Abstand zu Gel.  
Kies 3,2 - 5,6 mm  
Q-Ton = Quellton  
Dämm. = Dämm  
Betonsockel schematisch  
Ø nicht maßstäblich

gez.	gepr.	gepr.
ad	me	Br

TK 25: 7520 Mössingen  
 R ≈ 35 00 907,03 / H ≈ 53 62 285,01  
 Lage siehe auch Anlage 1.2  
 Ansatzhöhe: 477.40 mNN (= Gel.)

gebohrt von: Terrasond GmbH  
 am: 07.-10.07.18  
 aufgenommen: Dr. rer. nat. M. Brodbeck/S&P  
 G: 'S&P'AUFTR18'18015'B04neu.bpr; 27.09.2018

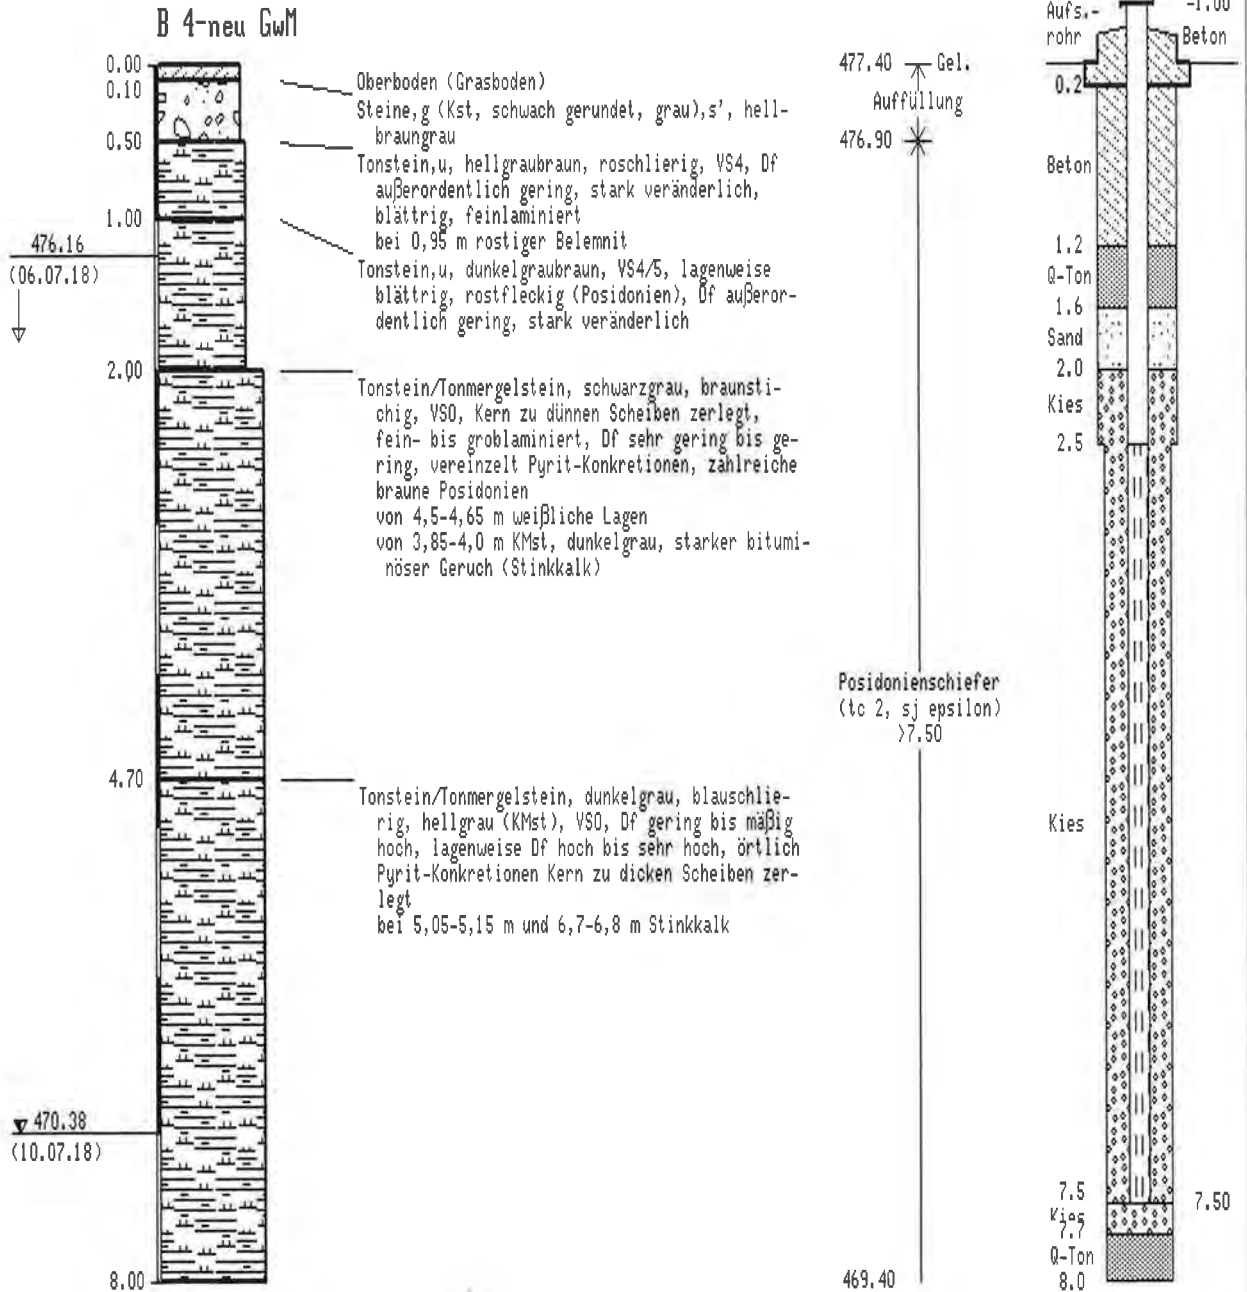

Bohrverfahren:  
 - 2,5 m Rammkernbohrung Ø 273 mm  
 - 8,0 m Rotationskernbohrung CK6L Ø 146 mm  
 - 8,0 m Vollbohrung (Meißel) 247 mm  
 Geruch unauffällig  
 Gw angetroffen bei 1,24 m u. Gel. (06.07.18, 15:10h)  
 am 10.07.18, 16:30h gemessen bei 7,02 m u. Gel.

Tiefenbezug: Gel.  
 ROK aus Abstand zu Gel.  
 Kies 3,0 - 5,6 mm  
 Q-Ton = Quellton  
 Betonsockel schematisch,  
 Ø nicht maßstäblich

gez.	gepr.	gepr.
<i>el</i>	<i>Br</i>	<i>Br</i>

Legende: Anlage 2.0


Schichtenfolge und Ausbau der Kernbohrung B 4-neu GwM	Maßstab 1:50	Anlage 2.1.6
--	-----------------	-----------------

Schichtenfolgen der relevanten Kernbohrungen  
Büro Dr. Spang


- BK 4
- BK 5
- BK 6
- BK 7
- BK 23
- BK 24
- BK 25
- BKP 26
- BK 27
- BK 28
- BK 29
- BK 29
- BK 30

(13 Blatt)

## BK 4 Bodenprofil

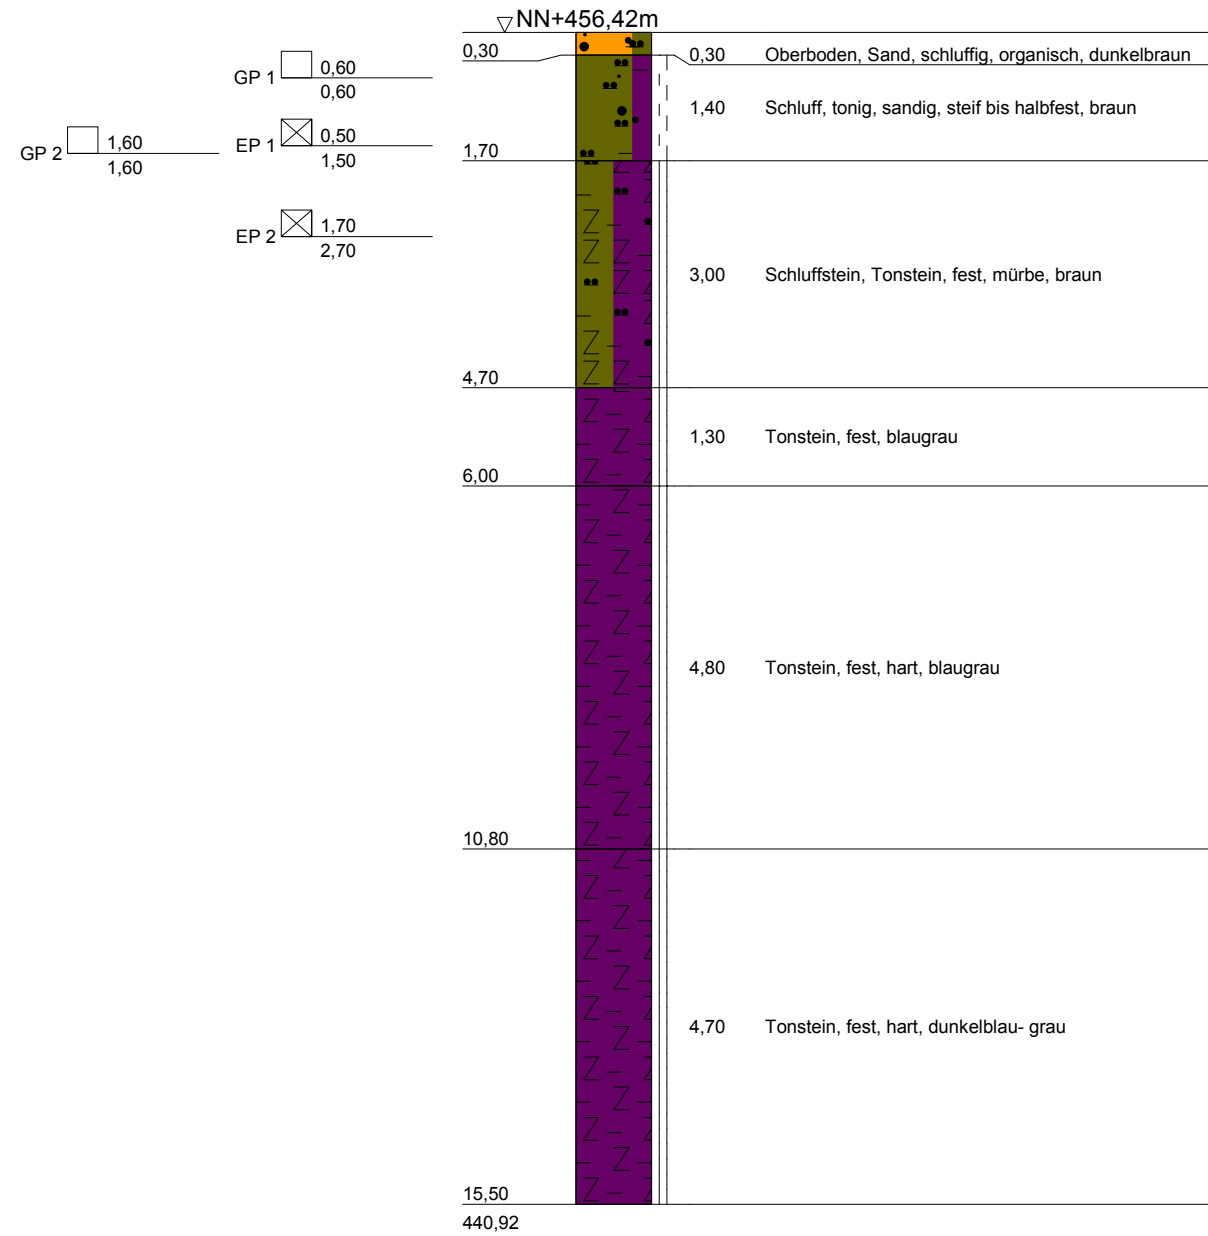

## BK 4 Standard-Penetration-Test

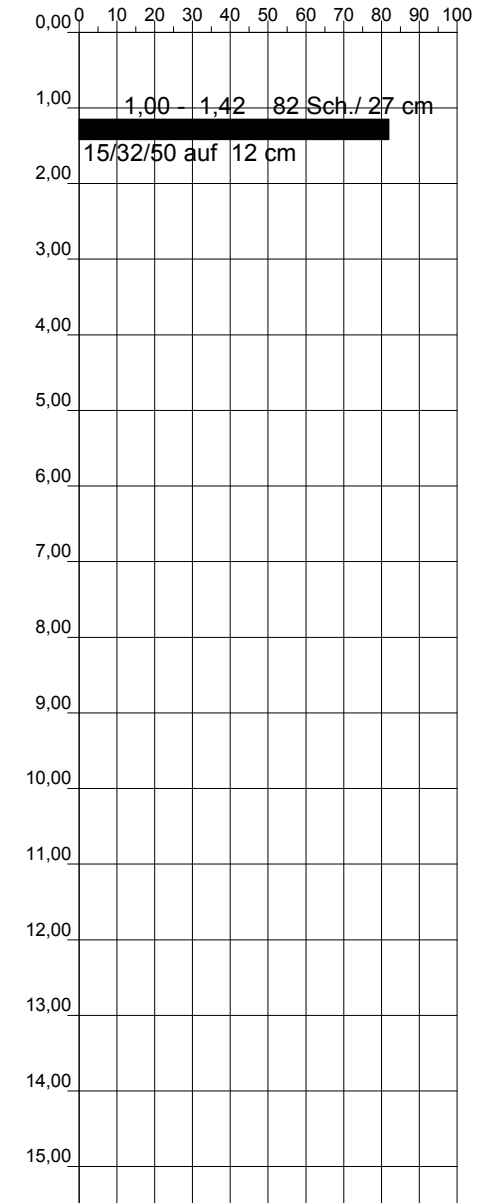

**drillexpert**  
 drillexpert GmbH  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

**Bauvorhaben:**  
 B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

**Planbezeichnung:**  
 Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Test

**Plan-Nr:**


**Projekt-Nr:** 2010-0041

**Datum:** 18.05.2010


**Maßstab:** 1 : 100

**Bearbeiter:** Herr Oser

## BK 5 Bodenprofil

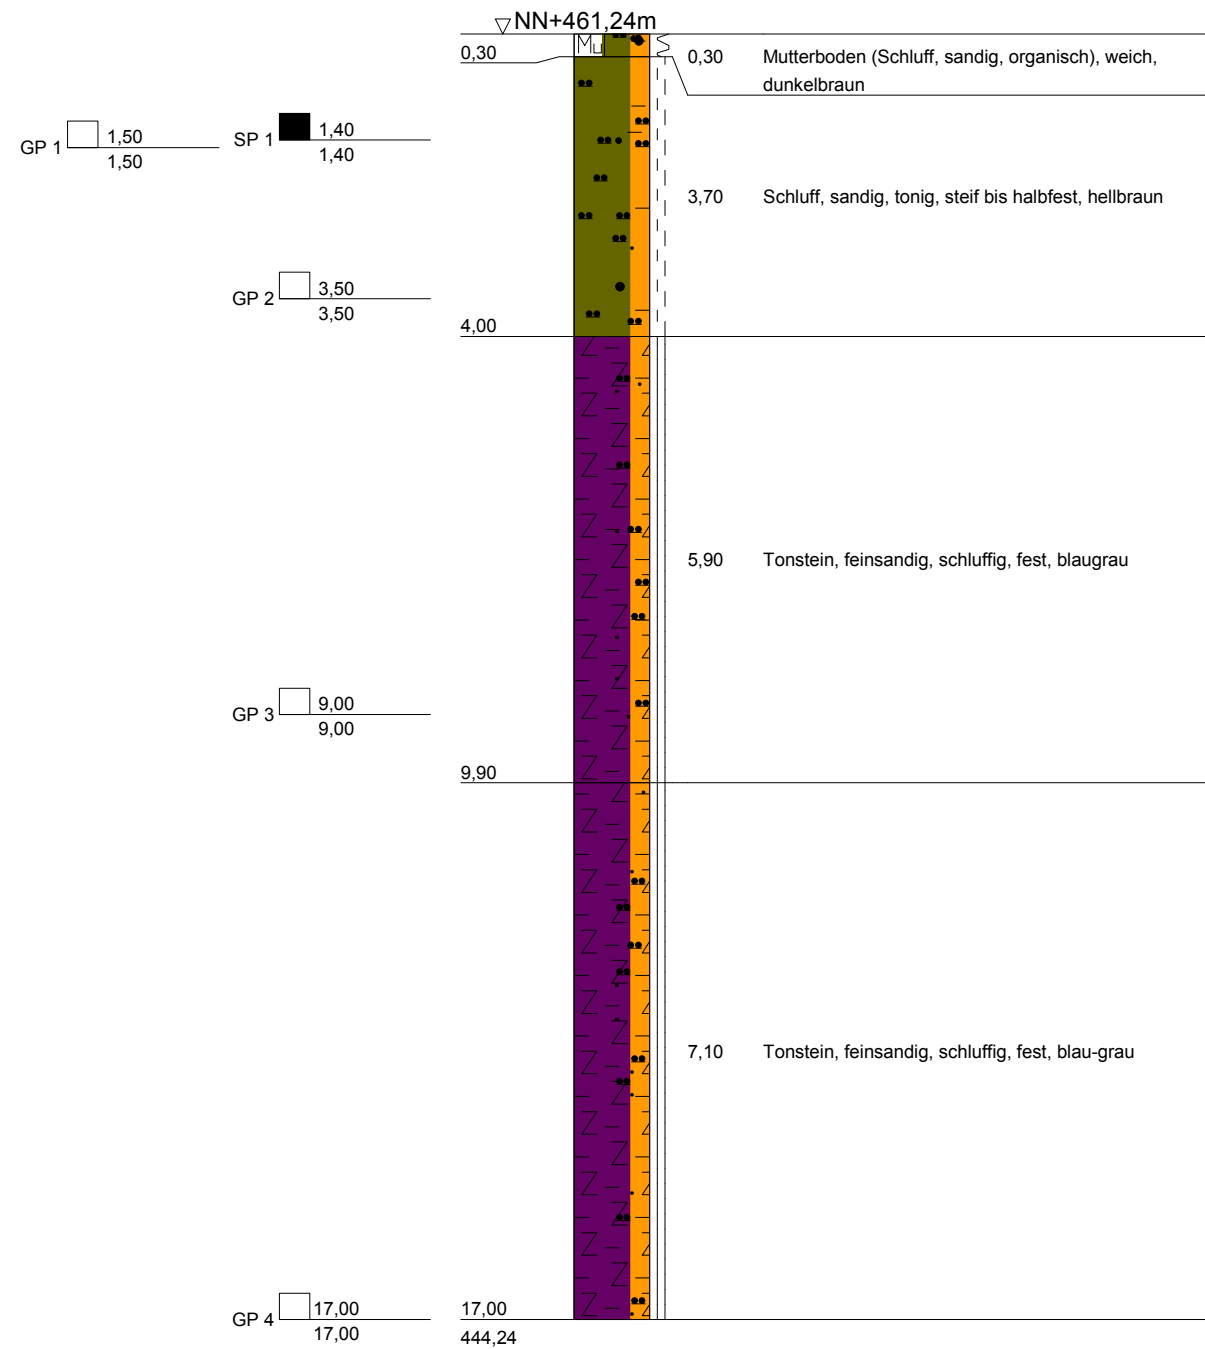

## BK 5 Standard-Penetration-Tests

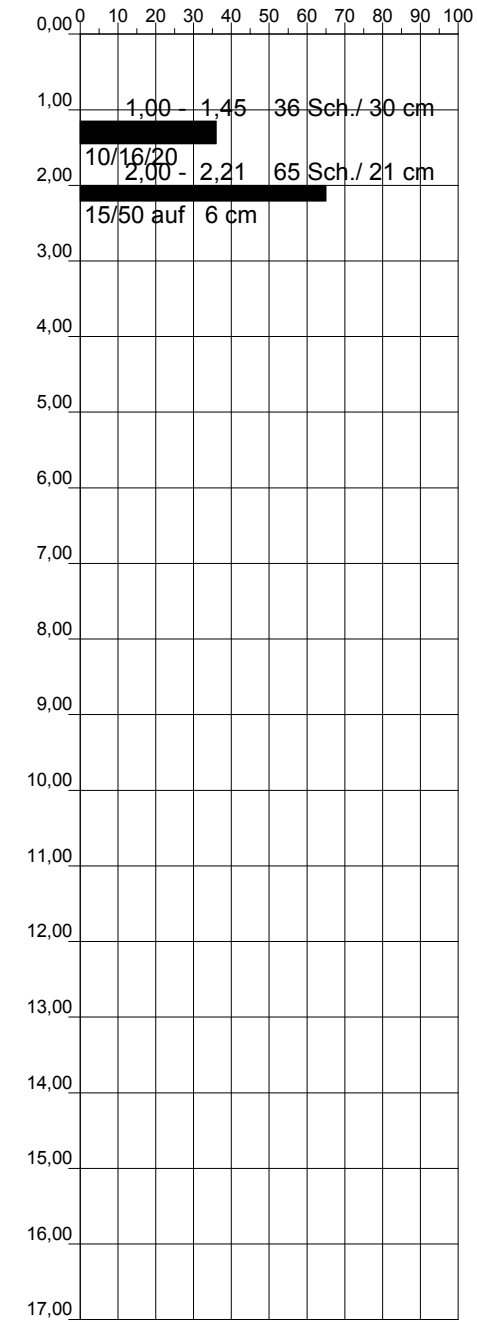

**drillexpert**  
 drillexpert GmbH  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

Planbezeichnung:

Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Tests

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041

Datum: 17.05.2010



Maßstab: 1 : 100


Bearbeiter: Herr Oser




# BK 6 Bodenprofil

# BK 6 Standard-Penetration-Tests

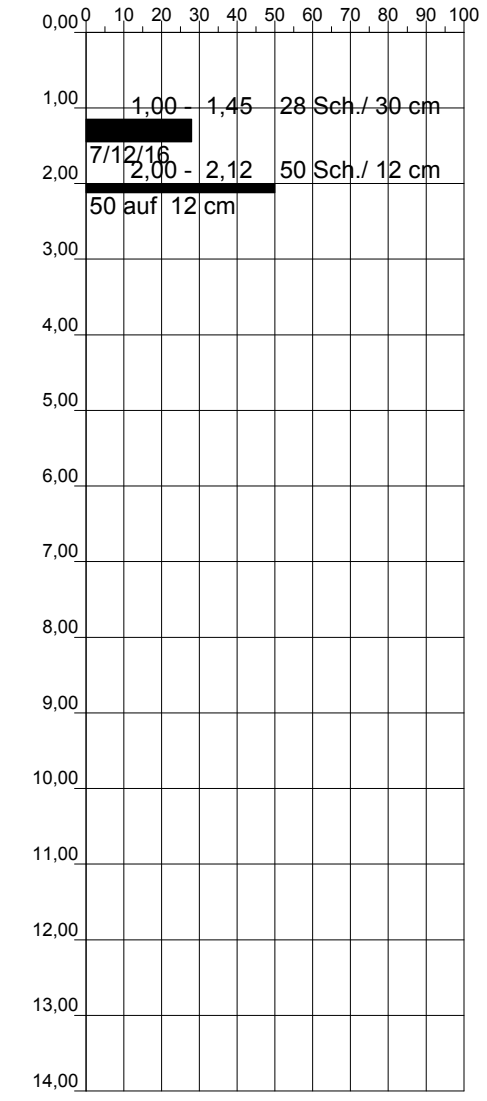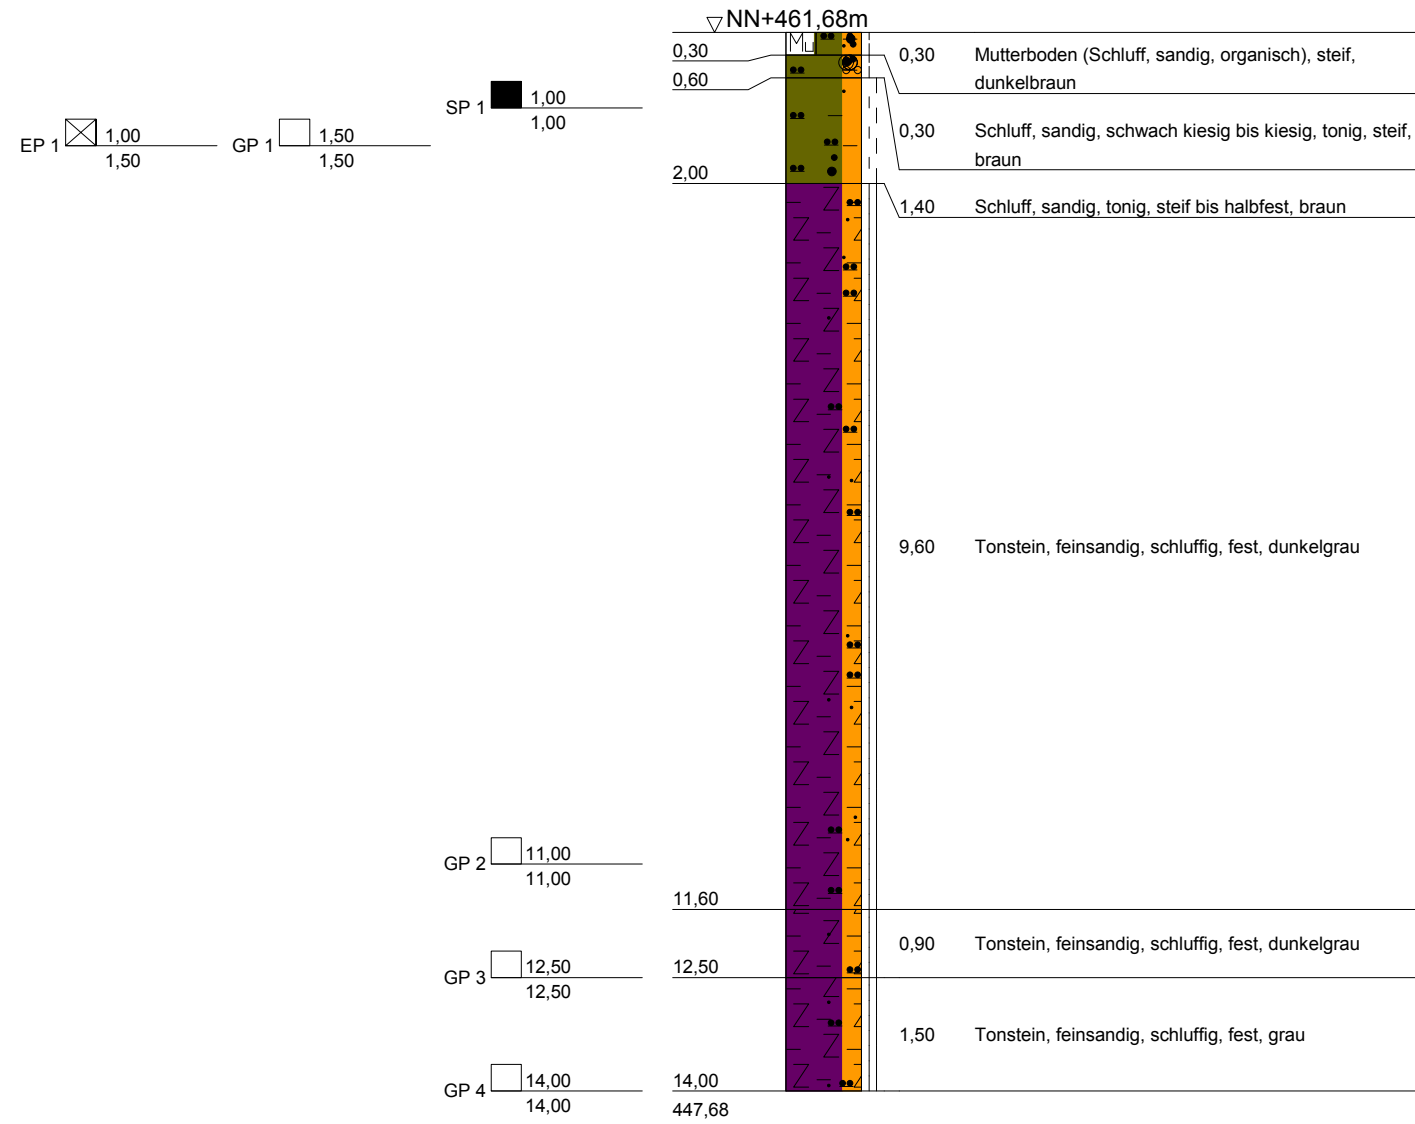


 <b>drillexpert GmbH</b> Siemensstraße 9 79331 Teningen-Nimburg Tel.: +49(0)7663-60388 - 0 Fax: +49(0)7663-60388 - 22	<b>Bauvorhaben:</b> B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen	<b>Plan-Nr.:</b> 2010-0041
	<b>Planbezeichnung:</b> Bodenprofil und Standard-Penetration-Tests	<b>Datum:</b> 18.05.2010
		<b>Maßstab:</b> 1 : 100
		<b>Bearbeiter:</b> Herr Oser

## BK 7 Bodenprofil

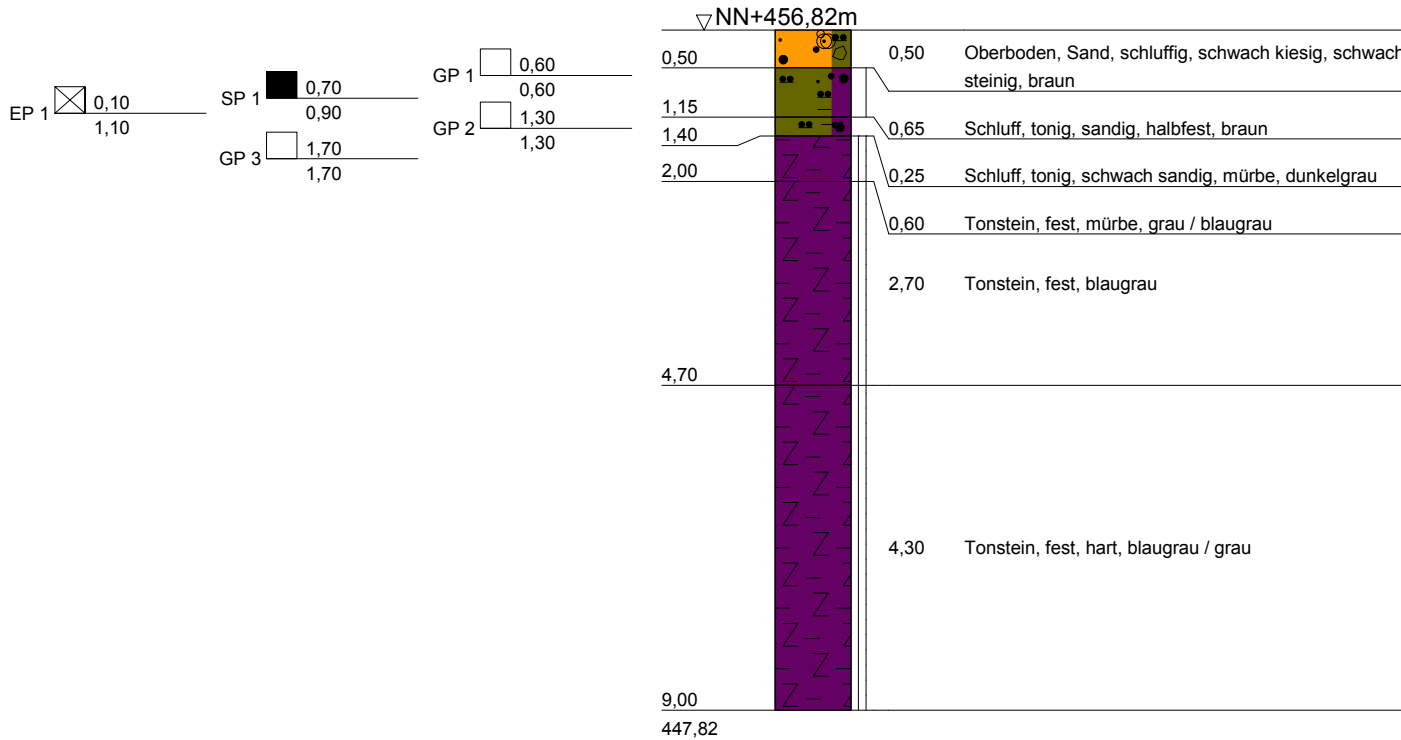

## BK 7 Standard-Penetration-Test

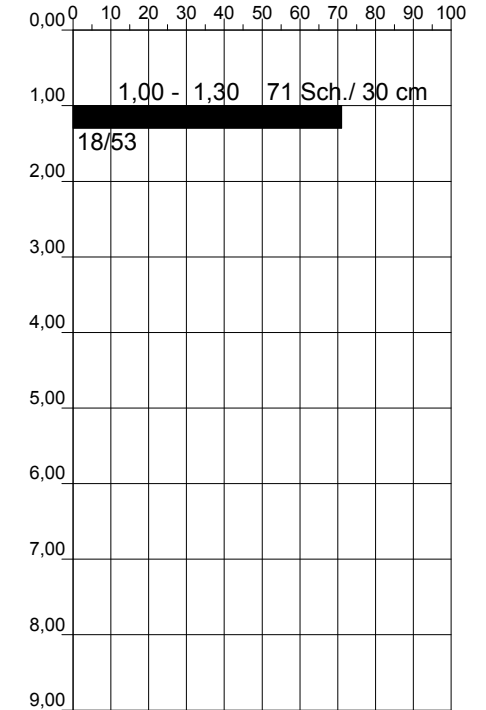

drillexpert GmbH  
Siemensstraße 9  
79331 Teningen-Nimburg  
Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
Fax: +49(0)7663-60388 - 22

### Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

### Planbezeichnung:

Bodenprofil und  
Standard-Penetration-Test

### Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041


Datum: 18.05.2010

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Herr Oser


# BK 23

## Bodenprofil

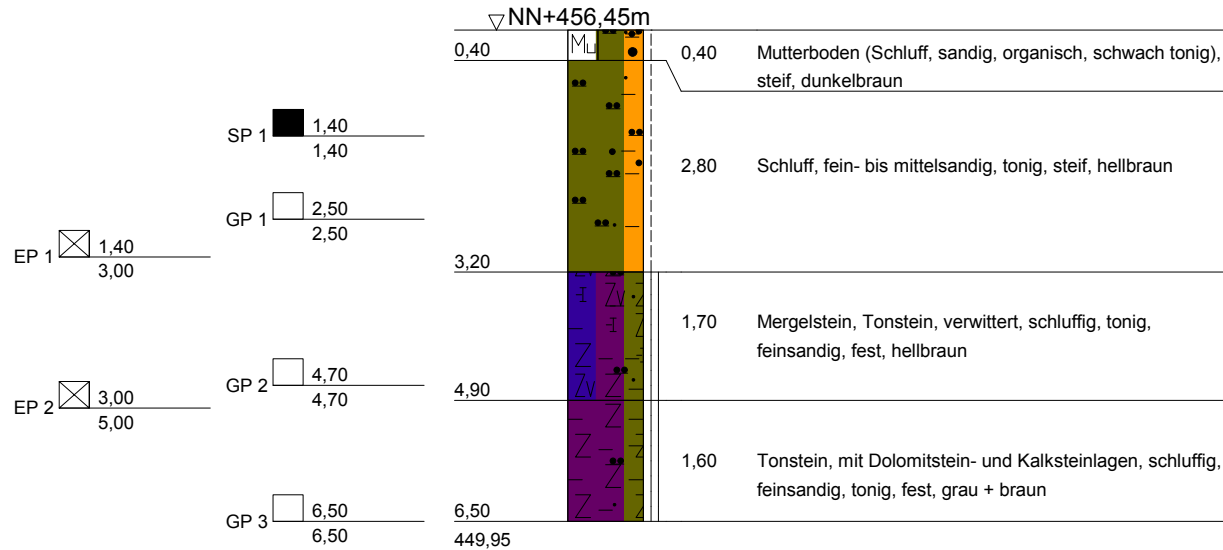

# BK 23

## Standard-Penetration-Tests

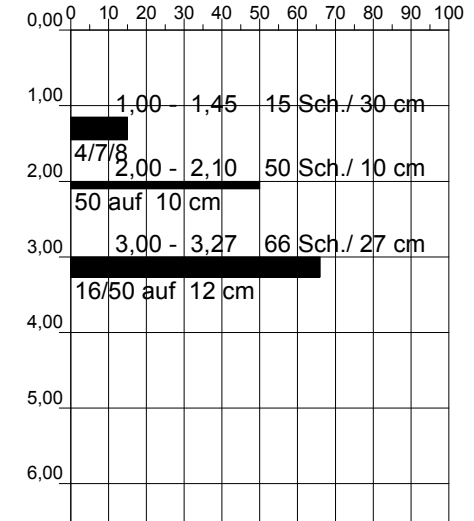

**drillexpert GmbH**  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

### Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

### Planbezeichnung:

Bodenprofil und Standard-Penetration-Tests

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041


Datum: 28.04.2010

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Herr Oser


# BK 24

## Bodenprofil

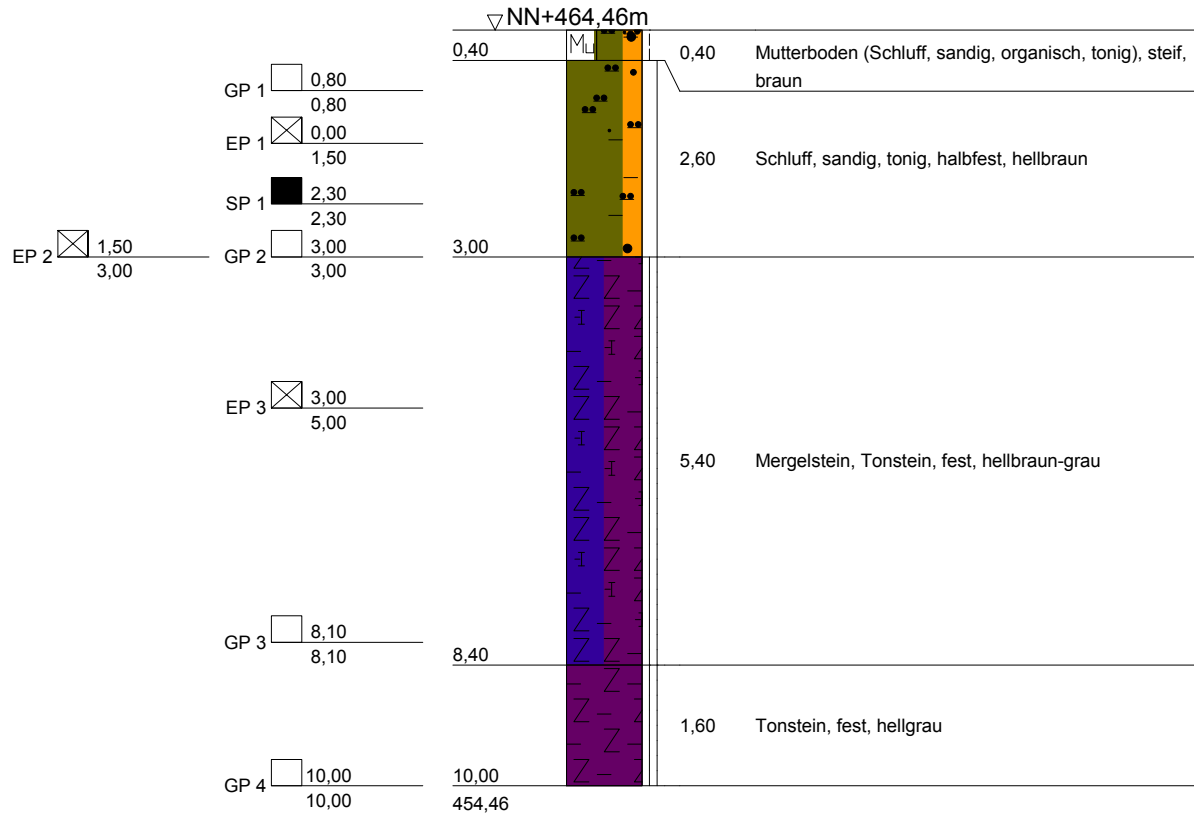

# BK 24

## Standard-Penetration-Tests

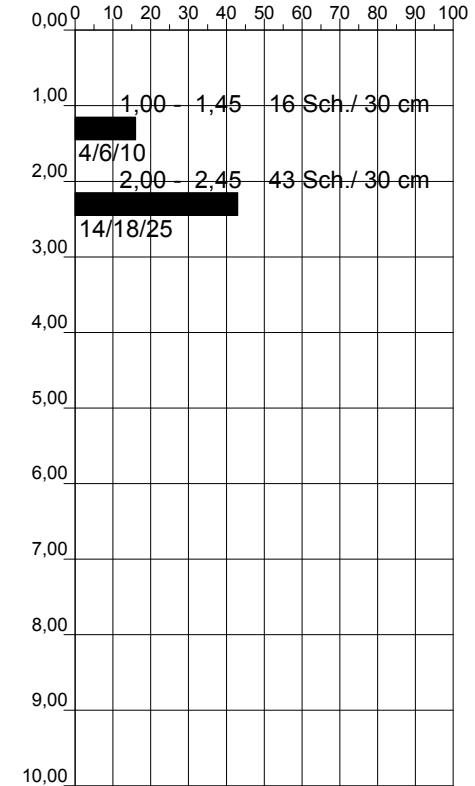

**drillexpert GmbH**  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

### Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

### Planbezeichnung:

Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Tests

### Plan-Nr:


Projekt-Nr: 2010-0041

Datum: 26.04.2010


Maßstab: 1 : 100


Bearbeiter: Herr Oser

## BK 25 Bodenprofil

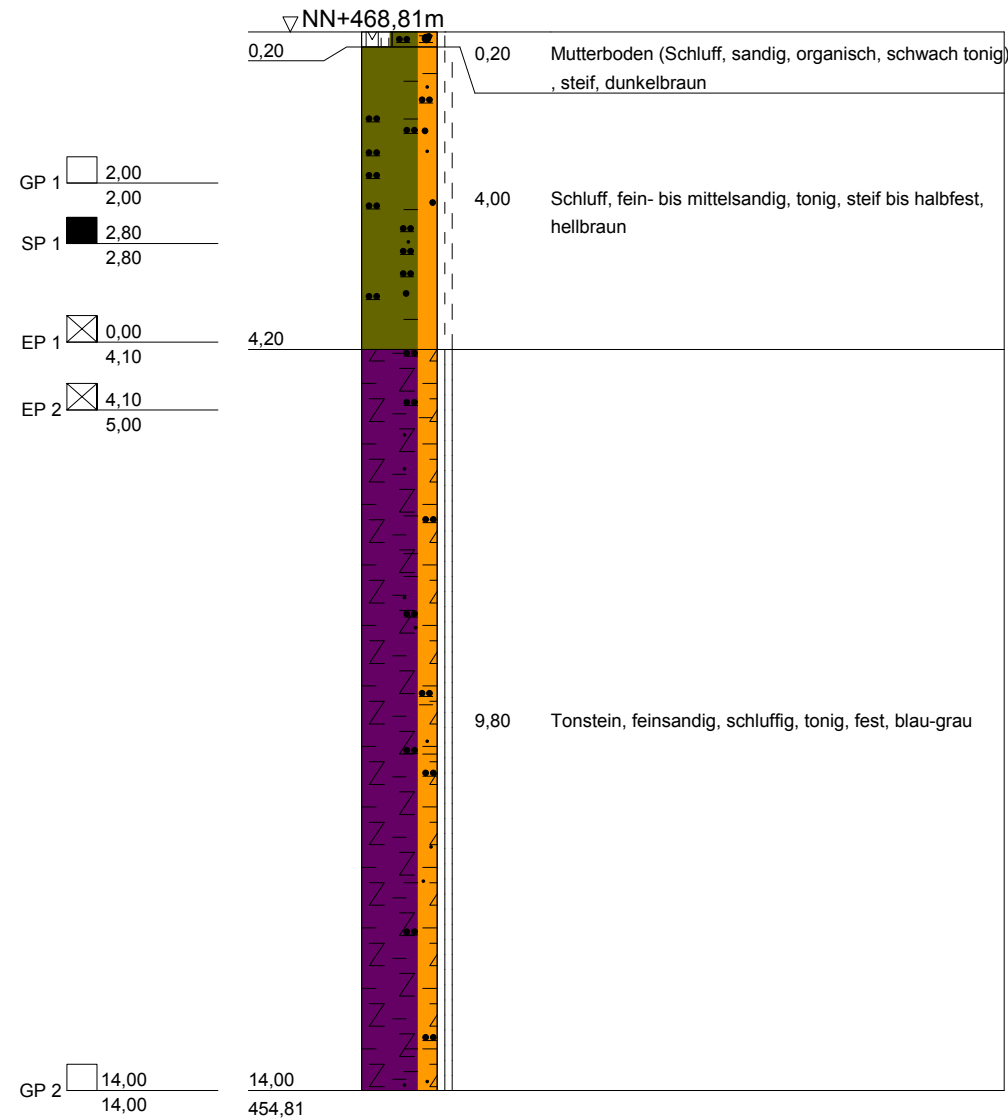


## BK 25 Standard-Penetration-Tests

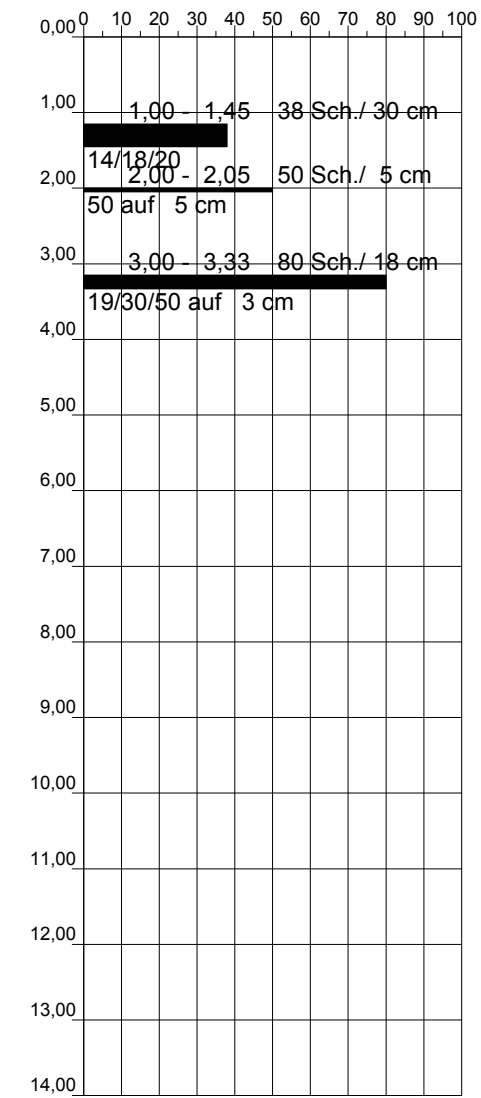


 <b>drillexpert GmbH</b> Siemensstraße 9 79331 Teningen-Nimburg Tel.: +49(0)7663-60388 - 0 Fax: +49(0)7663-60388 - 22	<b>Bauvorhaben:</b> B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen	<b>Plan-Nr.:</b> Projekt-Nr: 2010-0041
	<b>Planbezeichnung:</b> Bodenprofil und Standard-Penetration-Tests	<b>Datum:</b> 27.04.2010
		<b>Maßstab:</b> 1 : 100
		<b>Bearbeiter:</b> Herr Oser

### BKP 26 2"-Pegelausbau

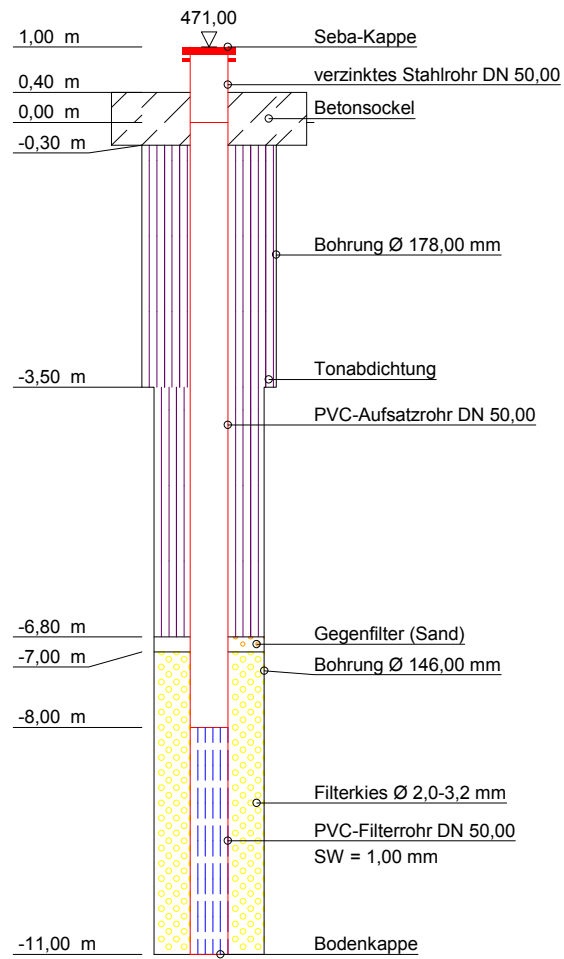


ET 11,00 m

### BKP 26 Bodenprofil

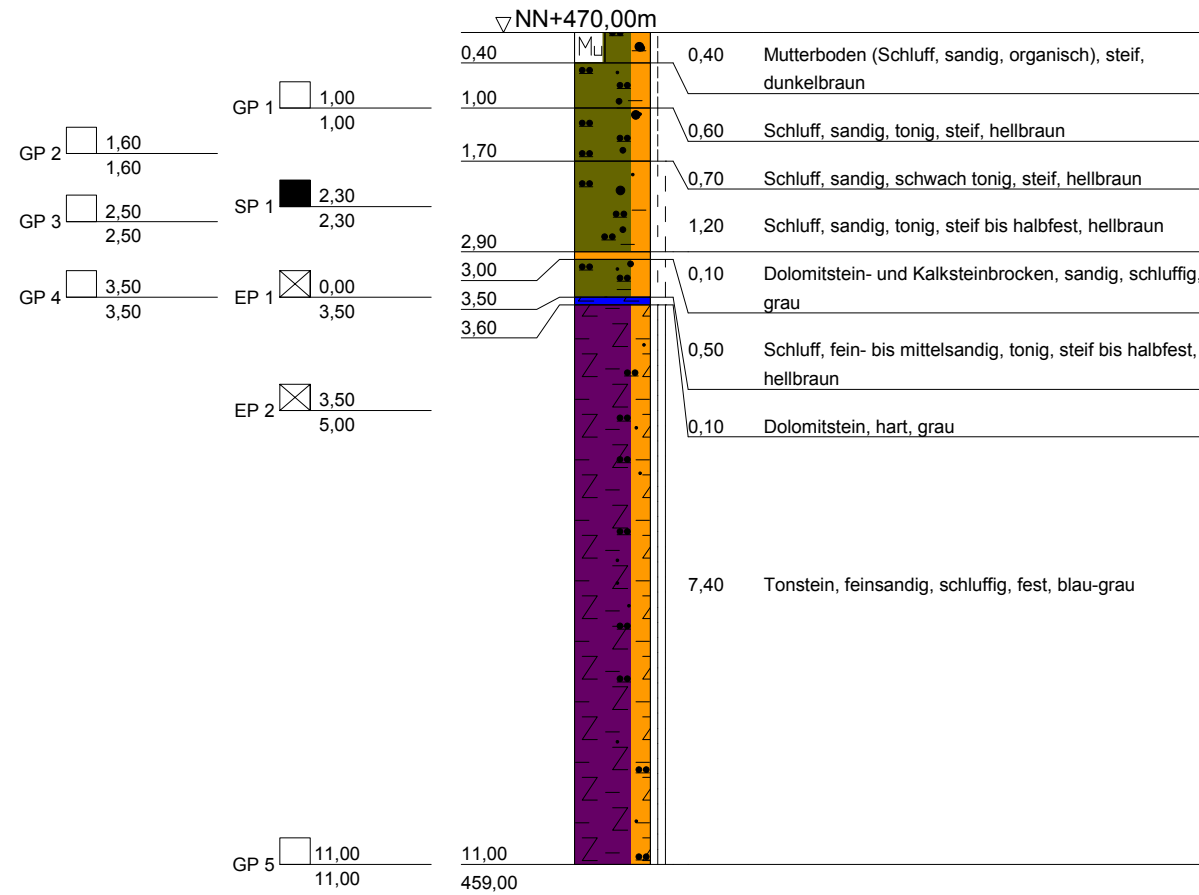

### BKP 26 Standard-Penetration-Tests

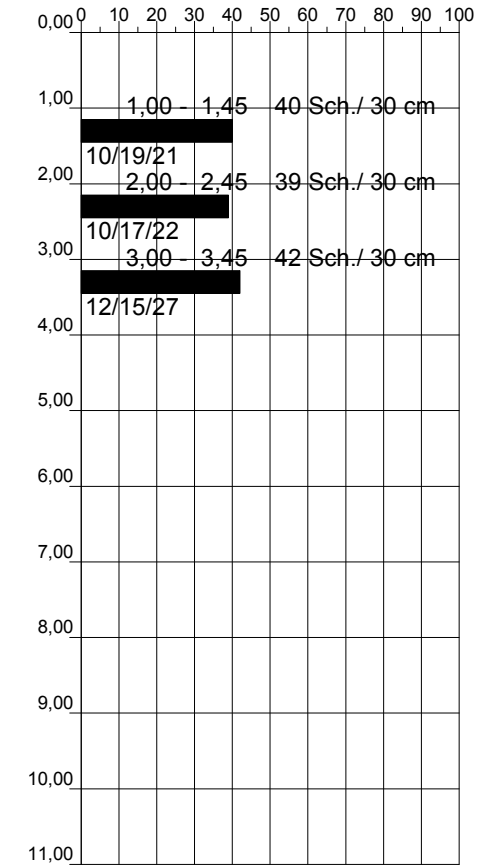

**drillexpert**  
drillexpert GmbH  
Siemensstraße 9  
79331 Teningen-Nimburg  
Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
Fax: +49(0)7663-60388 - 22

Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

Planbezeichnung:

Pegelausbauzeichnung, Bodenprofil und Standard-Penetration-Tests

Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041


Datum: 27.04.2010

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Herr Oser


# BK 27

## Bodenprofil

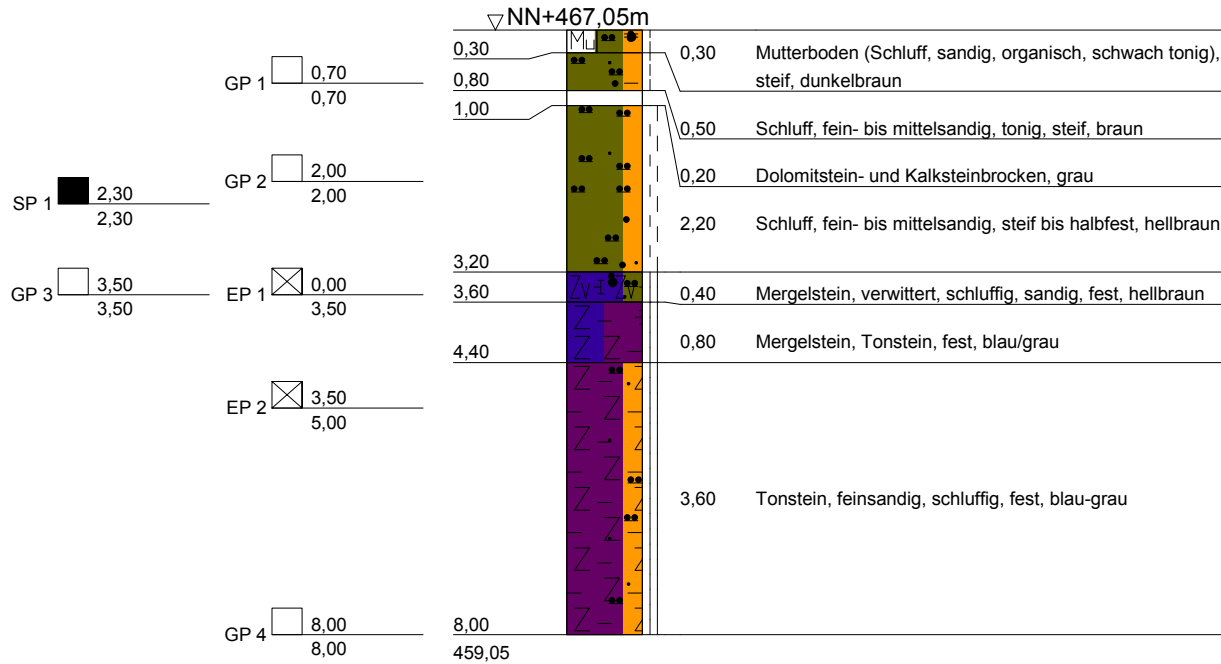

# BK 27

## Standard-Penetration-Tests

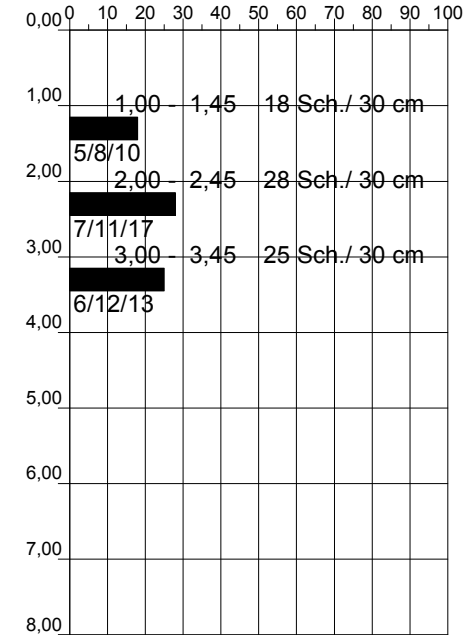

**drillexpert GmbH**  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

### Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

### Planbezeichnung:

Bodenprofil und Standard-Penetration-Tests

### Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041

Datum: 27.04.2010

Maßstab: 1 : 100



Bearbeiter: Herr Oser

# BK 28

## Bodenprofil

# BK 28

## Standard-Penetration-Tests

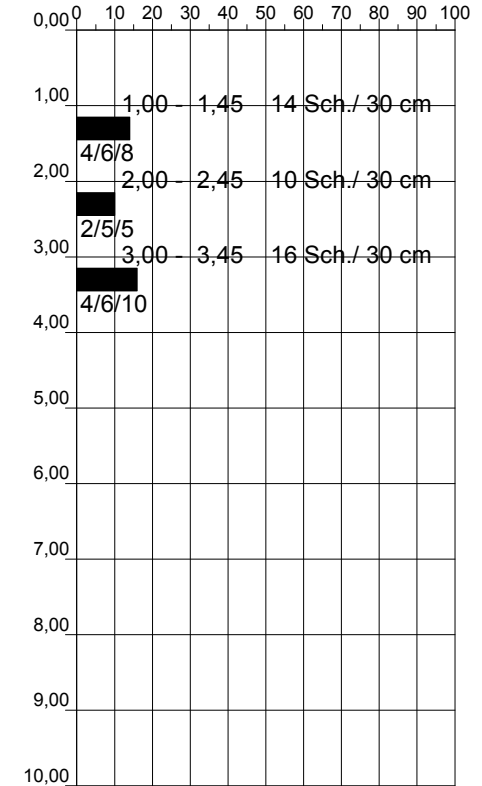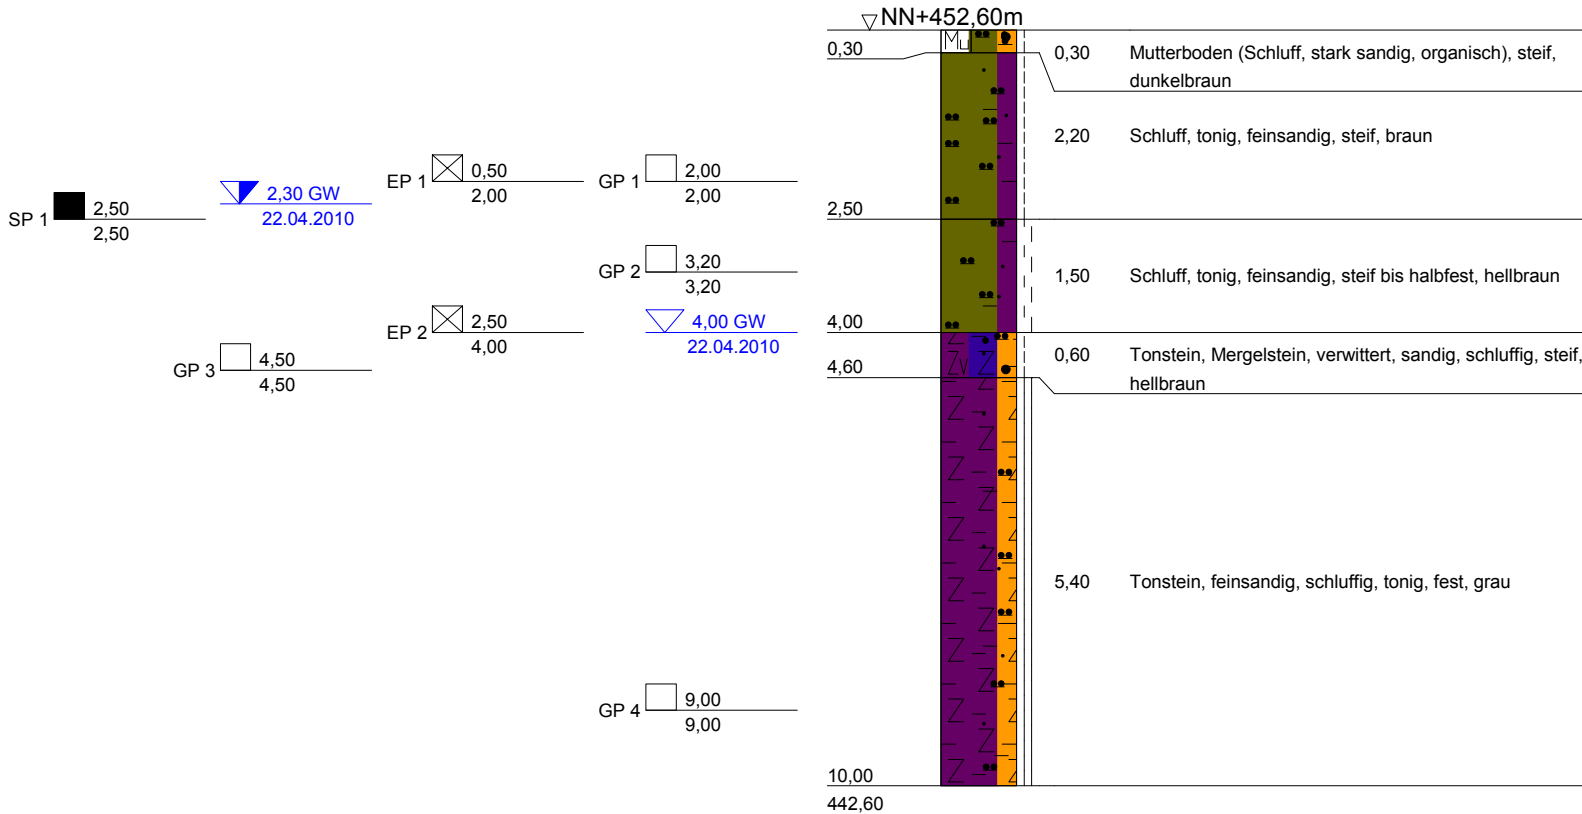

**drillexpert GmbH**  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

**Bauvorhaben:**

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

**Planbezeichnung:**

Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Tests

**Plan-Nr:**

Projekt-Nr: 2010-0041


**Datum:** 22.04.2010

**Maßstab:** 1 : 100


**Bearbeiter:** Herr Oser



# BK 29 Bodenprofil

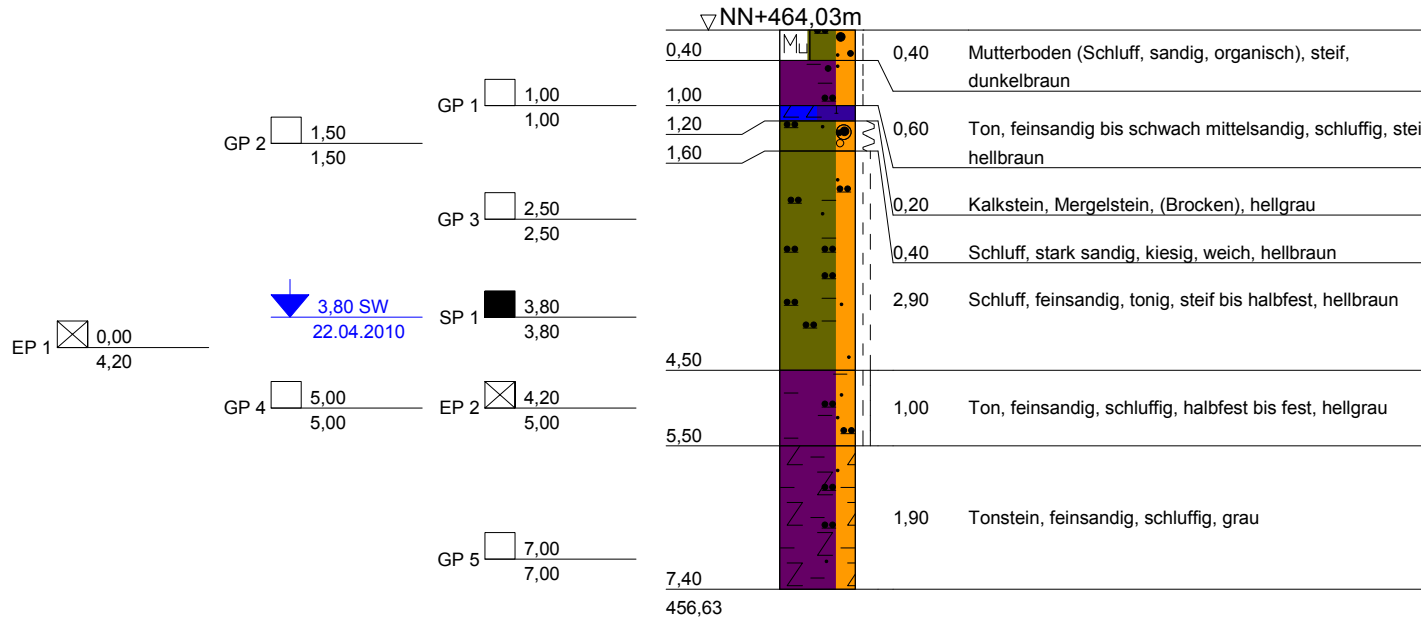

# BK 29 Standard-Penetration-Tests

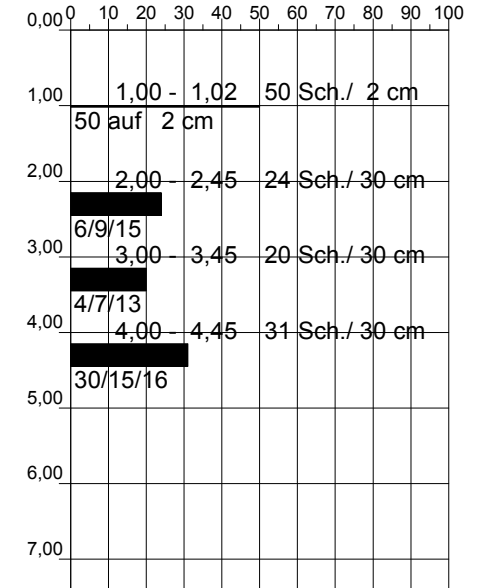

**drillexpert GmbH**  
Siemensstraße 9  
79331 Teningen-Nimburg  
Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
Fax: +49(0)7663-60388 - 22

## Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

## Planbezeichnung:

Bodenprofil und  
Standard-Penetration-Tests

## Plan-Nr:

Projekt-Nr: 2010-0041


Datum: 22.04.2010

Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Herr Oser


# BK 30

## Bodenprofil

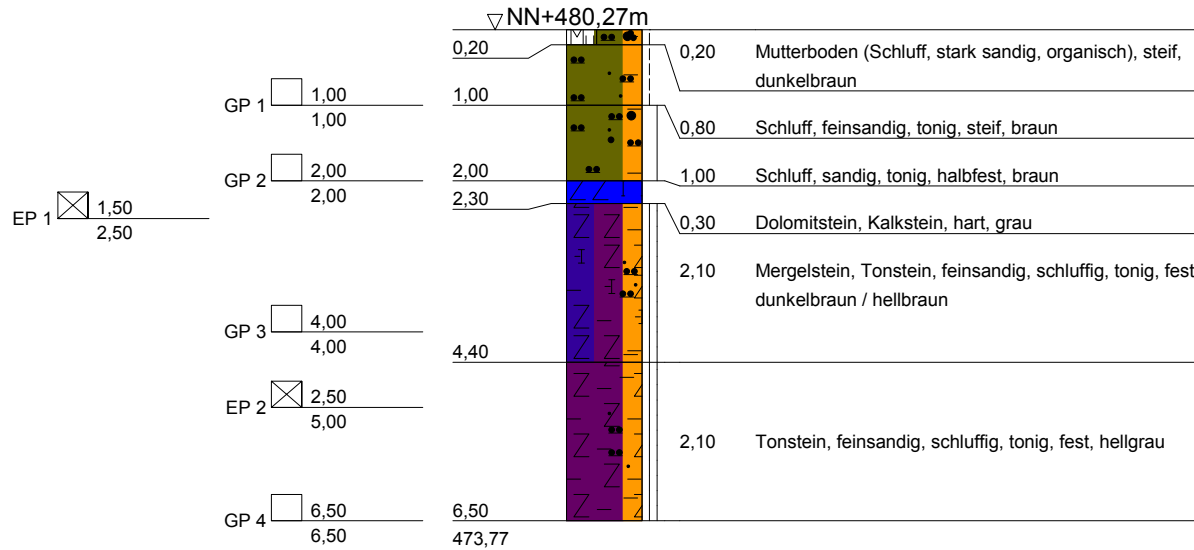

# BK 30

## Standard-Penetration-Tests

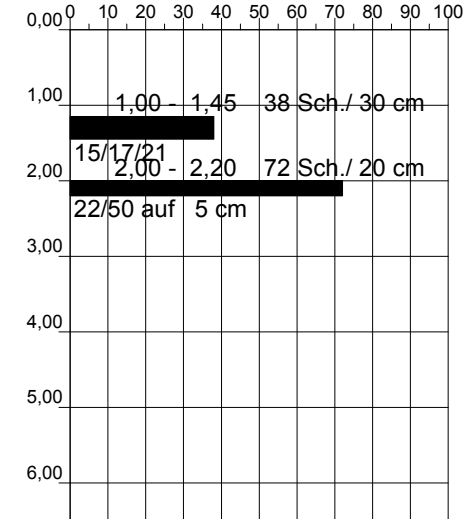

drillexpert GmbH  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

### Bauvorhaben:

B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

### Planbezeichnung:

Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Tests

### Plan-Nr:


Projekt-Nr: 2010-0041

Datum: 26.04.2010


Maßstab: 1 : 100

Bearbeiter: Herr Oser

# BK 31 Bodenprofil

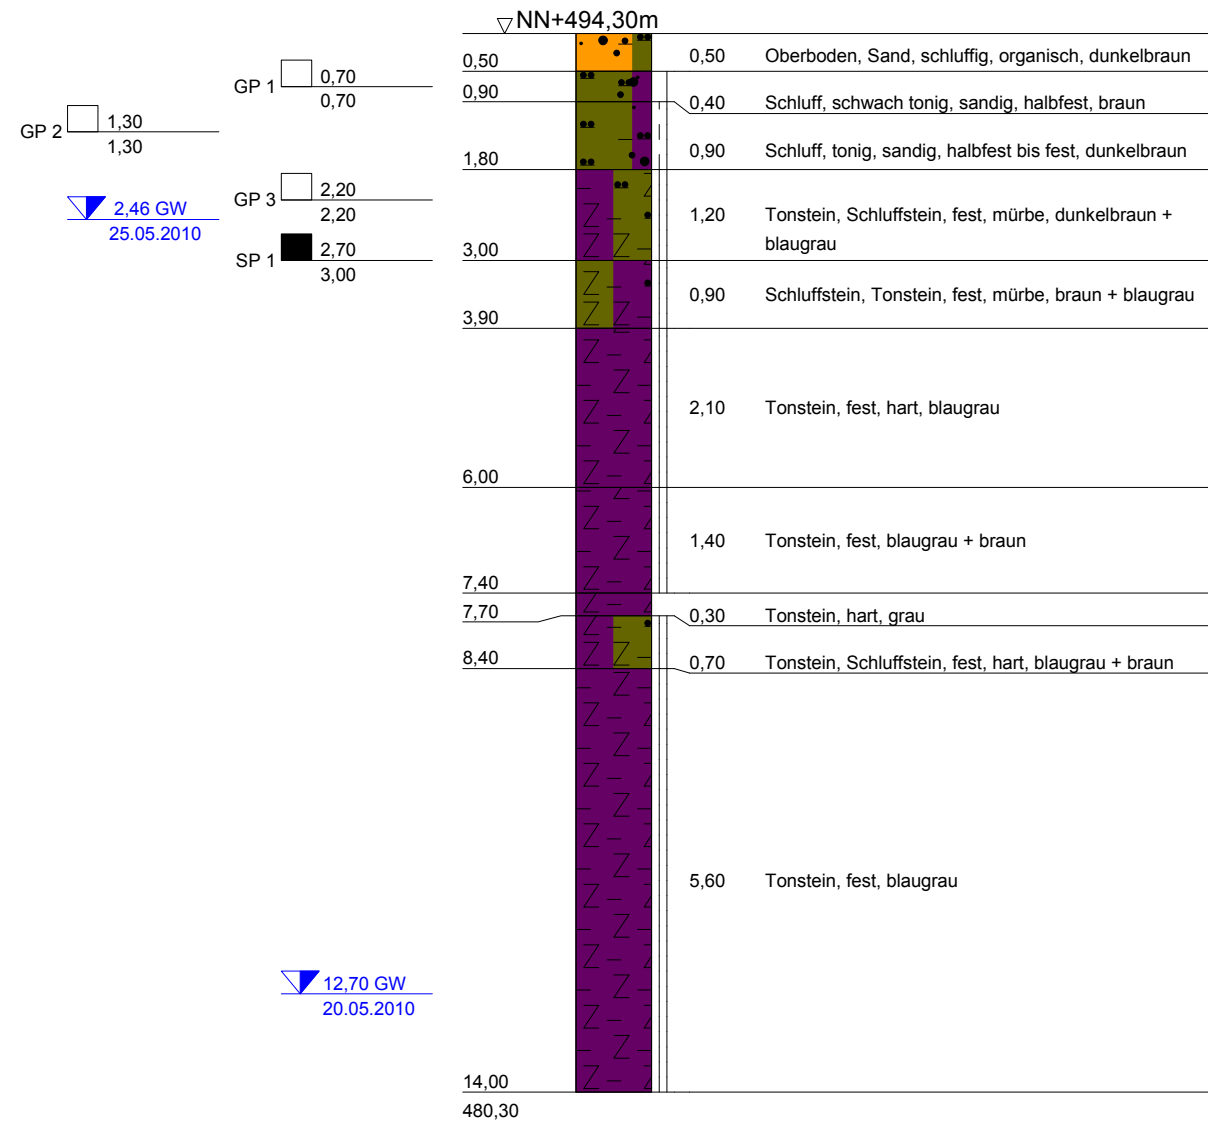

# BK 31 Standard-Penetration-Test

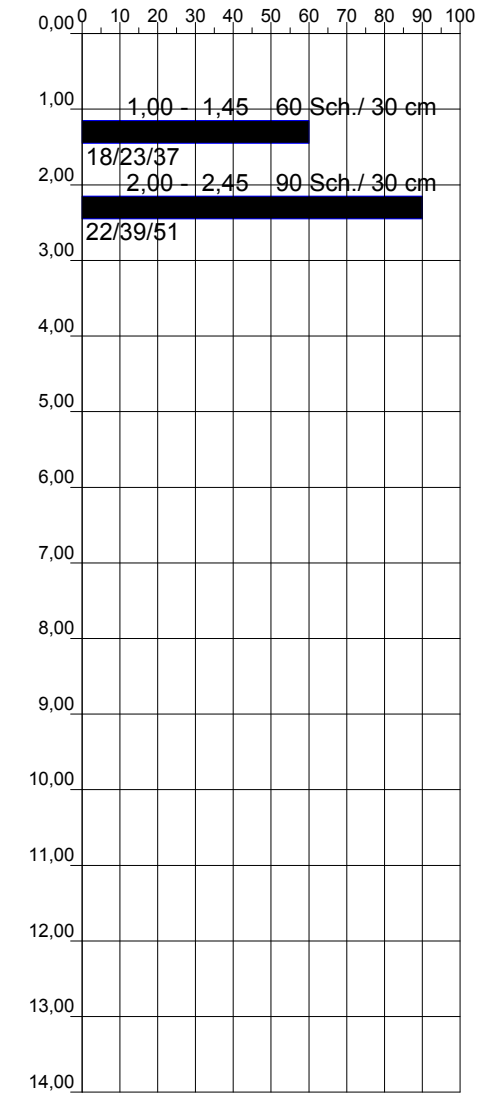

**drillexpert**  
 drillexpert GmbH  
 Siemensstraße 9  
 79331 Teningen-Nimburg  
 Tel.: +49(0)7663-60388 - 0  
 Fax: +49(0)7663-60388 - 22

**Bauvorhaben:**  
 B 27 Zweibahniger Ausbau zwischen  
 Bodelshausen und Nehren, RP Tübingen

**Planbezeichnung:**  
 Bodenprofil und  
 Standard-Penetration-Test

**Plan-Nr:**  
 Projekt-Nr: 2010-0041  
 Datum: 20.05.2010  
 Maßstab: 1 : 100  
 Bearbeiter: Herr Oser

Schichtenfolgen der Kernbohrungen des  
Landesamts B.-W. 1980

- B 1 bis B 7

(4 Blatt)

GEOLOGISCHES LANDESAMT  
BADEN-WÜRTTEMBERG

Bohrprofil

Anlage..... 1 ...../Seite 1.....

Gutachten Nr. II/3-1375/80.....

vom 24.7.1980.....

Bohrung/Projekt Pegelbohrungen B1-B7.....

Ausbau der B27 im Heilquellen-.....

Schutzgebiet Bad Sebastiansweiler.....

Gemarkung Mössingen.....

Kreis Tübingen.....

Bohrfirma Dr. Waschek.....

Bohrmeister/Bohrzeit Schmidt/ März/April 1980.....

Bohrverfahren Rotationsbohrungen.....

Bohr-φ (mm) 220/146/131 mm.....

Filter (von-bis, φ) .....

Wasserspiegel angetr. .... m unter .....

Ruhwasserspiegel .... m unter .....

= ..... m ü. NN am .....

TK 25 7520 Mössingen u. 7620 Jungingen.....

Koordinaten r } s.unten h .....

Ansatz (m ü. NN) } .....

Lage entlang B27 bei Bad Sebastiansweiler.....

Geol. Aufnahme durch Dr. Ohmert u. Dr. Villingen.....

nach ausgelegten/aufbewahrten Proben am 17.4.1980.....

Kerne (von-bis, φ) durchgehend; ø 131 mm.....

Kurzprofil .....

Weitere Untersuchungen/Bemerkungen .....

Hydrochemische Analysen.....

Pegelbohrung B1: r 01 820, h 63 040 , 7520 Mössingen

Geländehöhe: 459,55 m ü. NN

Rohroberkante(ROK): 460,15 m ü. NN

Filterstrecke: 4,0 - 9,0 m u. Gel. (0,5 m ü. Gel)

kein Grundwasser angetroffen

Überdeckung: 0 - 5,30 m

0 - 0,40 m Lehm, braun, steif, humos

- 1,65 m Lehm, ocker, rostige Flecken (verwitterte Pyritkonkretionen), halbfest

- 5,30 m Mergel, bröckelig, stark verwittert, Bröckchen von plastifiziertem Ton umgeben; oben ockergrau, nach unten mehr grau; Ruschmasse?

Lias delta: 5,30 - 8,00 m

- 8,00 m Tonmergel, oben bröckelig, nach unten blättrig

E.T. aufgewittert, halbfest; hellgrau, rostbräunlich anwitternd, Klüfte mit rostigen Belägen

Pegelbohrung B2: r 01 550, h 62 830; 7520 Mössingen

Geländehöhe: 462,60 m ü.NN

Rohroberkante(ROK): 463,13 m ü.NN

Filterstrecke: 3,0 - 7,0 m u.Gel.

Wasserspiegel am 3.4.80: 6,25 m u.ROK = 456,88 m ü.NN

Verwitterungslehm: 0 - 4,50 m

- 0 - 0,25 m Lehm, humos, dunkelbraun
- 4,22 m Lehm, stark tonig, steif - halbfest; ocker, z.T. grau u. rostbraun marmoriert; ab 1,5 m mit einzelnen eckigen, hellgrauen Lias-delta-Kalksteinbrocken ( $\varnothing$  bis 15 cm)
- 4,25 m kohlige Lage mit Eisenausfällung an der Ober- und Untergrenze
- 4,50 m Lehm wie vorher, ohne Steine

Lias delta: 4,50 - 8,00 m

- 5,38 m Mergel, blättrig aufgelockert, mittelgrau, mit Pyrit u. Belemniten,
- 5,70 m Kalkmergelstein, hart, mittelgrau, kleine Cardien u. Pecten, Belemniten, Pyritkonkretionen ( $\varnothing$  bis 1 cm), einzelne Fukoiden, bei 4,55 m Ammonit mit Zopfkiel.
- 7,90 m Mergelstein, hart, mittelgrau; kleine unbestimmbare Ammoniten, kleine Pyritkonkretionen (1 cm  $\varnothing$ ); viele Belemniten, kleine Muscheln und Pyritkonkretionen, Rhynchonellen; bei 7,60 - 7,65 m Fukoiden, bei 7 - 7,5 m große Limen
- 8,00 m E.T. Kalkstein, hart, splittrig, mittelgrau, mit grossen Grabgängen und Belemniten

Pegelbohrung B3: r 01 260, h 62 570 , 7520 Mössingen

Geländehöhe: 461,75 m ü.NN

Rohroberkante(ROK): 462,20 m ü.NN

Filterstrecke: 3,0 - 7,0 m u. ROK

Wasserspiegel am 3.4.1980: 7,80 m u.ROK = 454,40 m ü.NN

Auffüllung: 0 - 2,00 m

- 0 - 0,28 m Lehm, dunkelbraun, humos
- 2,00 m Mergel- und Mergelkalkstein, bröckelig (Lias-delta-Material)

Verwitterungslehm: 2,00 - 5,85 m

- 3,00 m Ton, steif, hellbraun, unten grau- und rostfleckig
- 4,65 m Ton, wie vorher, braun
- 5,85 m Ton, wie vorher, braun, graufleckig, mit einzelnen Kalksteinbrocken des Lias delta (hellgrau, hart)

Lias delta: 5,85 - 8,00 m

- 6,47 m Ton, hellgrünlichgrau mit Rostflecken, Schichtung nur schwach erkennbar, sehr stark verwittert
- 6,90 m Tonmergel, stark aufgewittert, bräunlichgrau, mit röstigen Belägen, halbfest
- 8,00 m Tonmergel, bröckelig bis blättrig aufgewittert, E.T. grau, mit Belemniten

Pegelbohrung B4: r 00 920 , h 62 280 , 7620 Jungingen

Geländehöhe: 478,10 m ü.NN

Rohroberkante(ROK): 478,52 m ü.NN

Filterstrecke: 2 - 6 m u.Gel.

Wasserspiegel am 3.4.1980: 2,70 m u.ROK = 475,82 m ü.NN

Verwitterungslehm: 0 - 1,10 m

- 0 - 0,25 m Lehm, braun, humos
- 1,10 m Lehm, hellbraun, rostfleckig, mit grauen Kalksteinbrocken

Lias epsilon: 1,10 - 7,70 m

- 1,40 m Schieferton, aufgewittert, graubraun
- 1,70 m Schieferton, blättrig, dunkelgrau, zahlreiche Posidonien u. Inoceramen
- 1,79 m Stinkkalkstein, hart, splittrig, dunkelgrau, dicht, etwas Pyrit,


- 2,00 m Schieferton, dunkelgrau, mit Schalengrus
- 2,30 m Kalkmergelstein, feinschichtig, mittelgrau, sehr viele Posidonien
- 2,35 m Schieferton, blättrig, dunkelgrau, viele Posidonien und Belemniten
- 2,42 m Mergelkalkstein, feinschichtig, mit Schalenschill und dünnen weißlichen Lagen (Coccolithen)
- 2,69 m Mergelstein, schiefrig, dunkelgrau, reichlich Posidonienschill
- 2,72 m Kalkstein, hellgrau, feinschichtig, viel Pyrit, reichlich Posidonienschill
- 3,36 m Mergelstein, schiefrig, dunkelgrau, reichlich Posidonienschill, einzelne Belemniten, a.d. Basis 2 cm tonig
- 3,40 m Mergelkalkstein, bituminös, 1 Dactylioceras
- 3,49 m Mergelstein, schiefrig, dunkelgrau, mit Posidonienschill
- 3,74 m Stinkkalkstein, dicht, dunkelgrau, Basis etwas mergelig, mehrere falcifere Ammoniten, Pyrit, wenig Posidonienschill
- 3,87 m Mergelstein, schiefrig, dunkelgrau, viel Posidonienschill; Pyrit
- 3,92 m Stinkkalkstein, viele Posidonien
- 3,99 m Mergelstein, wie vorher
- 4,00 m Stinkkalkstein, wie vorher
- 4,17 m Mergelstein, schiefrig, feingeschichtet, weiß (Coccolithen) bis grau, mit reichlich Posidonienschill
- 4,19 m Tonmergelstein, blättrig - schiefrig, dunkelgrau, mit Posidonienschill
- 4,23 m Tonmergelstein, dicht, mit einzelnen Schillagen; grau, braun anwitternd
- 4,40 m Mergelstein bis Kalkmergelstein, grau, mit Harporacern und Dactylioceraten u. einzelnen Inoceramen
- 4,45 m Mergelstein, reichlich Schalenschill, Pyrit und Dactylioceras, grau
- 4,63 m Mergelkalkstein, leicht schiefrig, bituminös, grau, mit großen Inoceramen und Belemniten



TK 25: 7520 Mössingen  
R ≈ 35 00 920,0 / H ≈ 53 62 280,0  
Lage siehe auch Anlage 1.2  
Ansatzhöhe: 478,10 mNN (= Gel.)

gehört vom GL BU  
am : 24.07.80  
aufgenommen: Geologisches Landesamt BU  
G: SGP-AUFTR18\18015\B04alt.bpr; 08.10.2018

B 4-alt GwM

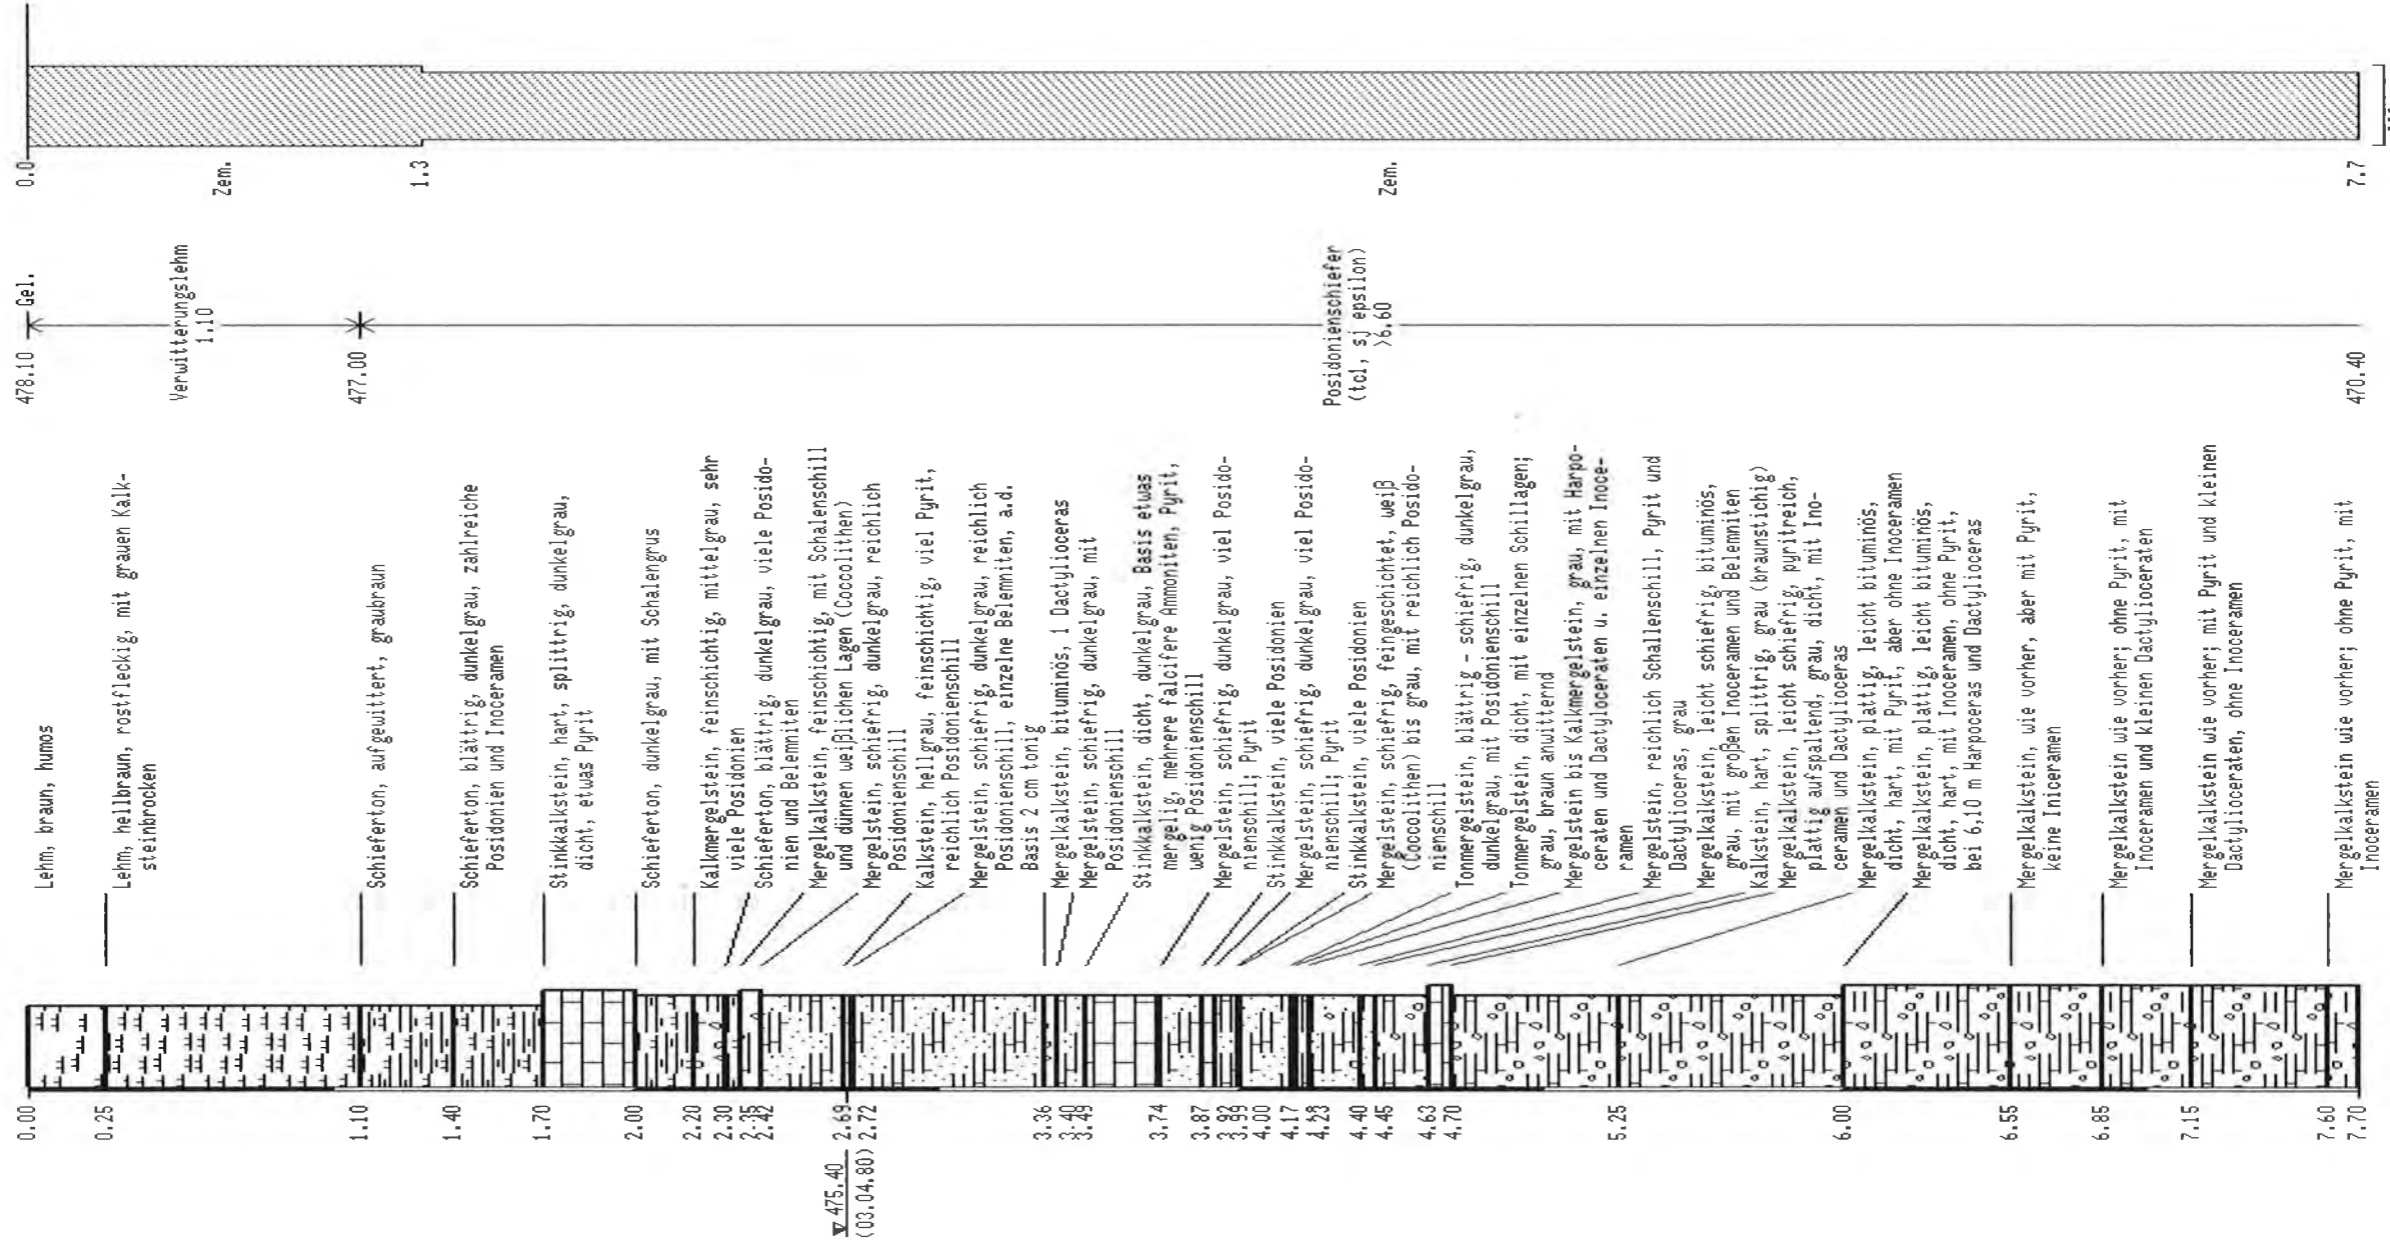

Bohrverfahren:  
Geruch unauffällig  
Gu bei 2,70 m u. Gel. (03.04.80)


Zem. = Zement-Bentonit  
Ø nicht maßstäblich

gez.	gepr.	gepr.
ad	ro	br

Schichtenfolge der Kernbohrung  
B 4-alt GwM

Maßstab 1:25  
Anlage 2.3.2



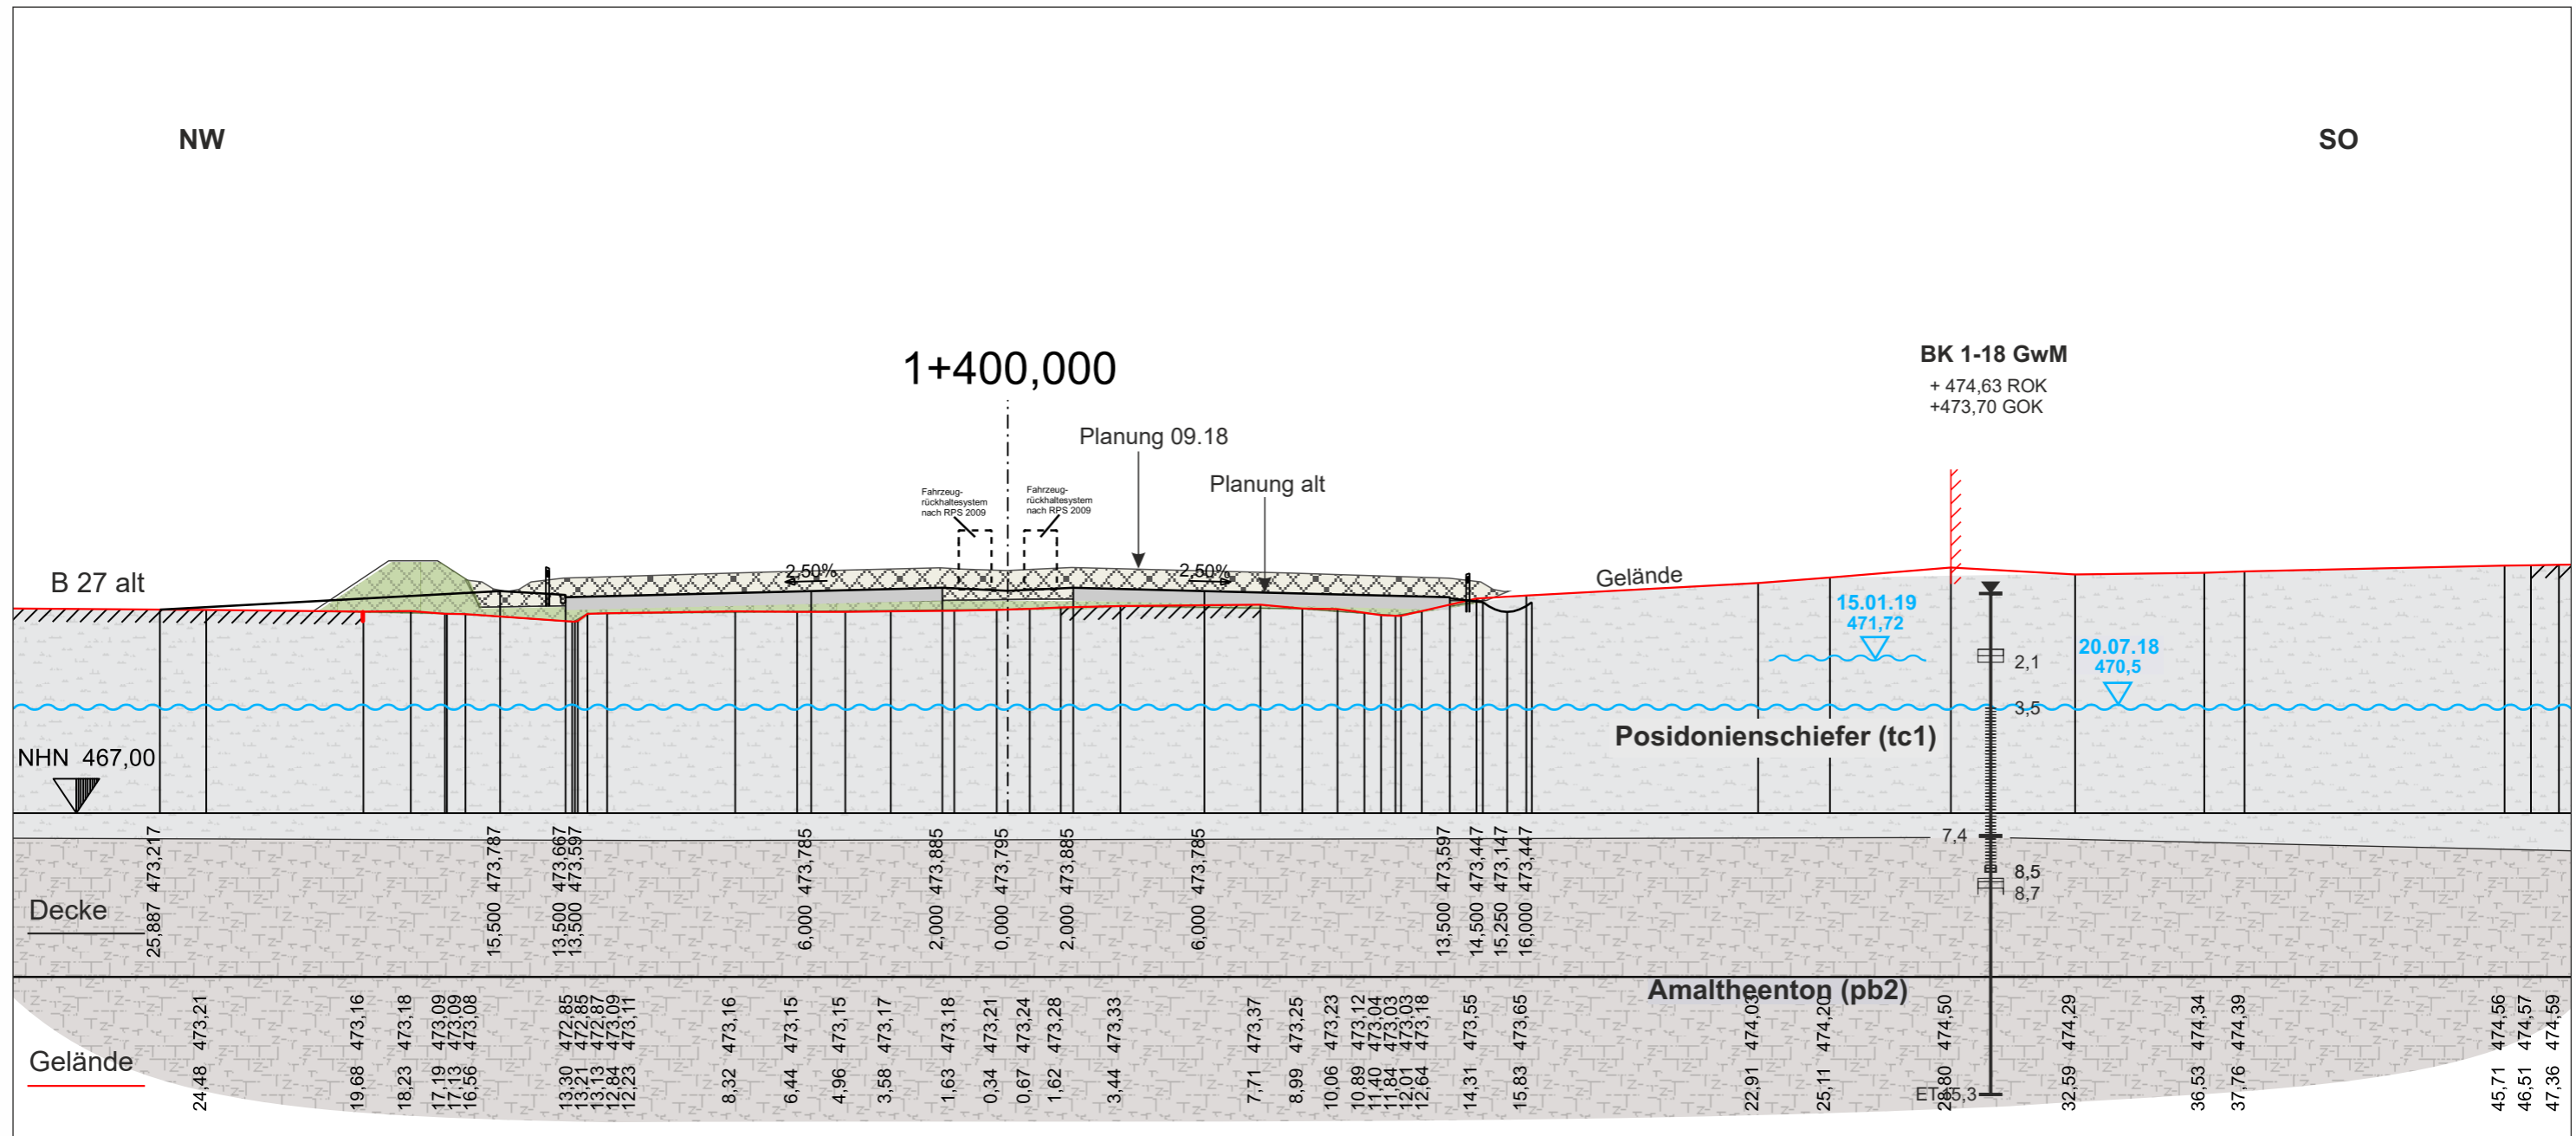


gez.	gepr.	gepr.
ak	-	B <sub>2</sub>

18015gz32.cdr, 10.04.19

Geologischer Querschnitt (NW - SO)  
 Bau-km 1+400

Maßstab  
 1:200

Anlage  
 3.2

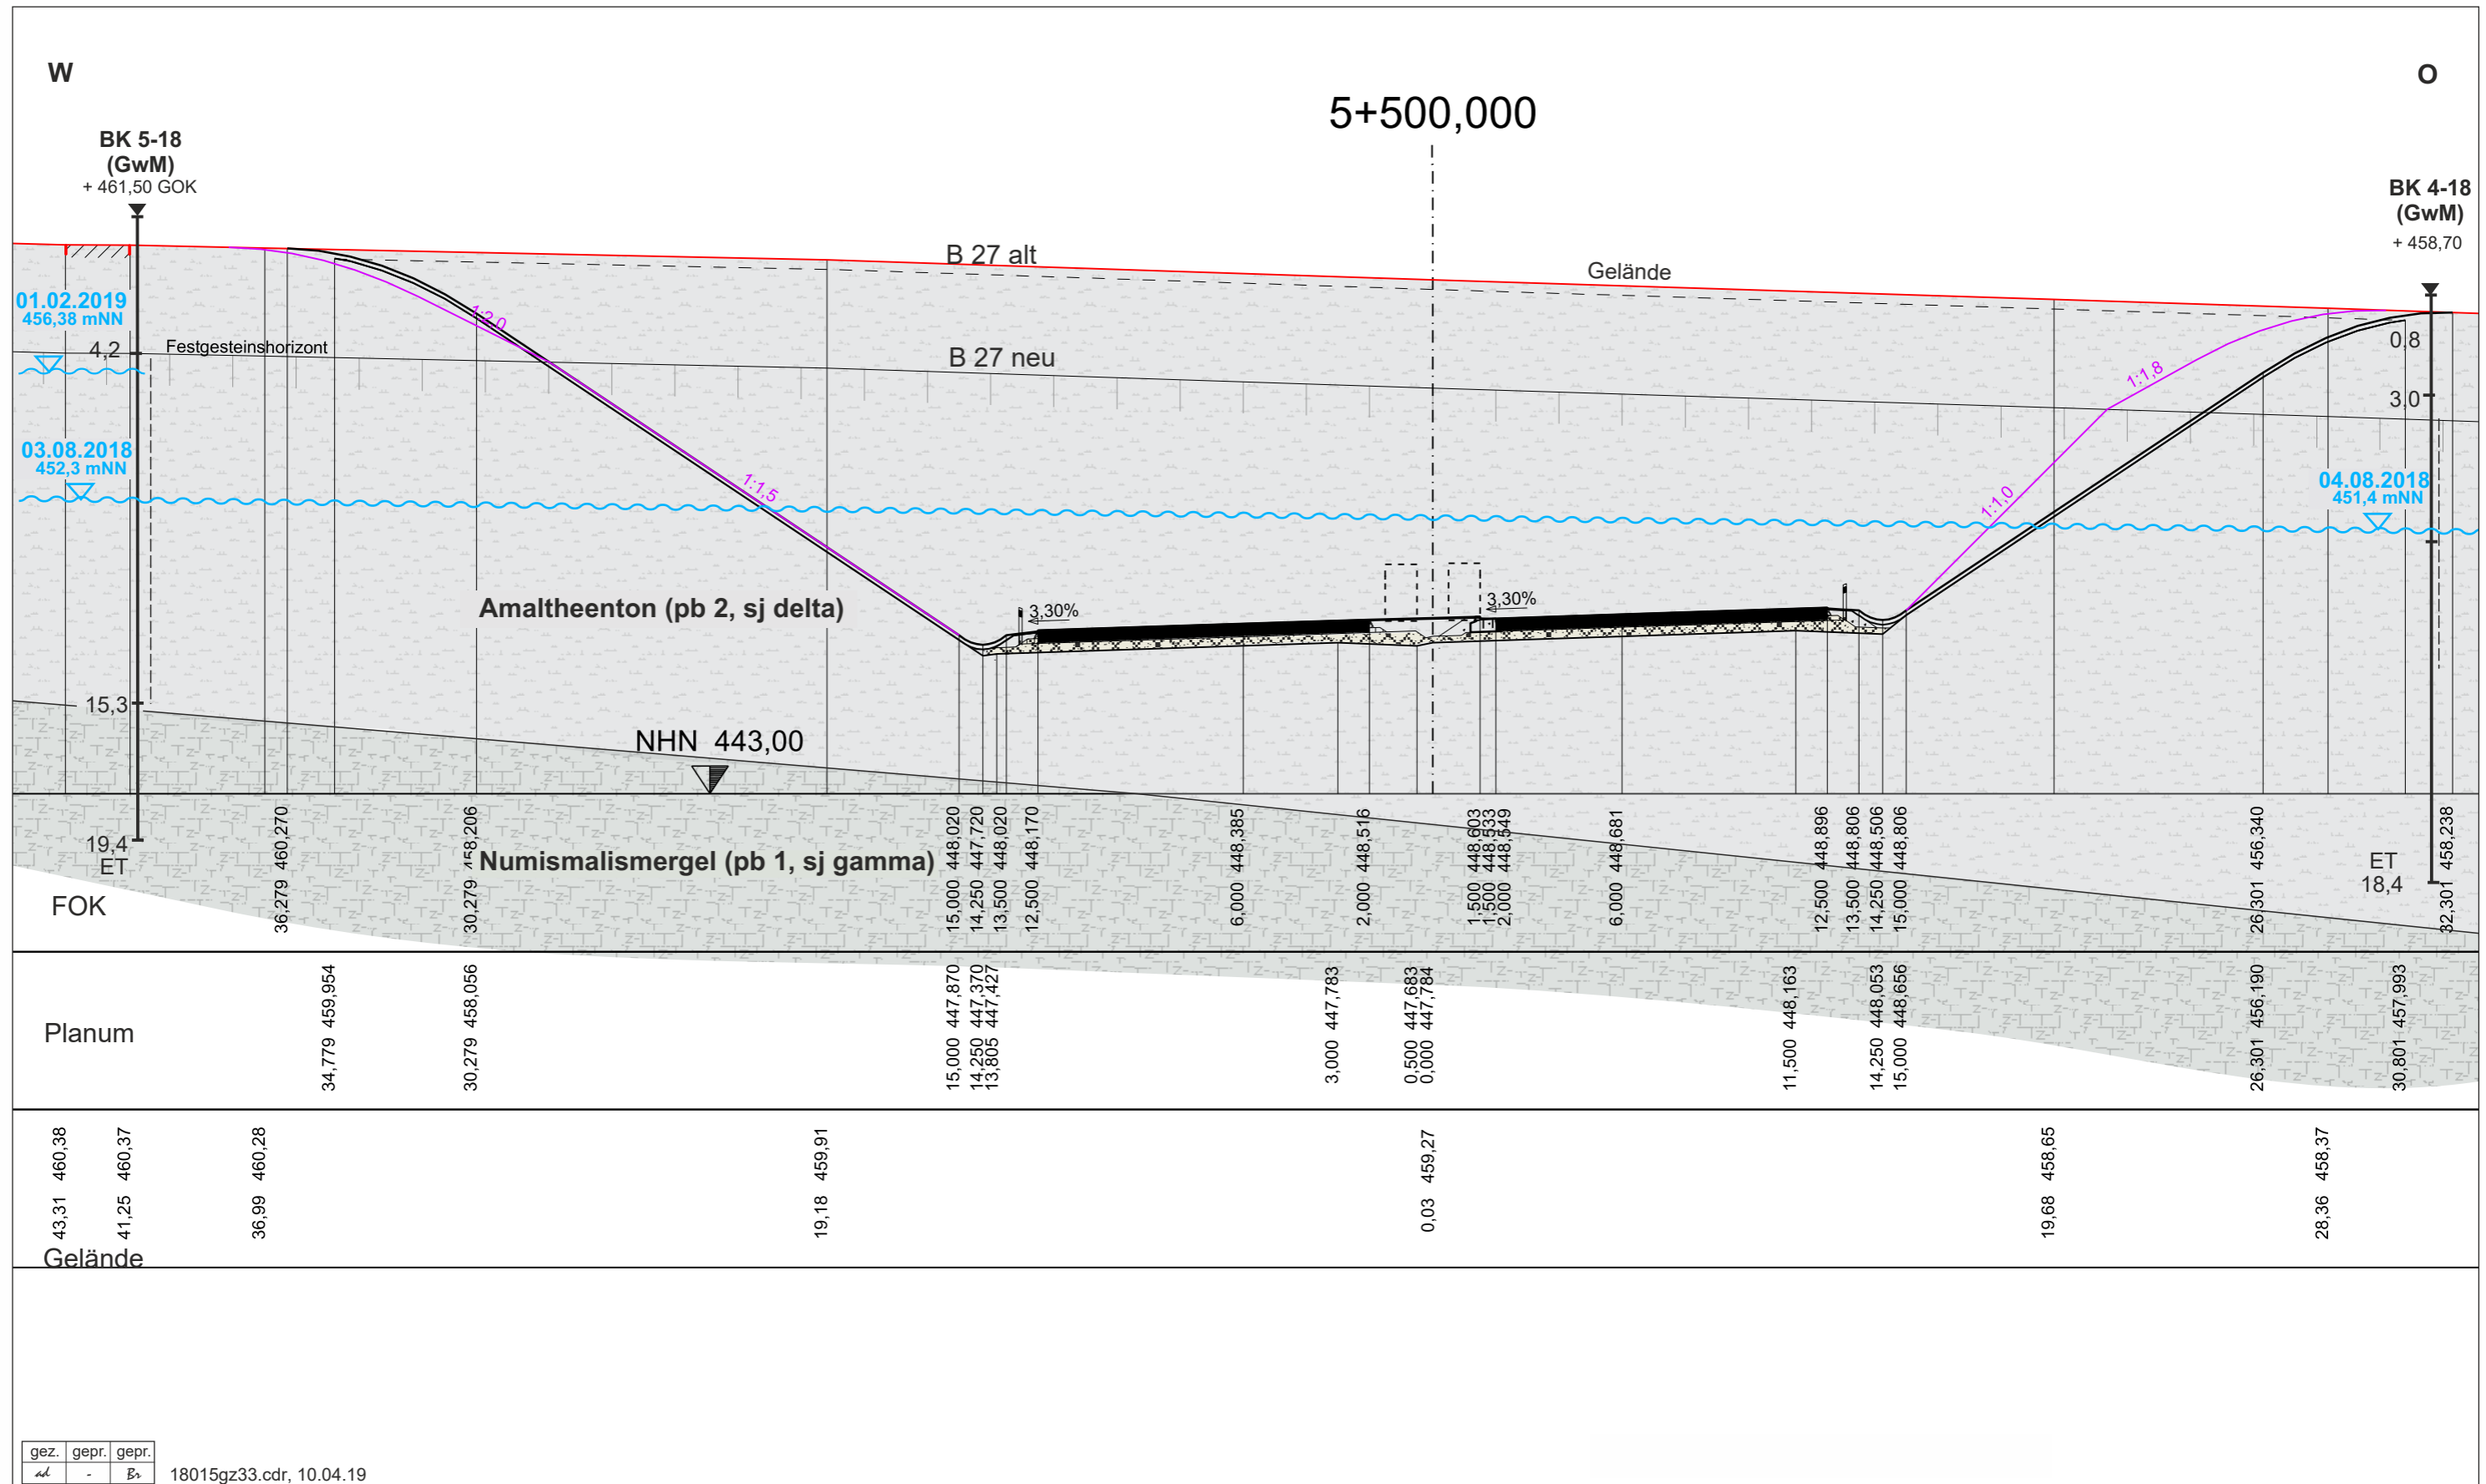



gez. ad    gepr. -    gepr. B<sub>2</sub>

18015gz33.cdr, 10.04.19

Geologischer Querschnitt (W - O)  
 Bau-km 5+500 (Endelberg)

Maßstab 1:200  
 Anlage 3.3

Pumpversuch  
in der BK 1-18 GwM am 20.07.18  
(2 Blatt)

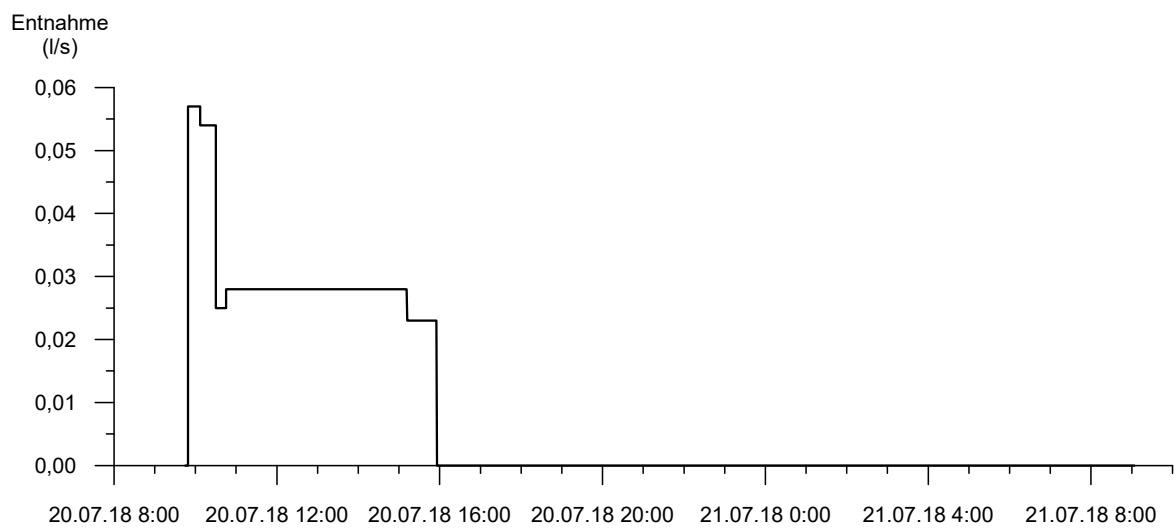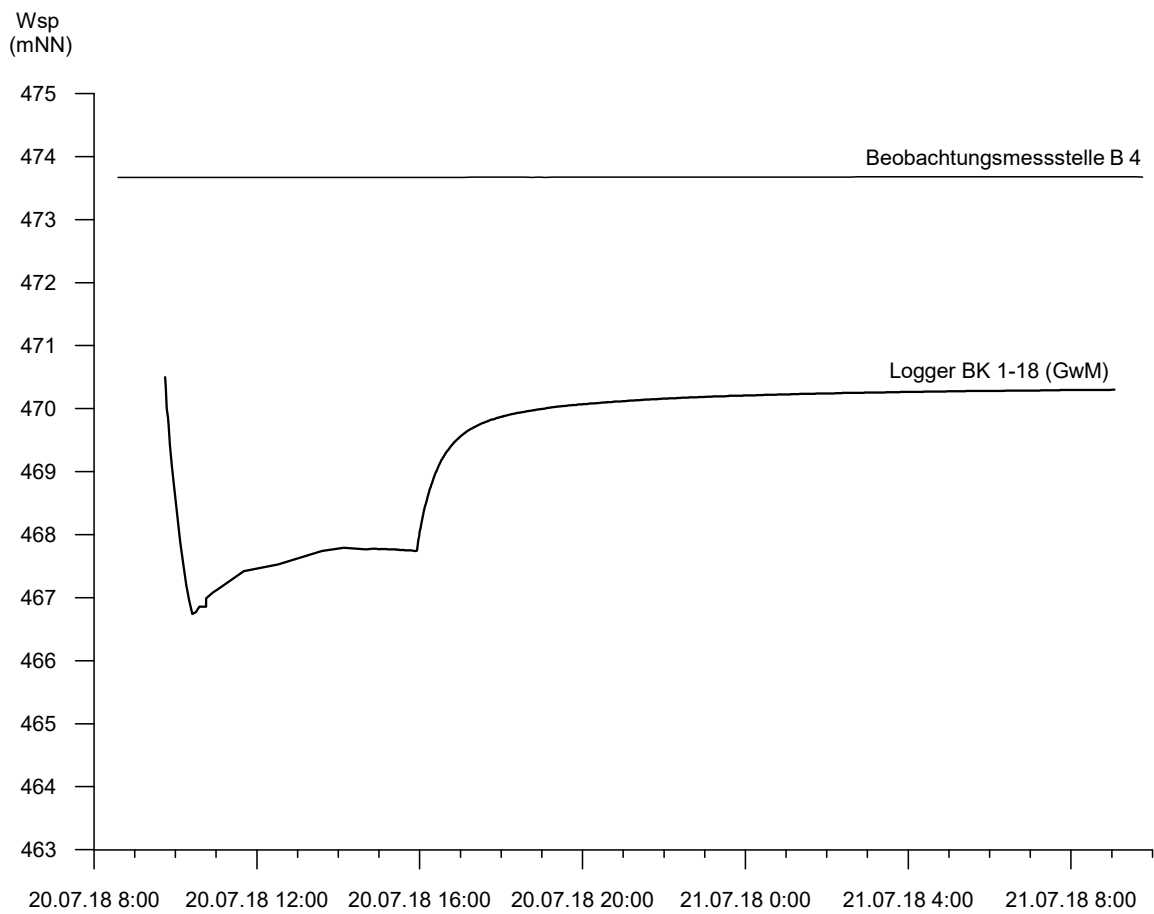

G:\s&p\AUFR18\18015\Pumpversuche\18015-PVBK1\_WspmNN\_Q.grf

Pumpversuch BK 1-18 (GwM): Grundwasserstandsganglinie mit Beobachtungsmessstelle B 4 und Entnahme am 20.07.18, 9.45 Uhr bis 15.55 Uhr

gez. ks  
gepr. Br

### Pumpversuchsauswertung

Projekt: Bodelshausen-Nehren, B 27

Projekt-Nr: 18-015

Auftraggeber: Regierungspräsidium

Ort: Sebastiansweiler

Pumpversuch: Pumpversuch GwM BK1

Pumpbrunnen: GwM BK 1

Durchgeführt von: Dipl.-Geol. F. Klingler

Versuchsdatum: 20.07.2018


Bearbeiter: Dipl.-Geol. Bernd Bühler

THEIS Wiederanstieg

Datum: 23.07.2018

Aquifermächtigkeit: 3,90 m

Förderrate: variabel,  $\varnothing 2,784E-005 \text{ [m}^3/\text{s]}$


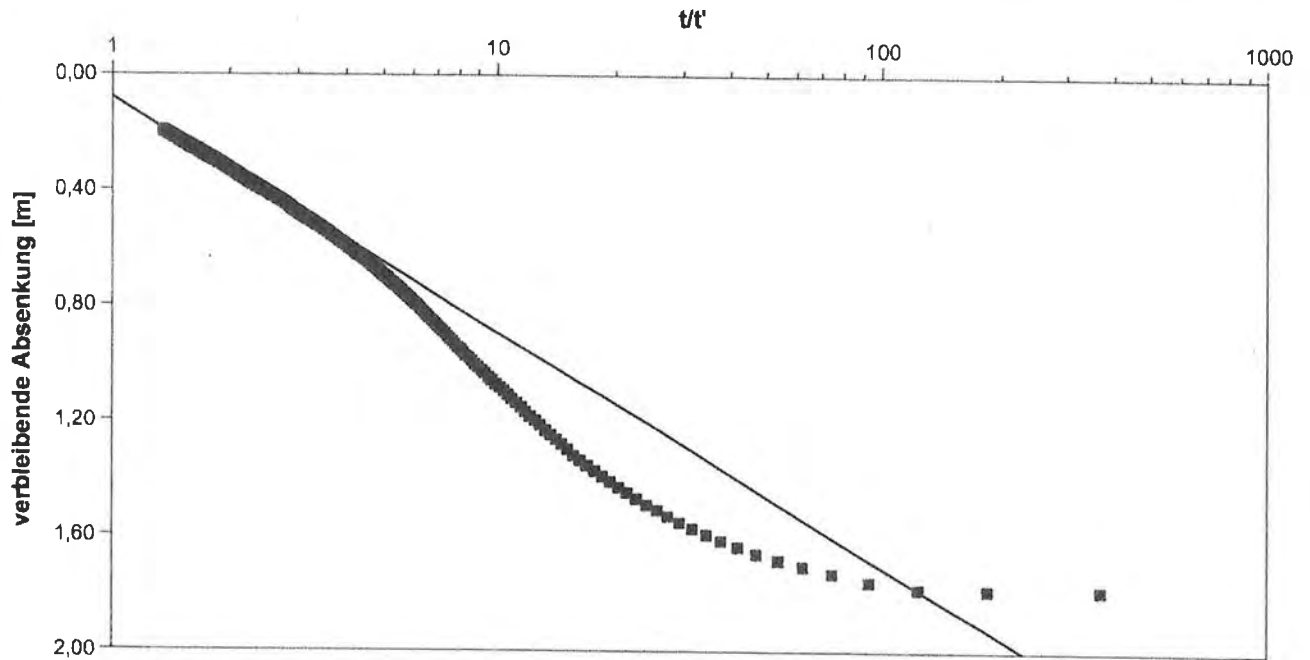


#### Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB

Beobachtungsbrunnen	Transmissivität [m <sup>2</sup> /s]	Hydraul. Durchlässigkeit [m/s]	Abstand zum Pumpbr. [m]
GwM BK 1	$6,24 \times 10^{-6}$	$1,60 \times 10^{-6}$	0,07

Pumpversuch  
in der BK 5-18 GwM am 02.08.18  
(2 Blatt)



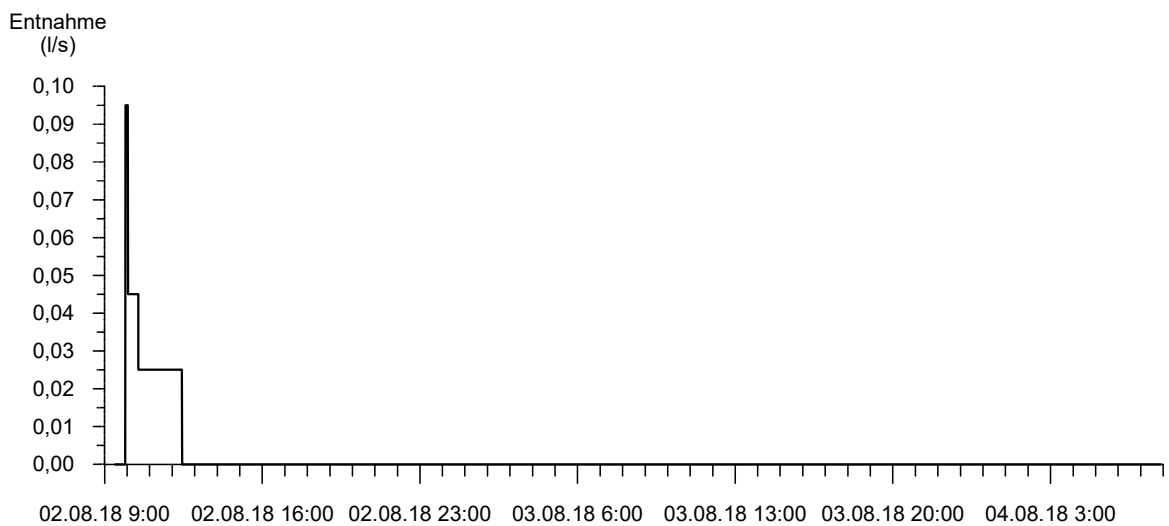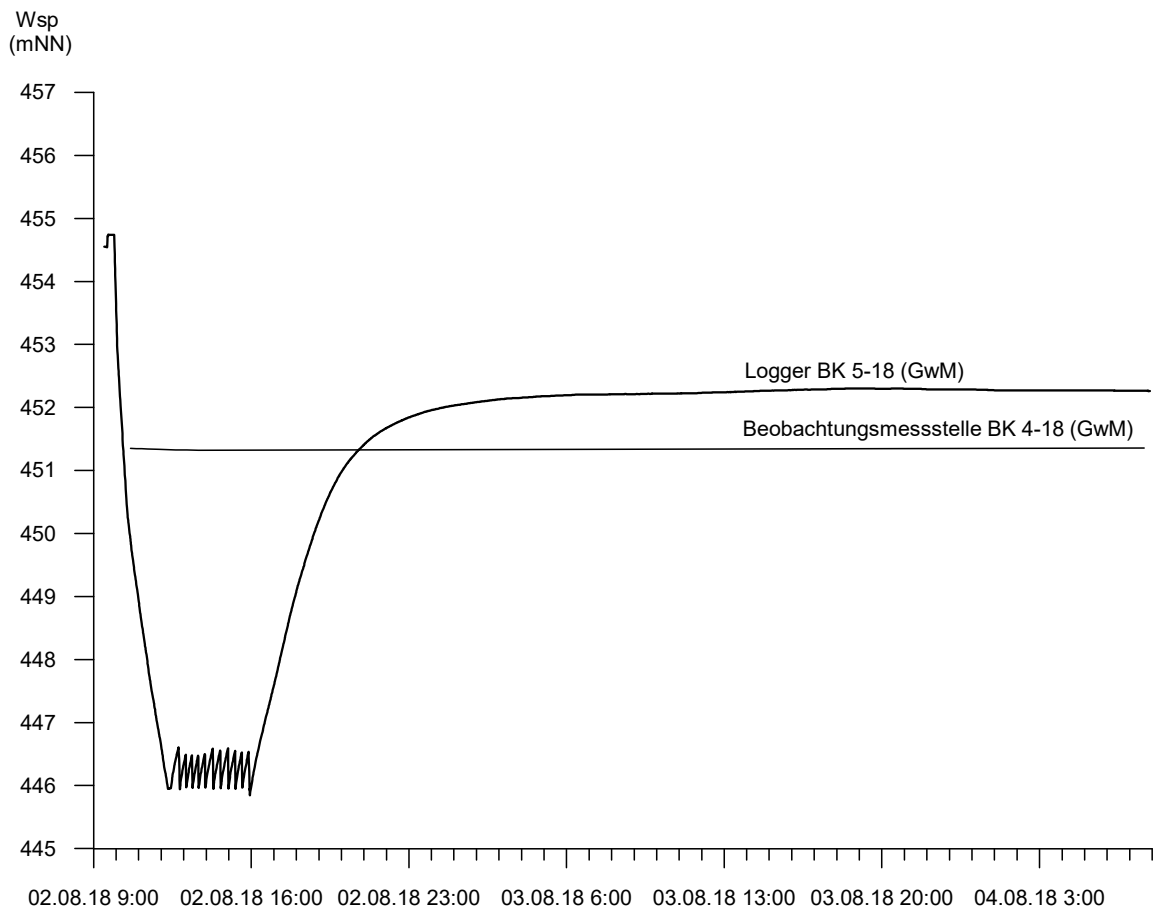


G:\s&p\AUFR18\18015\Pumpversuche\18015-PVBK5\_WspmNN\_Q.grf

Pumpversuch BK 5-18 (GwM): Grundwasserstandsganglinie mit Beobachtungsmessstelle BK 4-18 (GwM) und Entnahme am 02.08.18, 9.28 Uhr bis 12.26 Uhr

gez. ks  
gepr. Br

			<b>Pumpversuchsauswertung</b>		
			Projekt:		
			Projekt-Nr:		
			Auftraggeber:		
Ort:		Pumpversuch: GwM BK5		Pumpbrunnen: Well 1	
Durchgeföhrt von:				Versuchsdatum: 02.08.2018	
Bearbeiter: L. Krienen, M.Sc.		Theis Wiederanstieg		Datum: 22.08.2018	
Aquifermächtigkeit: 8,40 m		Förderrate: variabel, Ø 0,013635 [l/s]			

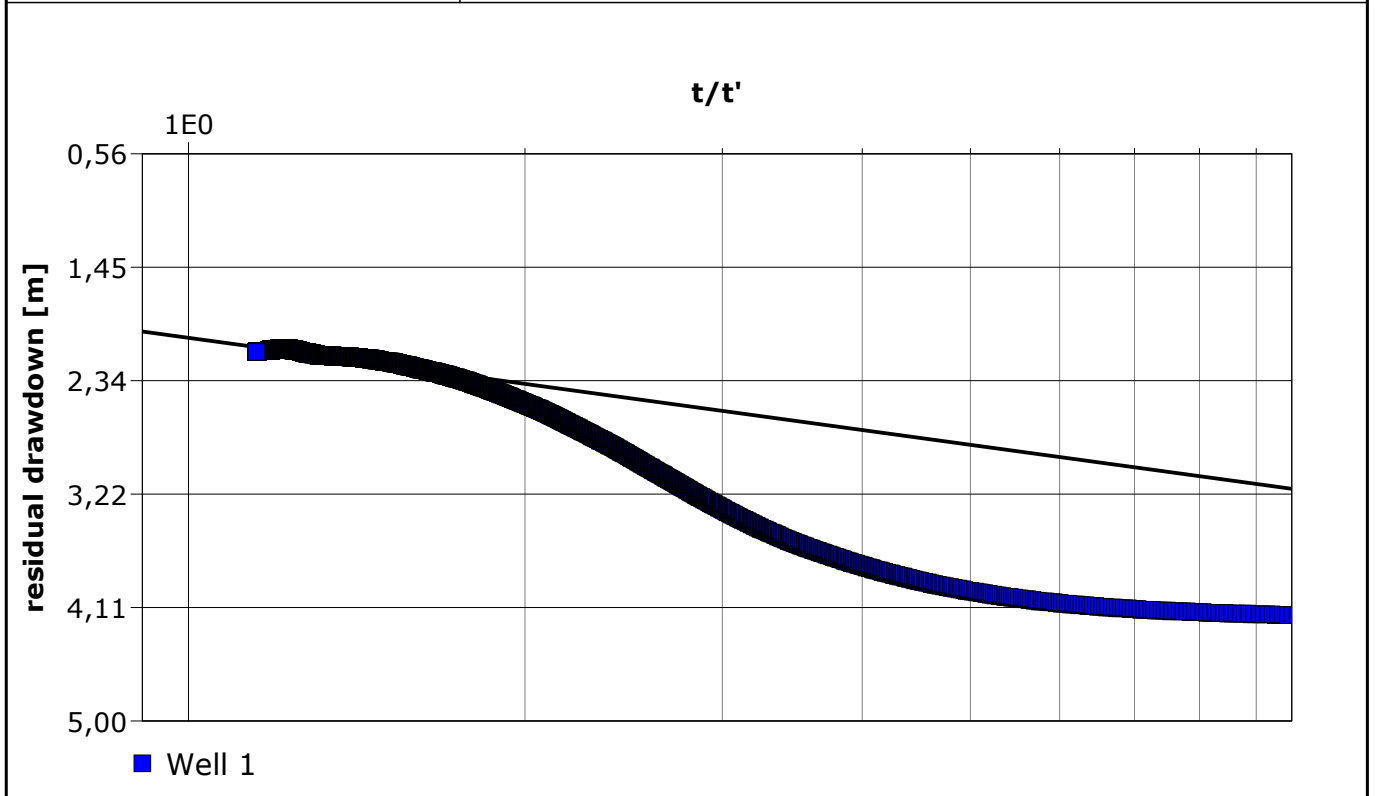

Berechnungsergebnisse nach THEIS & JACOB

Beobachtungsbrunnen	Transmissivity [m <sup>2</sup> /s]	Hydraul. Durchlässigkeit [m/s]	Abstand zum Pumpbr. [m]
Well 1	$2,08 \times 10^{-6}$	$2,47 \times 10^{-7}$	0,06

**Hydrochemische Analysenergebnisse**  
**Prüfbericht der Analyse der Wasserprobe aus der**  
**Messstelle BK 1-18 (GwM)**  
**vom 20.07.18**

**(3 Blatt)**

Probenahmedatum:	20.07.18	Labor:	synlab
Entnahmetiefe:	- m u. ROK	Probenehmer:	-
Temperatur:	- °C	Farbe:	farblos
el. Leitfähigkeit bei 25 °C:	947, µS/cm	Trübe:	klar
pH-Wert:	7,29	Geruch:	o.B.
Redox-Potential:	- mV	Absorptions- 254 nm:	6,6 m <sup>-1</sup>
Sauerstoff O <sub>2</sub> :	8,1 mg/l	koeff. 436 nm:	< 0,10 m <sup>-1</sup>
gelöstes CO <sub>2</sub> :	- mg/l	gebundenes CO <sub>2</sub> :	- mg/l
Carbonathärte:	24,02 °dH	Basekap. 8,2 (p-Wert):	- mmol/l
Säurekap. 4,3 (m-Wert):	8,58 mmol/l	Trockenrückstand	
Gesamthärte:	20,5 °dH	bei 180 °C:	- mg/l
	3,66 mmol/l	Kieselsäure (H <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> ):	- mg/l
Oxidierbarkeit (KMnO <sub>4</sub> ):	- mg/l	BSB <sub>5</sub> :	- mg/l
DOC:	3,79 mg/l	CSB:	- mg/l
		AOX:	< 0,010 mg/l

	mg/l	Ionenbewegl.	meq/l	meq%
<b>Kationen</b>				
Lithium	Li <sup>+</sup>	-		
Natrium	Na <sup>+</sup>	82,0	178,707	3,567
Kalium	K <sup>+</sup>	4,14	7,79	0,106
Ammonium	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0,24	0,982	0,013
Calcium	Ca <sup>++</sup>	117,	347,379	5,838
Magnesium	Mg <sup>++</sup>	18,0	78,567	1,48
Strontium	Sr <sup>++</sup>	-		
Eisen ges.	Fe <sup>++</sup>	0,117	0,219	0,004
Mangan ges.	Mn <sup>++</sup>	0,0659	0,12	0,002
	Σ	221,563	613,762	11,011
				100,0
<b>Anionen</b>				
Fluorid	F <sup>-</sup>	-		
Chlorid	Cl <sup>-</sup>	26,2	56,37	0,739
Bromid	Br <sup>-</sup>	-		
Jodid	J <sup>-</sup>	-		
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	-		
Nitrat	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	< 0,1		
Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>--</sup>	75,8	125,816	1,577
Hydrogencarb.	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	523,17	381,810	8,58
Orthophosphat	HPO <sub>4</sub> <sup>--</sup>	< 0,020		
	Σ	625,17	564,00	10,895
				100,0
Kationen+Anionen	Σ	846,733	1177,76	21,906

ber. el. Leitf. bei 25 °C 972,23 µS/cm

Ionenbilanzfehler 1,05 %

Berechnet: Hydrogencarbonat, Ionenbeweglichkeiten

Wassertyp: Natrium-Calcium-Hydrogencarbonat-Wasser

18015-Chemie.XLSM

Messstelle BK 1-18 (GwM): Chemische Analyse der  
Wasserprobe vom 20.07.18

Anlage  
4.2.1

SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Hohnerstraße 23 -  
70469 Stuttgart

S & P GmbH  
Smolczyk + Partner  
Untere Waldplätze 14  
70569 Stuttgart

## Standort Stuttgart

Telefon: 0711-16272-0  
Telefax: 0711-16272-51  
E-Mail: [sui-stuttgart@synlab.com](mailto:sui-stuttgart@synlab.com)  
Internet: [www.synlab.de](http://www.synlab.de)

Seite 1 von 2

Datum: 06.08.2018

Prüfbericht Nr.: UST-18-0097572/01-1  
Auftrag-Nr.: UST-18-0097572  
Ihr Auftrag: schriftlich vom 25.07.2018  
Projekt: Proj.-Nr. 18015 // Bodelshausen - Nehren: Ausbau B 27  
Eingangsdatum: 25.07.2018  
Probenahme durch: Auftraggeber  
Prüfzeitraum: 25.07.2018 - 06.08.2018  
Probenart: Grundwasser



**Probenbezeichnung:** BK 1-18  
Probe Nr.: UST-18-0097572-01

**Laboruntersuchungen**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aussehen	--	wenig Bodensatz	sensorisch
Geruch	--	ohne	sensorisch
Farbe	--	klar	sensorisch
pH-Wert	--	7,29	DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	947	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O <sub>2</sub> )	mg/l	8,1	DIN EN ISO 5814:2013-02
Gesamthärte (als CaO)	°dH	20,5	DIN 38 409-H 6:1986-01
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	8,58	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254nm	1/m	6,6	DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	DIN EN ISO 7887:2012-04
Chlorid	mg/l	26,2	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	75,8	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	<0,1	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Ammonium	mg/l	0,24	DIN ISO 15923-1:2014-07
ortho-Phosphat	mg/l	<0,020	DIN ISO 15923-1:2014-07
Calcium	mg/l	117	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Magnesium	mg/l	18,0	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Natrium	mg/l	82,0	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Kalium	mg/l	4,14	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Bor	mg/l	0,255	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
AOX	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 9562 (H 14):2005-02 (UAU)
DOC	mg/l	3,79	DIN EN 1484:1997-08

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Eisen	mg/l	0,117	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Mangan	mg/l	0,0659	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02

(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH.  
Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 06.08.2018 um 08:40 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.

## Hydrochemische Analysenergebnisse

Prüfbericht der Analyse der Wasserprobe aus der  
Messstelle BK 5-18 (GwM)  
vom 02.08.18

(3 Blatt)

Probenahmedatum:	02.08.18	Labor:	synlab
Entnahmetiefe:	- m u. ROK	Probenehmer:	-
Temperatur:	- °C	Farbe:	farblos
el. Leitfähigkeit bei 25 °C:	754, µS/cm	Trübe:	klar
pH-Wert:	7,21	Geruch:	o.B.
Redox-Potential:	- mV	Absorptions- 254 nm:	1,8 m <sup>-1</sup>
Sauerstoff O <sub>2</sub> :	8,0 mg/l	koeff. 436 nm:	< 0,10 m <sup>-1</sup>
gelöstes CO <sub>2</sub> :	- mg/l	gebundenes CO <sub>2</sub> :	- mg/l
Carbonathärte:	20,92 °dH	Basekap. 8,2 (p-Wert):	- mmol/l
Säurekap. 4,3 (m-Wert):	7,47 mmol/l	Trockenrückstand	
Gesamthärte:	22,3 °dH	bei 180 °C:	- mg/l
	3,98 mmol/l	Kieselsäure (H <sub>2</sub> SiO <sub>3</sub> ):	- mg/l
Oxidierbarkeit (KMnO <sub>4</sub> ):	- mg/l	BSB <sub>5</sub> :	- mg/l
DOC:	0,97 mg/l	CSB:	- mg/l
		AOX:	< 0,010 mg/l

	mg/l	Ionenbewegl.	meq/l	meq%
<b>Kationen</b>				
Lithium	Li <sup>+</sup>	-		
Natrium	Na <sup>+</sup>	19,1	41,626	0,831
Kalium	K <sup>+</sup>	3,43	6,454	0,088
Ammonium	NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	0,036	0,147	0,002
Calcium	Ca <sup>++</sup>	111,	329,565	5,539
Magnesium	Mg <sup>++</sup>	29,6	129,199	2,433
Strontium	Sr <sup>++</sup>	-		
Eisen ges.	Fe <sup>++</sup>	0,850	1,588	0,03
Mangan ges.	Mn <sup>++</sup>	0,046	0,084	0,002
	Σ	164,062	508,662	8,925
				100,0
<b>Anionen</b>				
Fluorid	F <sup>-</sup>	-		
Chlorid	Cl <sup>-</sup>	4,21	9,06	0,119
Bromid	Br <sup>-</sup>	-		
Jodid	J <sup>-</sup>	-		
Nitrit	NO <sub>2</sub> <sup>-</sup>	-		
Nitrat	NO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	< 0,1		
Sulfat	SO <sub>4</sub> <sup>--</sup>	54,7	90,793	1,138
Hydrogencarb.	HCO <sub>3</sub> <sup>-</sup>	455,49	332,415	7,47
Orthophosphat	HPO <sub>4</sub> <sup>--</sup>	< 0,020		
	Σ	514,4	432,27	8,726
				100,0
Kationen+Anionen	Σ	678,462	940,93	17,651

ber. el. Leitf. bei 25 °C 782,89 µS/cm

Ionenbilanzfehler 2,25 %

Berechnet: Hydrogencarbonat, Ionenbeweglichkeiten

Wassertyp: Calcium-Magnesium-Hydrogencarbonat-Wasser

18015-Chemie.XLSM

Messstelle BK 5-18 (GwM): Chemische Analyse der  
Wasserprobe vom 02.08.18

Anlage  
4.2.2



SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH - Hohnerstraße 23 -  
70469 Stuttgart

S & P GmbH  
Smoltczyk + Partner  
Untere Waldplätze 14  
70569 Stuttgart

## Standort Stuttgart

Telefon: 0711-16272-0  
Telefax: 0711-16272-51  
E-Mail: [sui-stuttgart@synlab.com](mailto:sui-stuttgart@synlab.com)  
Internet: [www.synlab.de](http://www.synlab.de)

Seite 1 von 2

Datum: 09.08.2018

Prüfbericht Nr.: UST-18-0102354/01-1  
Auftrag-Nr.: UST-18-0102354  
Ihr Auftrag: schriftlich vom 03.08.2018  
Projekt: Proj.-Nr. 18015 Bodelshausen-Nehren, Ausbau B 27  
Eingangsdatum: 03.08.2018  
Probenahme durch: Auftraggeber  
Probenahmedatum: 02.08.2018  
Prüfzeitraum: 03.08.2018 - 09.08.2018  
Probenart: Grundwasser



**Probenbezeichnung:** BK 5-18 GWM  
Probe Nr.: UST-18-0102354-01

**Laboruntersuchungen**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Aussehen	--	wenig Bodensatz	sensorisch
Geruch	--	ohne	sensorisch
Farbe	--	farblos	sensorisch
pH-Wert	--	7,21	DIN 38 404-C5:2009-07
elektrische Leitfähigkeit bei 25°C	µS/cm	754	DIN EN 27888:1993-11
Sauerstoff gelöst (O <sub>2</sub> )	mg/l	8,0	DIN EN ISO 5814:2013-02
Gesamthärte (als CaO)	°dH	22,3	DIN 38 409-H 6:1986-01
Säurekapazität bis pH 4,3 (Ks 4,3)	mmol/l	7,47	DIN 38 409-H 7-2:2005-12
Spektraler Absorptionskoeffizient 254nm	1/m	1,8	DIN 38 404-C 3:2005-07
Spektraler Absorptionskoeffizient 436 nm	1/m	<0,10	DIN EN ISO 7887:2012-04
Chlorid	mg/l	4,21	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Sulfat	mg/l	54,7	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Nitrat	mg/l	<0,1	DIN EN ISO 10304-1:2009-07
Ammonium	mg/l	0,036	DIN ISO 15923-1:2014-07
ortho-Phosphat	mg/l	<0,020	DIN ISO 15923-1:2014-07
Calcium	mg/l	111	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Magnesium	mg/l	29,6	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Natrium	mg/l	19,1	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Kalium	mg/l	3,43	DIN EN ISO 14911 (E 34):1999-12
Bor	mg/l	0,138	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
AOX	mg/l	<0,010	DIN EN ISO 9562 (H 14):2005-02 (UAU)
DOC	mg/l	0,97	DIN EN 1484:1997-08

**Schwermetalle**

Parameter	Einheit	Messwert	Verfahren
Eisen	mg/l	0,850	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02
Mangan	mg/l	0,046	DIN EN ISO 17294-2 (E 29):2005-02


(UAU) - Augsburg

Eine auszugsweise Veröffentlichung bedarf der Zustimmung der SYNLAB Analytics & Services Germany GmbH. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschließlich auf die im Prüfbericht spezifizierten Prüfgegenstände.

Der Prüfbericht wurde am 09.08.2018 um 15:51 Uhr durch Carmen Kuhn (Kundenbetreuung) elektronisch freigegeben und ist ohne Unterschrift gültig.



Geologisch-hydrogeologisches Gutachten

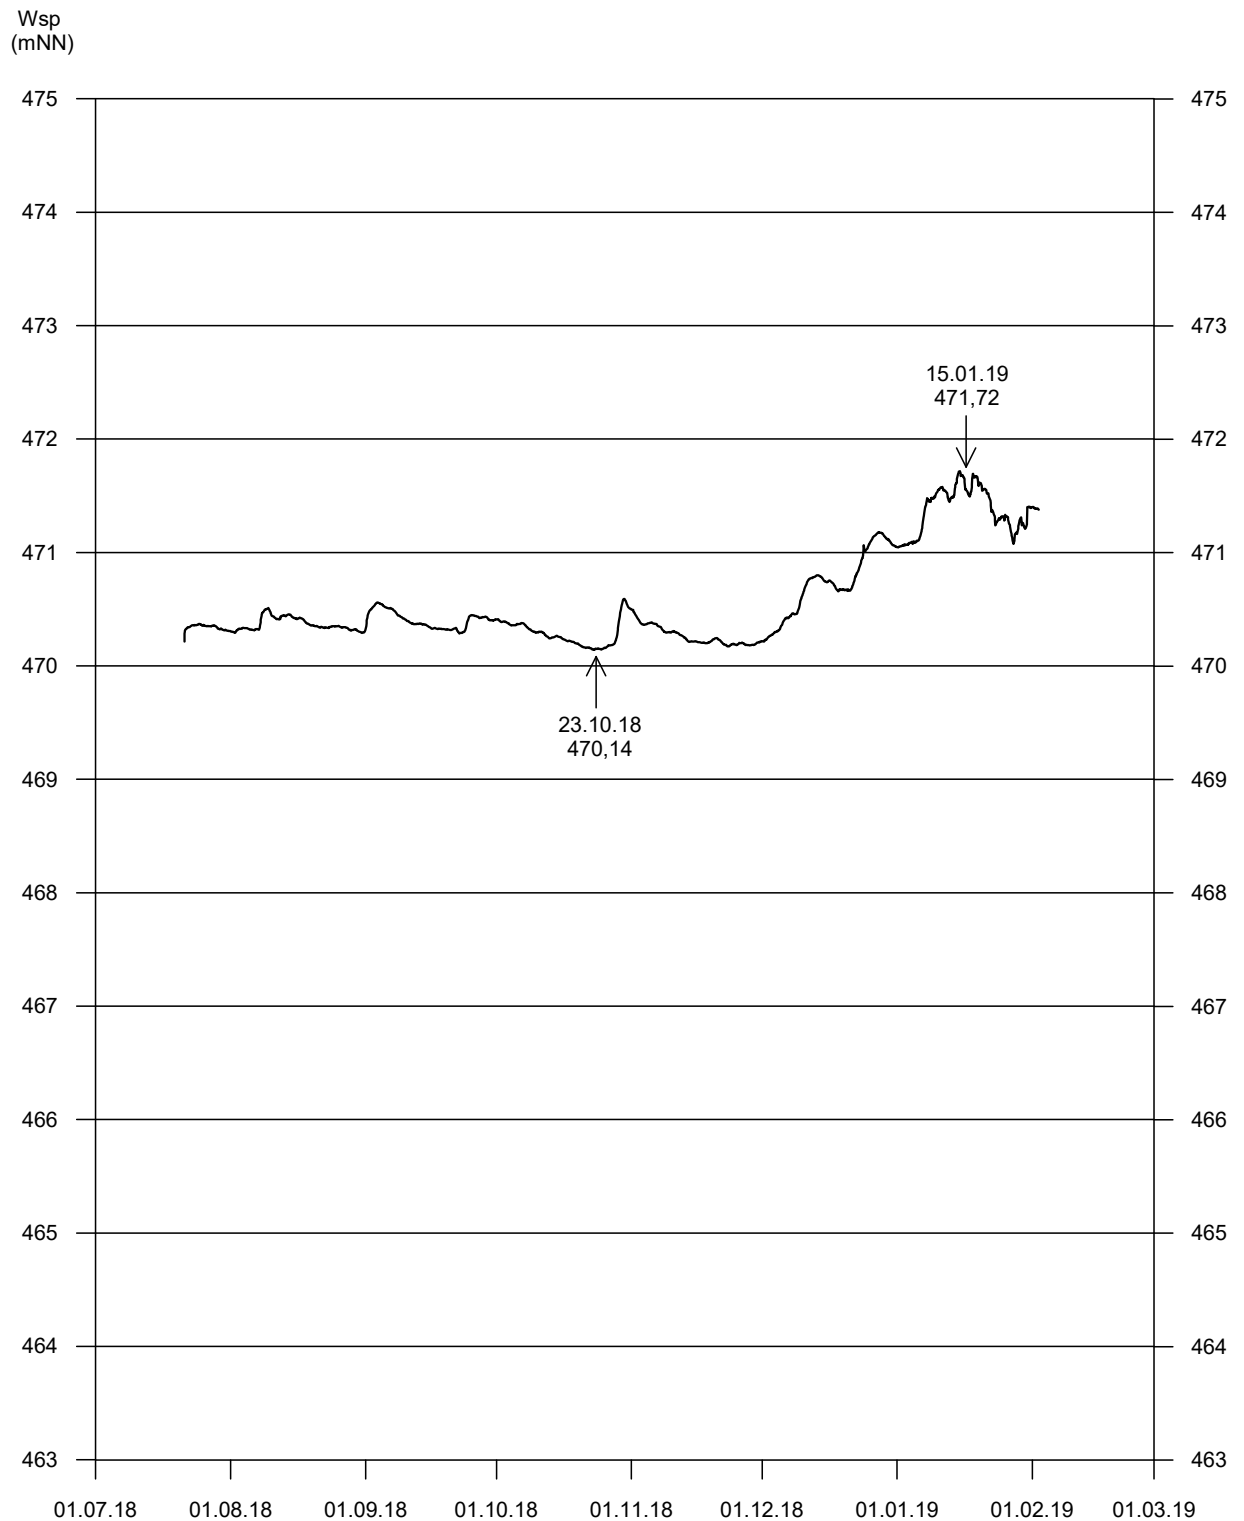


G:\s&p\AUFTR18\18015\Pumpversuche\18015-BK1\_WspmNN.grf

Grundwasserstandsganglinie der BK 1-18 (GwM)  
vom 21.07.18 bis 02.02.19

gez. ks  
gepr. Br

Geologisch-hydrogeologisches Gutachten

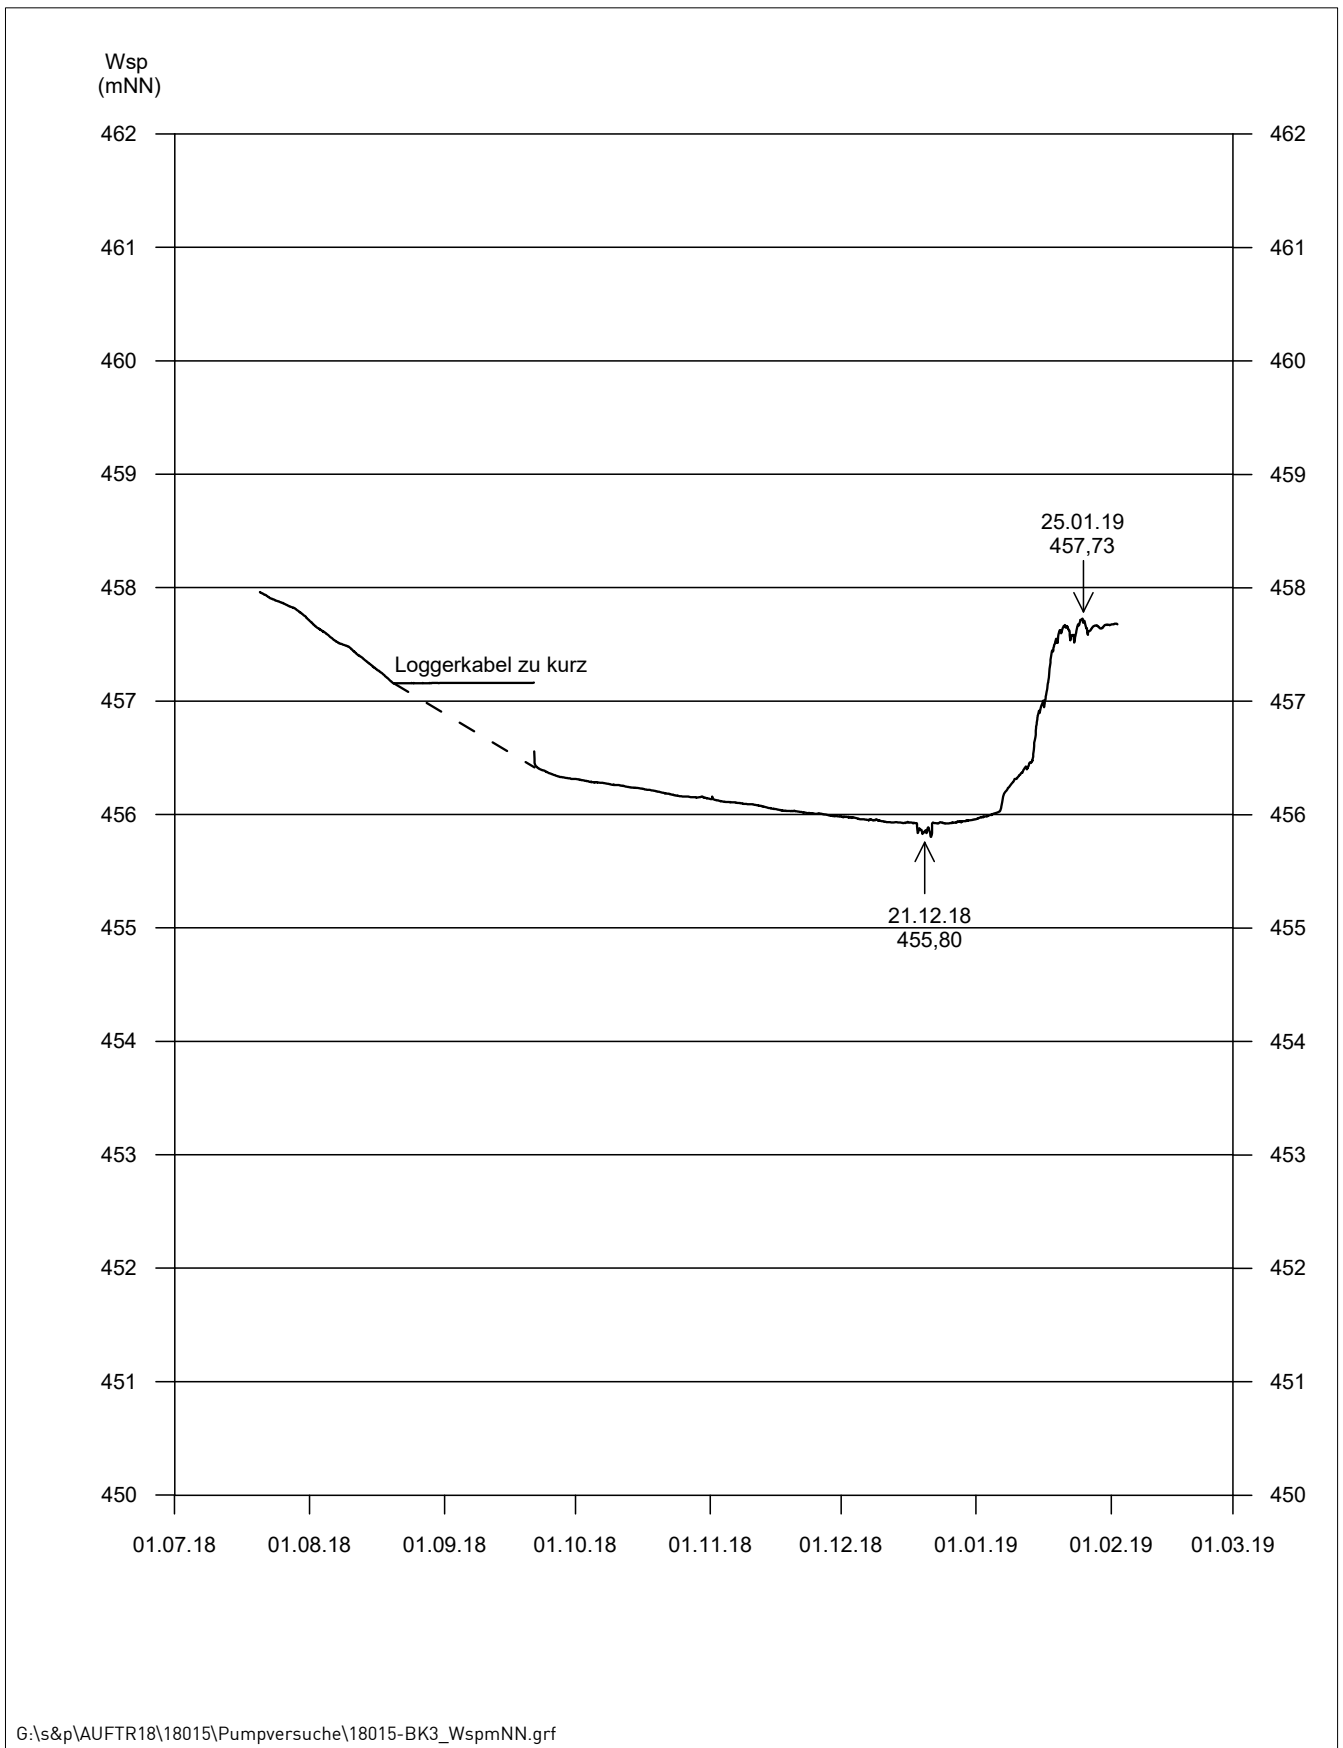


G:\s&p\AUFR18\18015\Pumpversuche\18015-BK3\_WspmNN.grf

Grundwasserstandsganglinie der BK 3-18 (GwM)  
vom 20.07.18 bis 02.02.19

gez. ks  
gepr. Br

Geologisch-hydrogeologisches Gutachten

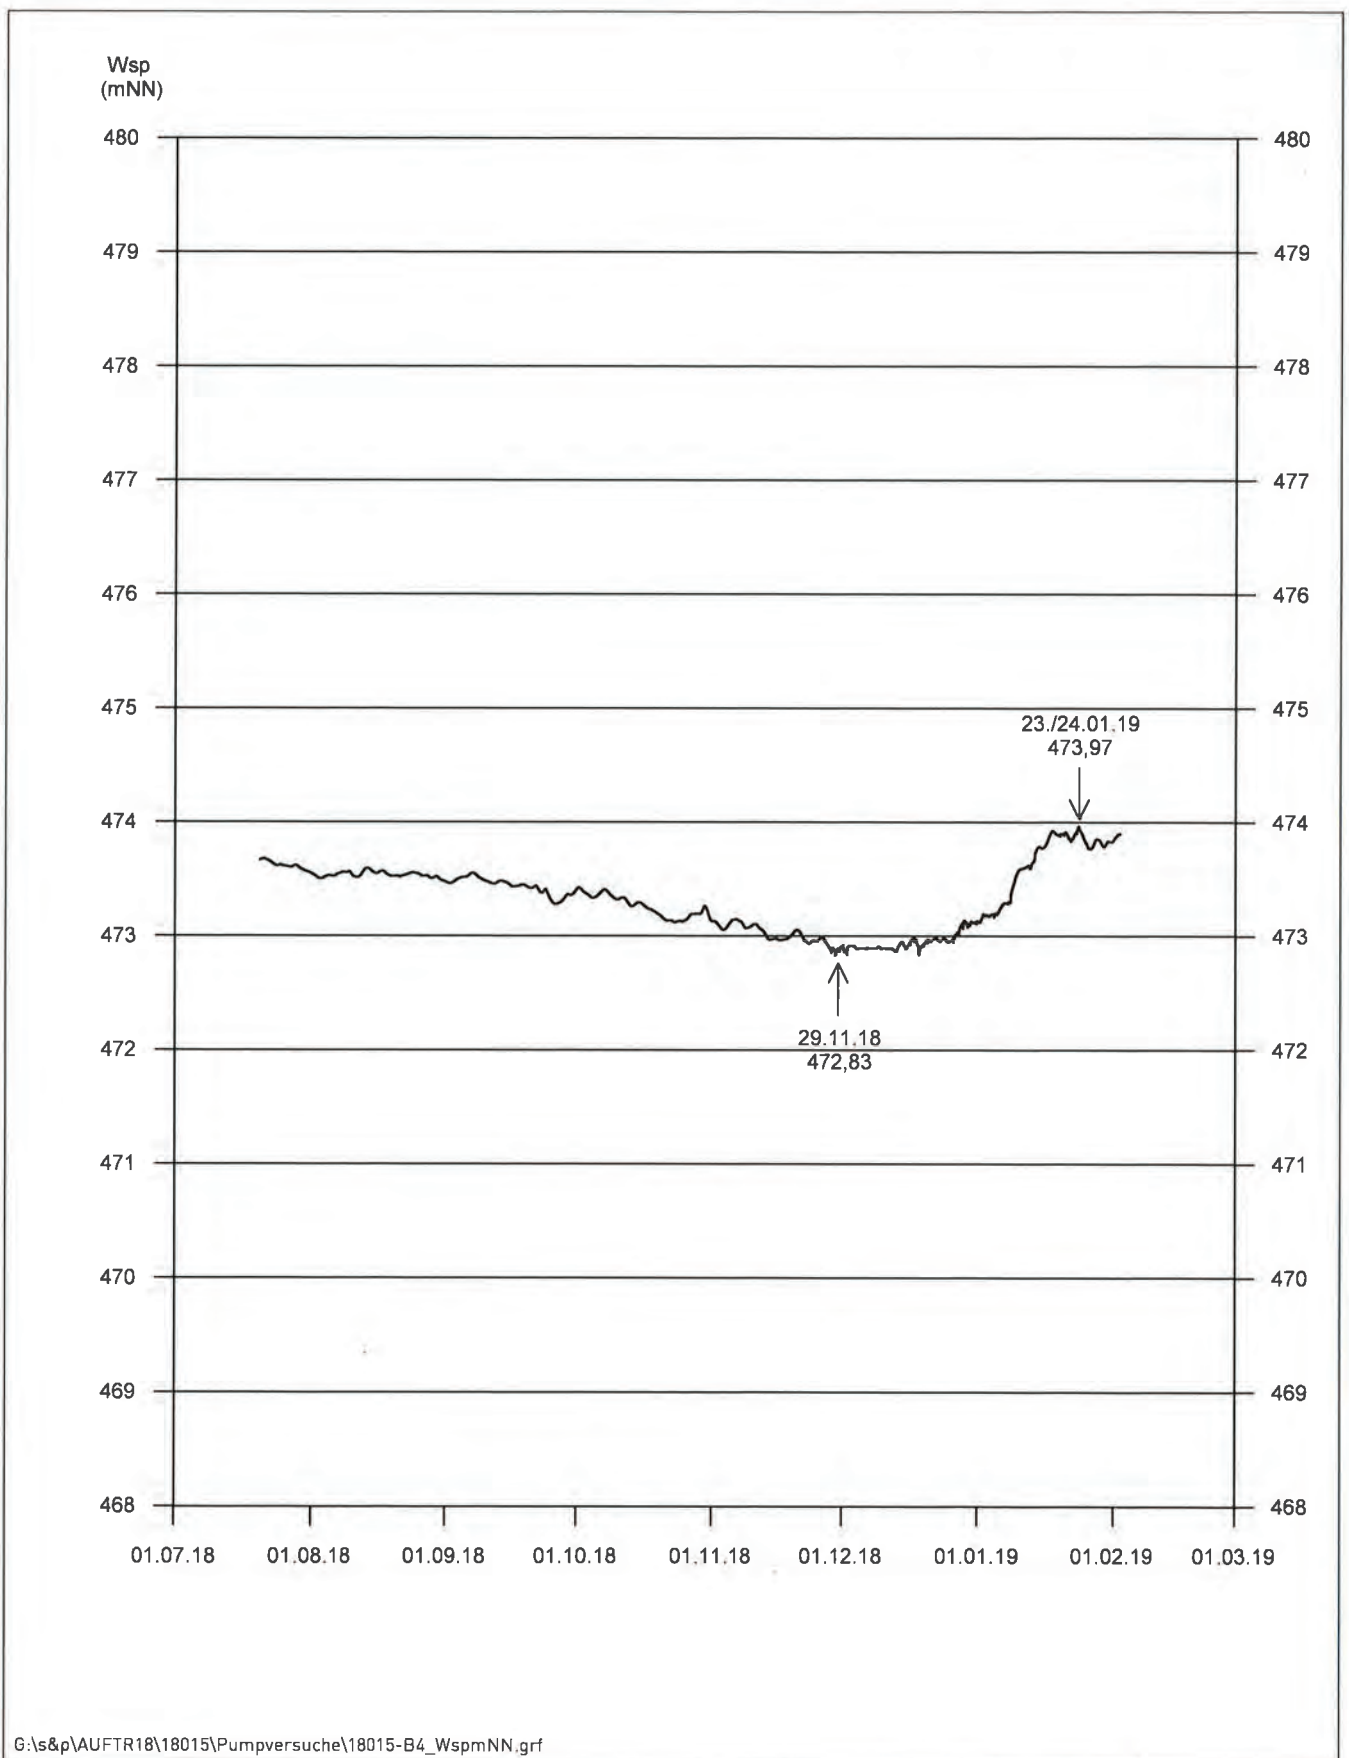


G:\s&p\AUFR18\18015\Pumpversuche\18015-B4\_WspmNN.grf

Grundwasserstandsganglinie der B 4-neu (GwM)  
vom 20.07.18 bis 02.02.19

gez. ks  
gepr. Br

Geologisch-hydrogeologisches Gutachten

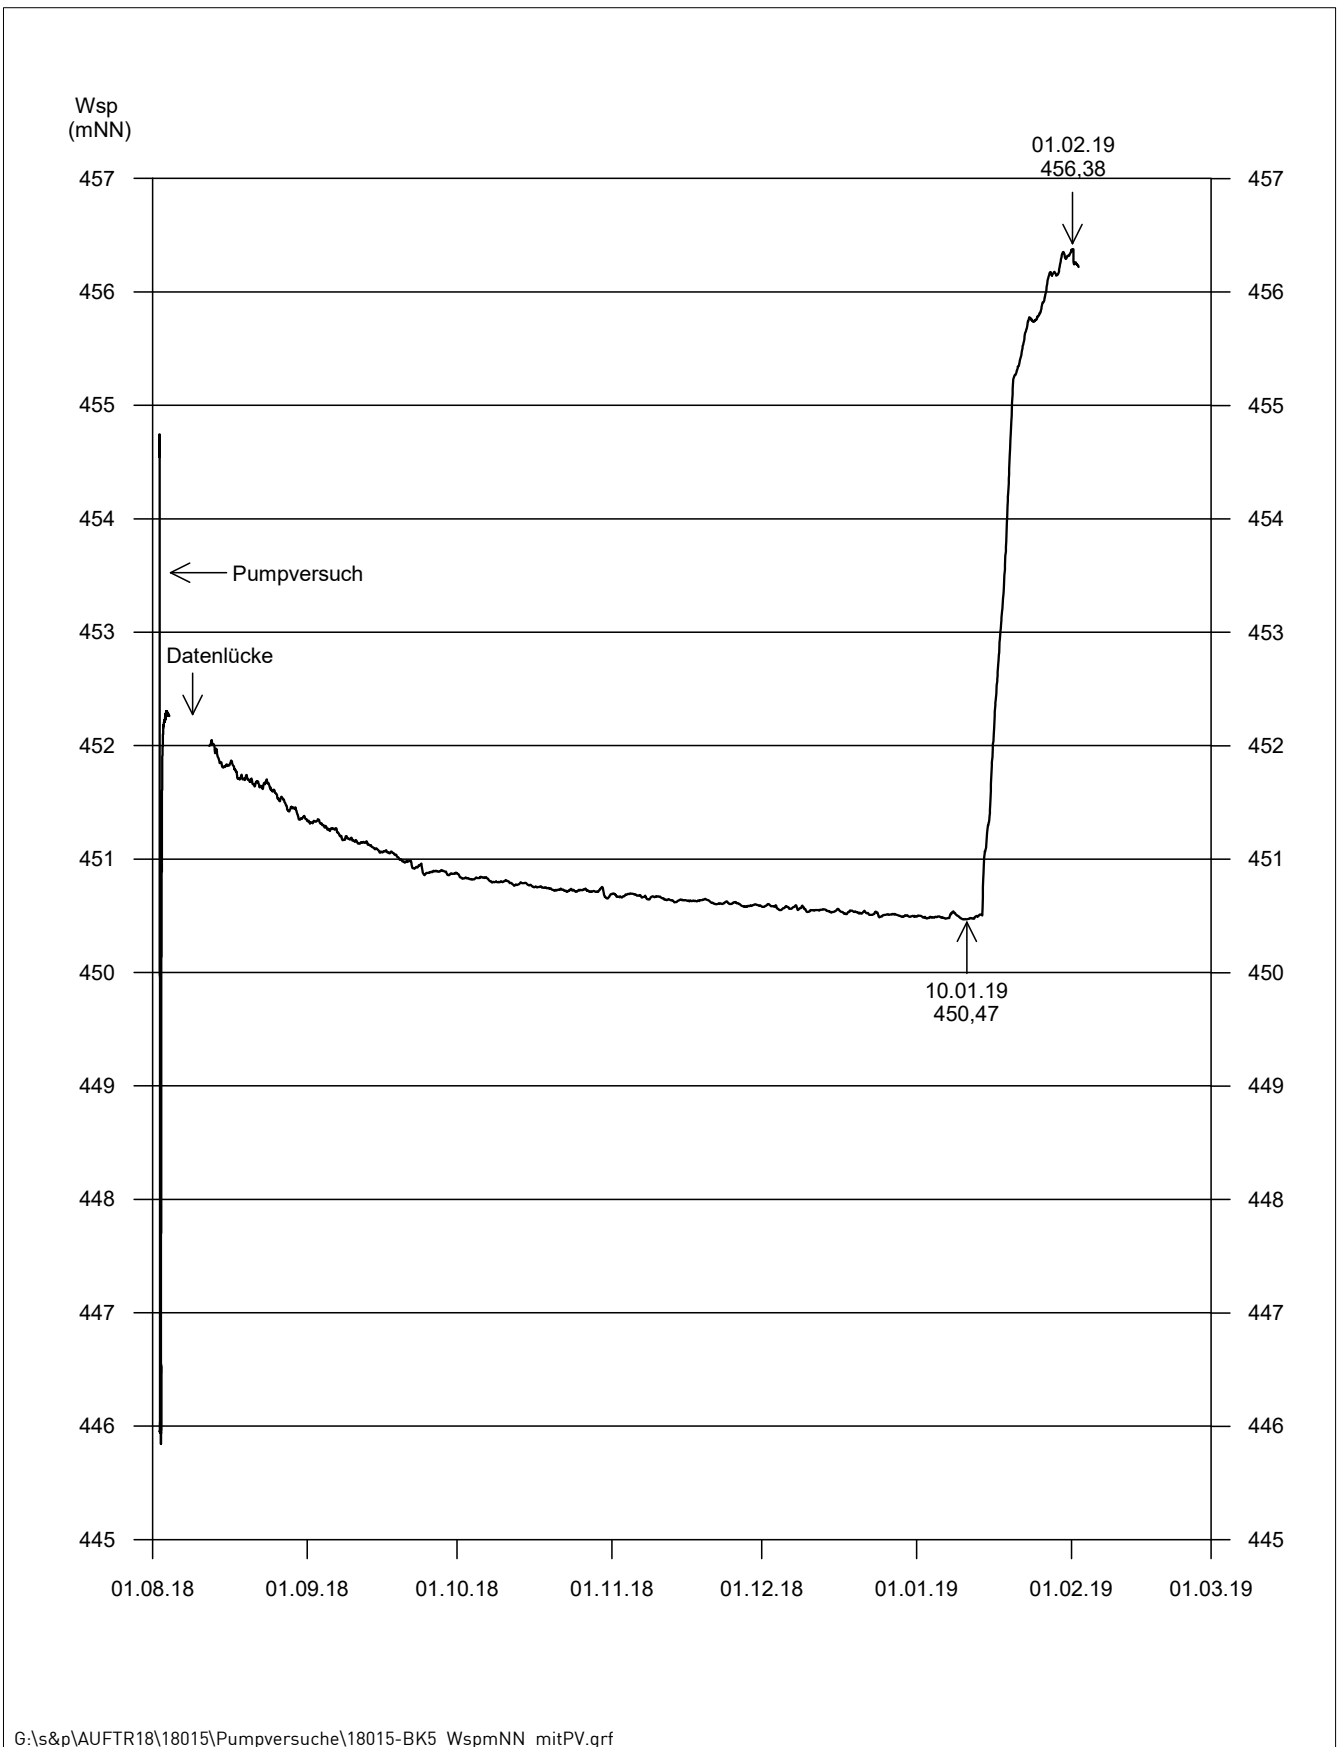


G:\s&p\AUFR18\18015\Pumpversuche\18015-BK5\_WspmNN\_mitPV.grf

Grundwasserstandsganglinie der BK 5-18 (GwM)  
vom 02.08.18 bis 02.02.19

gez. ks  
gepr. Br

Wsp  
(mNN)

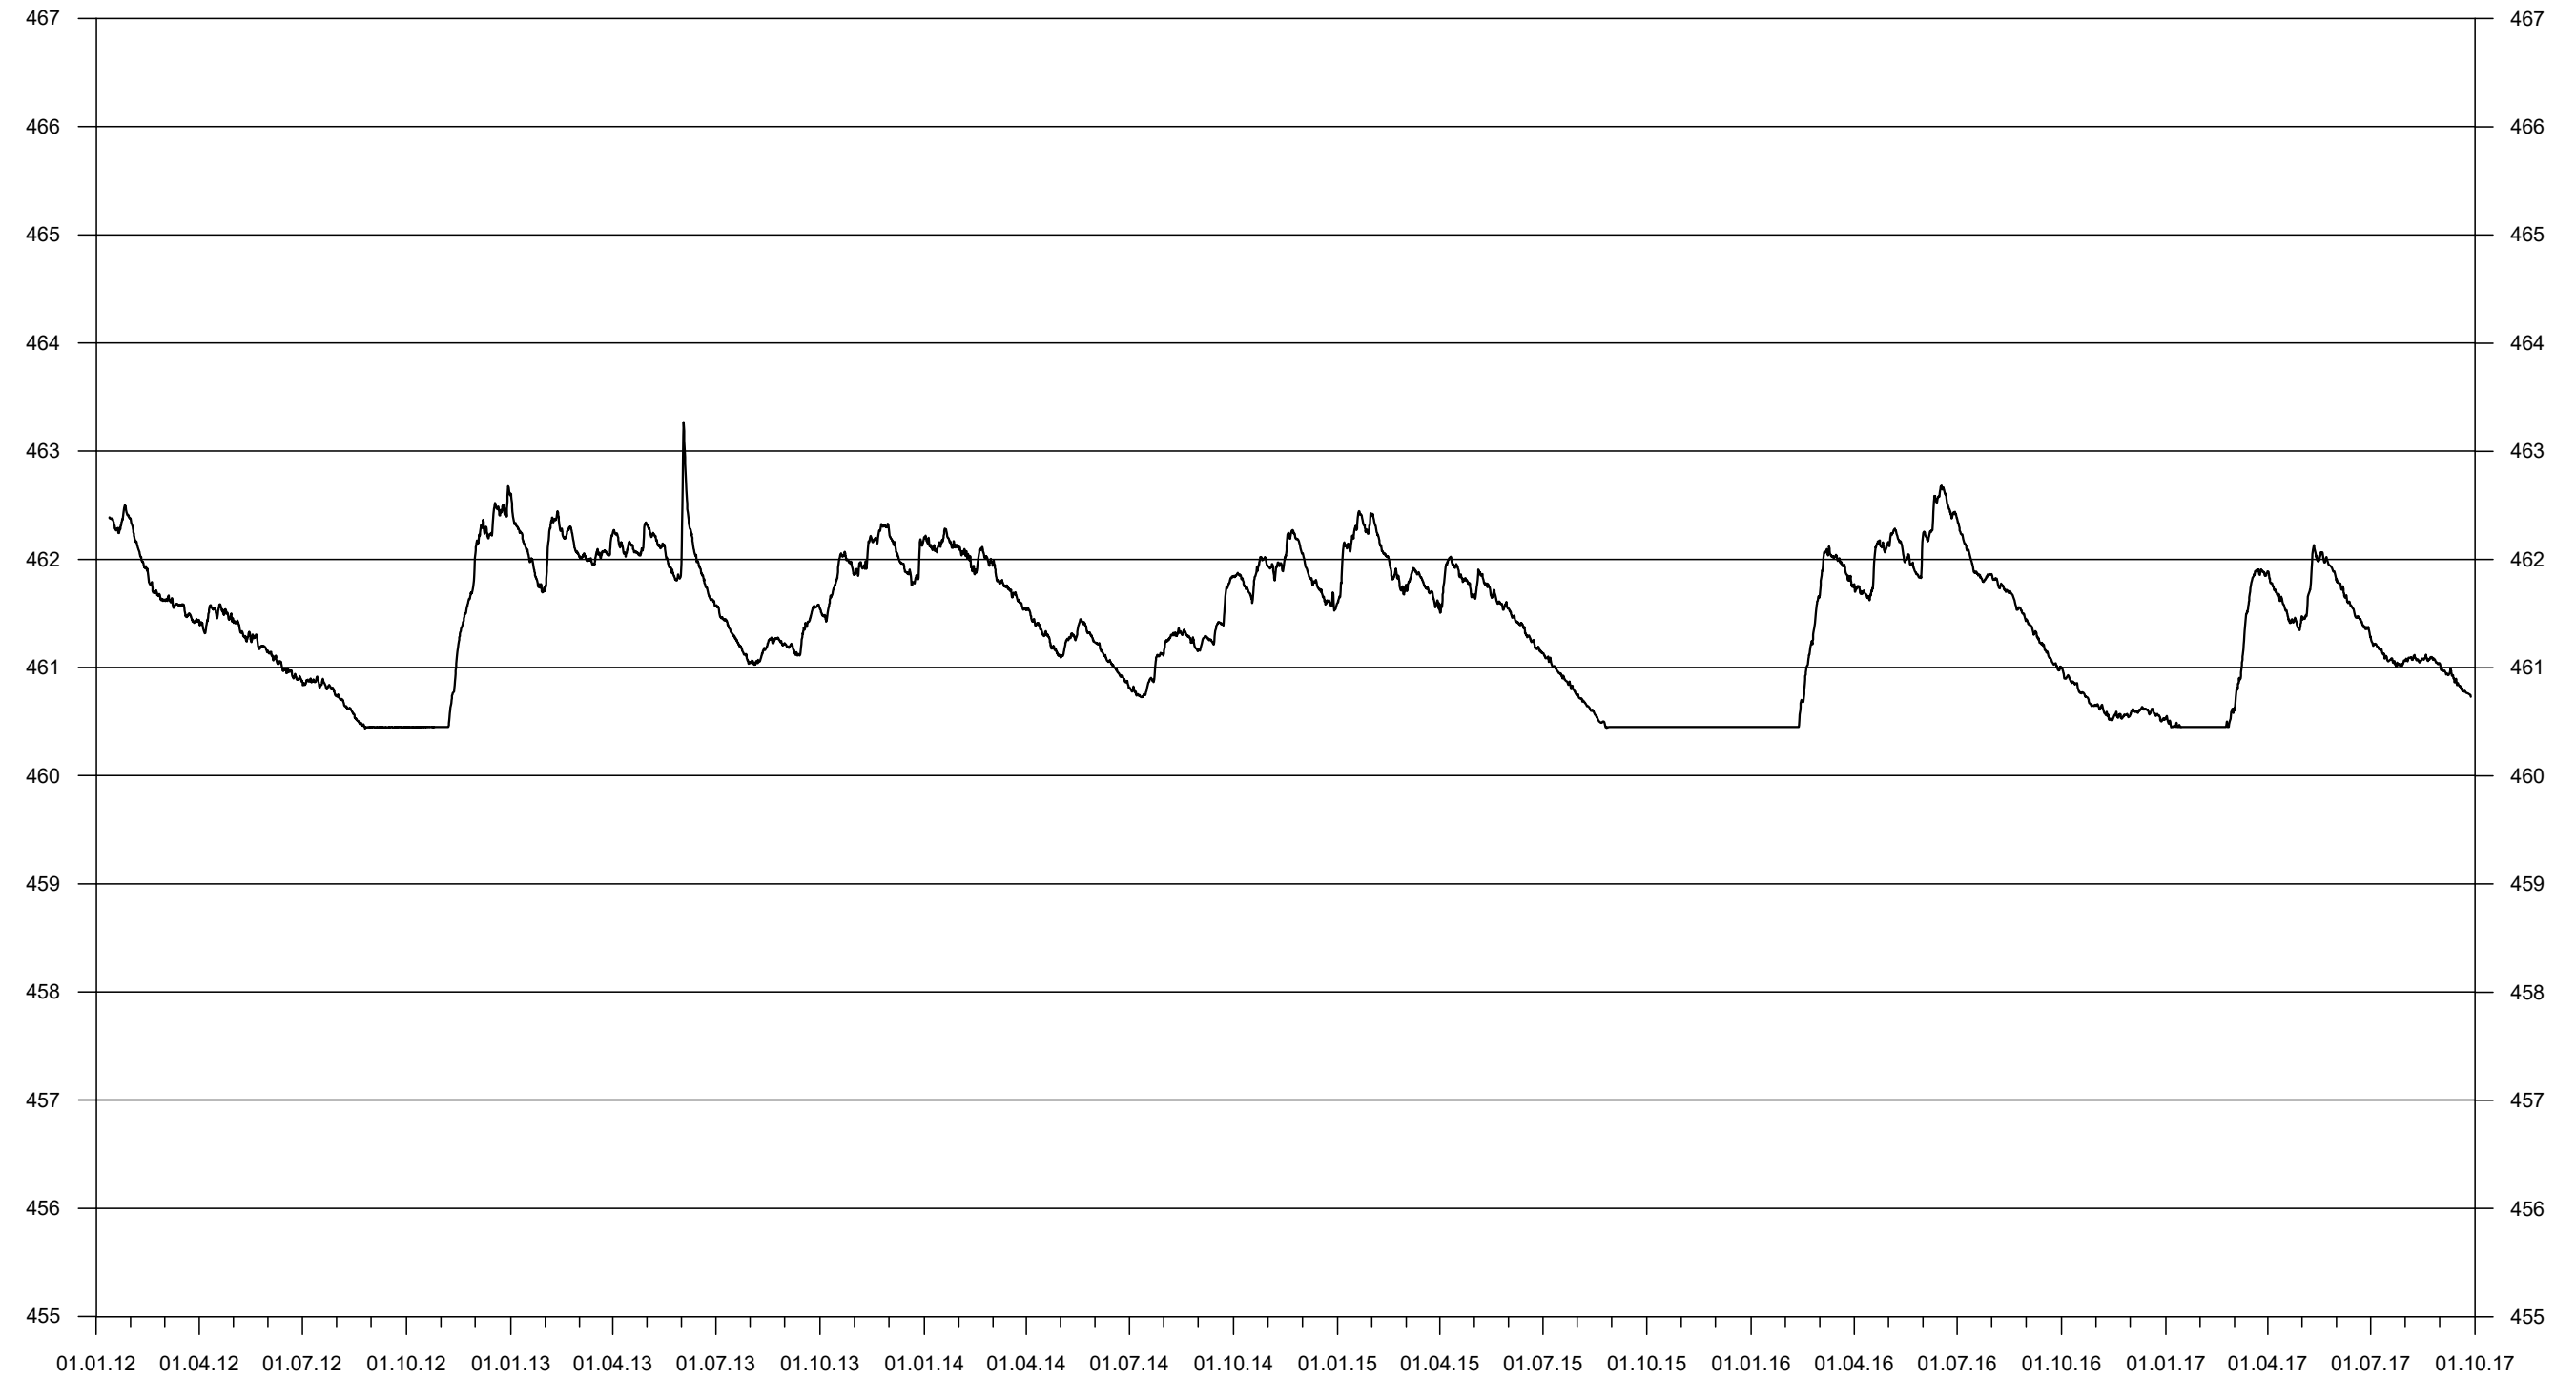


G:\s&p\AUFTR18\18015\Pumpversuche\18015-BKP26\_WspmNN\_A3.grf

Grundwasserstandsganglinie der BKP 26  
vom 12.01.12 bis 27.09.17

gez. ks  
gepr. Br




Anlage 4.5 wird ersetzt durch Anlage 4.5a

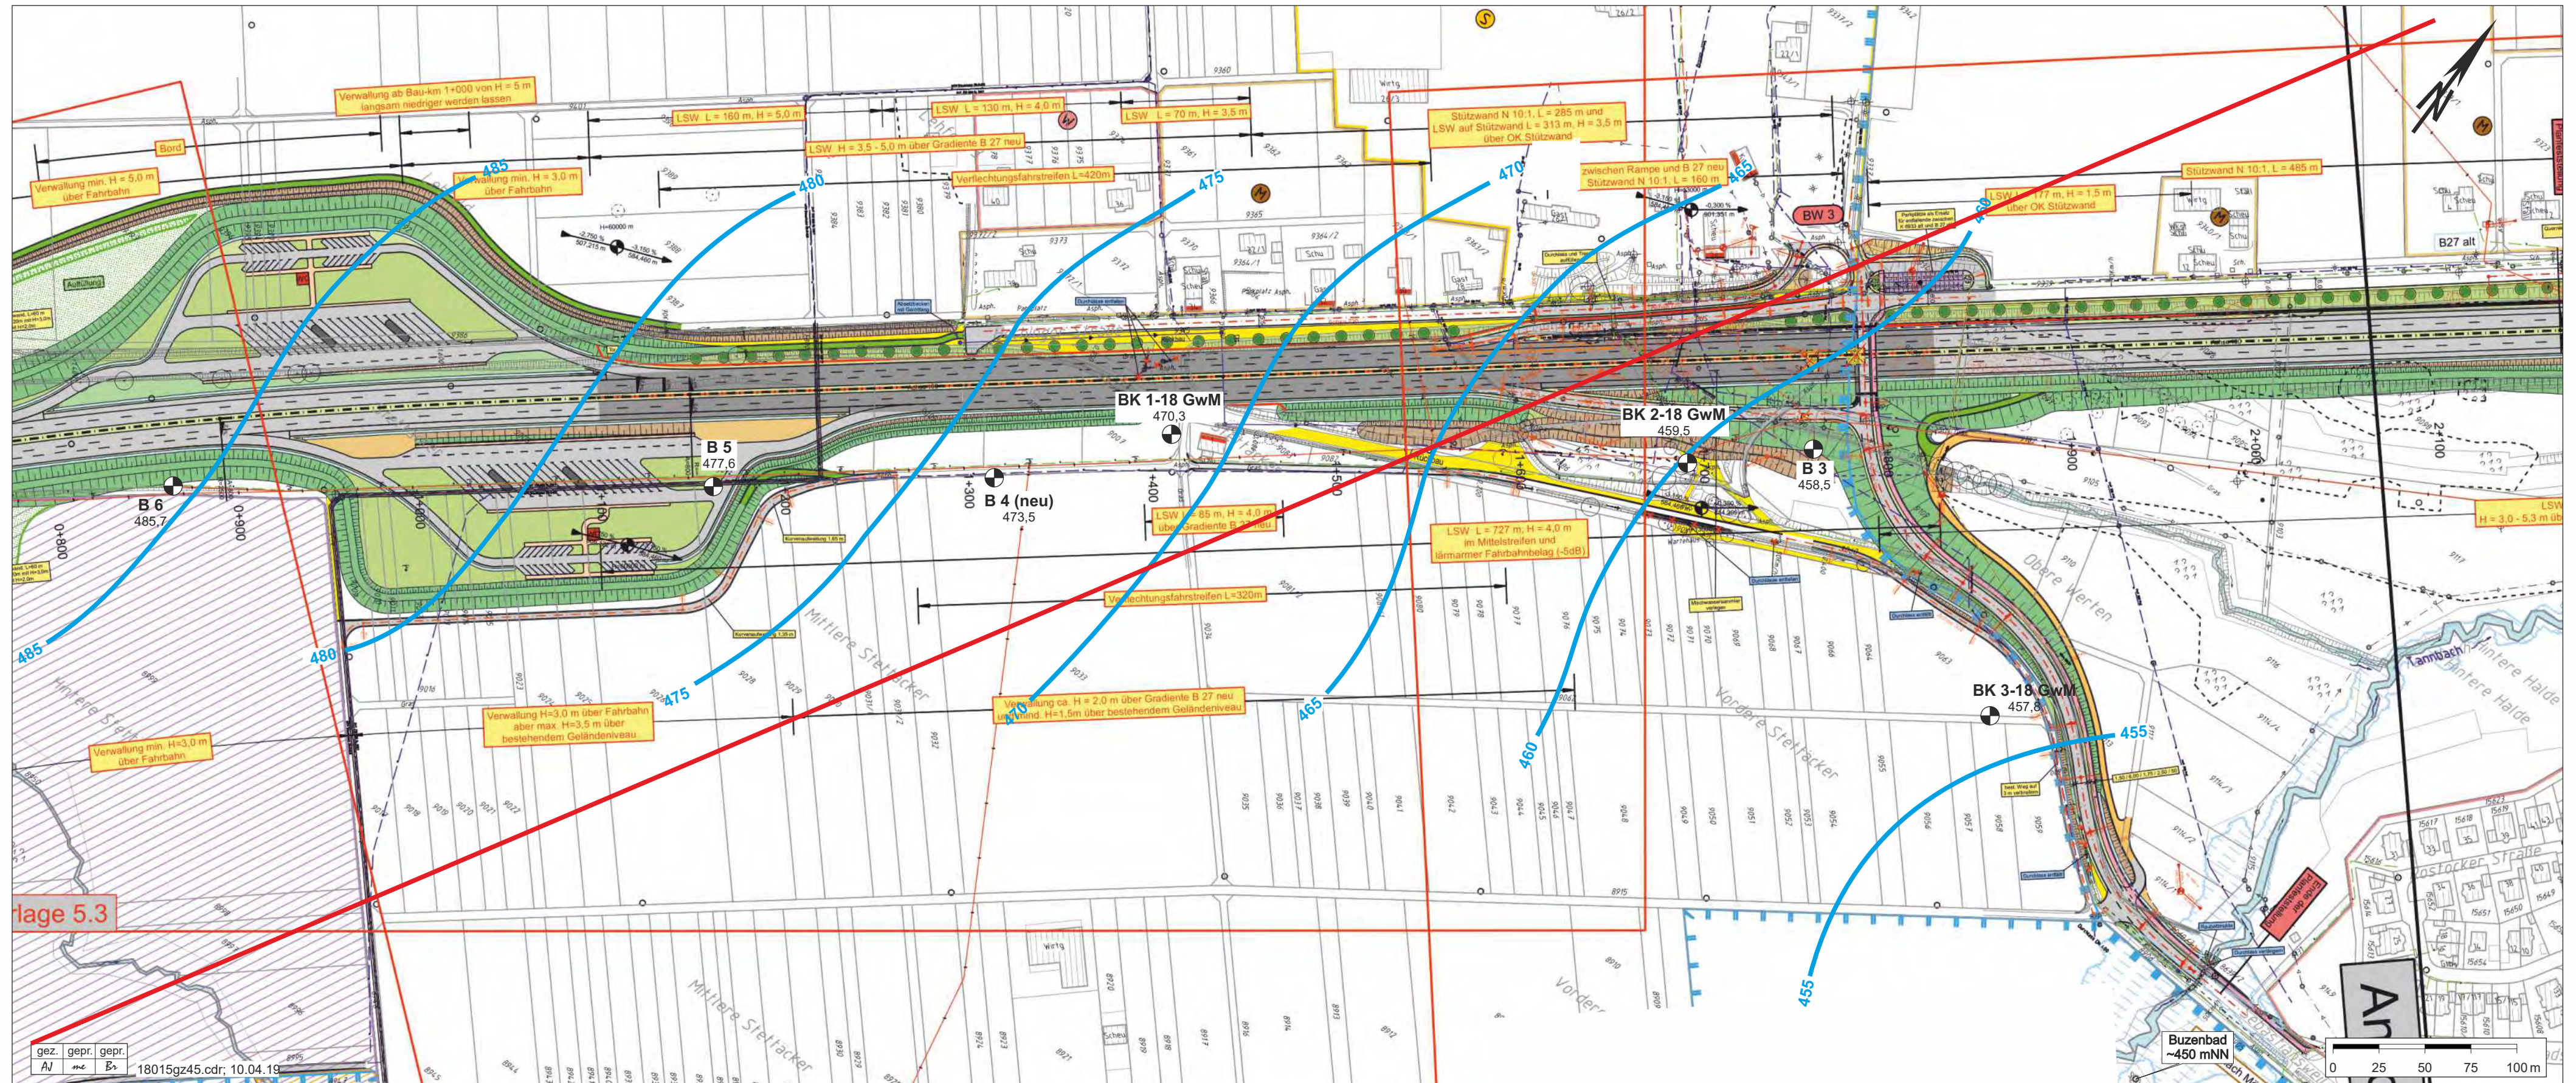

gez. AJ, gepr. B, 18015gz45.cdr; 10.04.19

Grundwassergleichenkarte für den Stichtag  
30.07.18 im Bereich Bad Sebastianweiler

Maßstab 1:2500  
Anlage 4.5

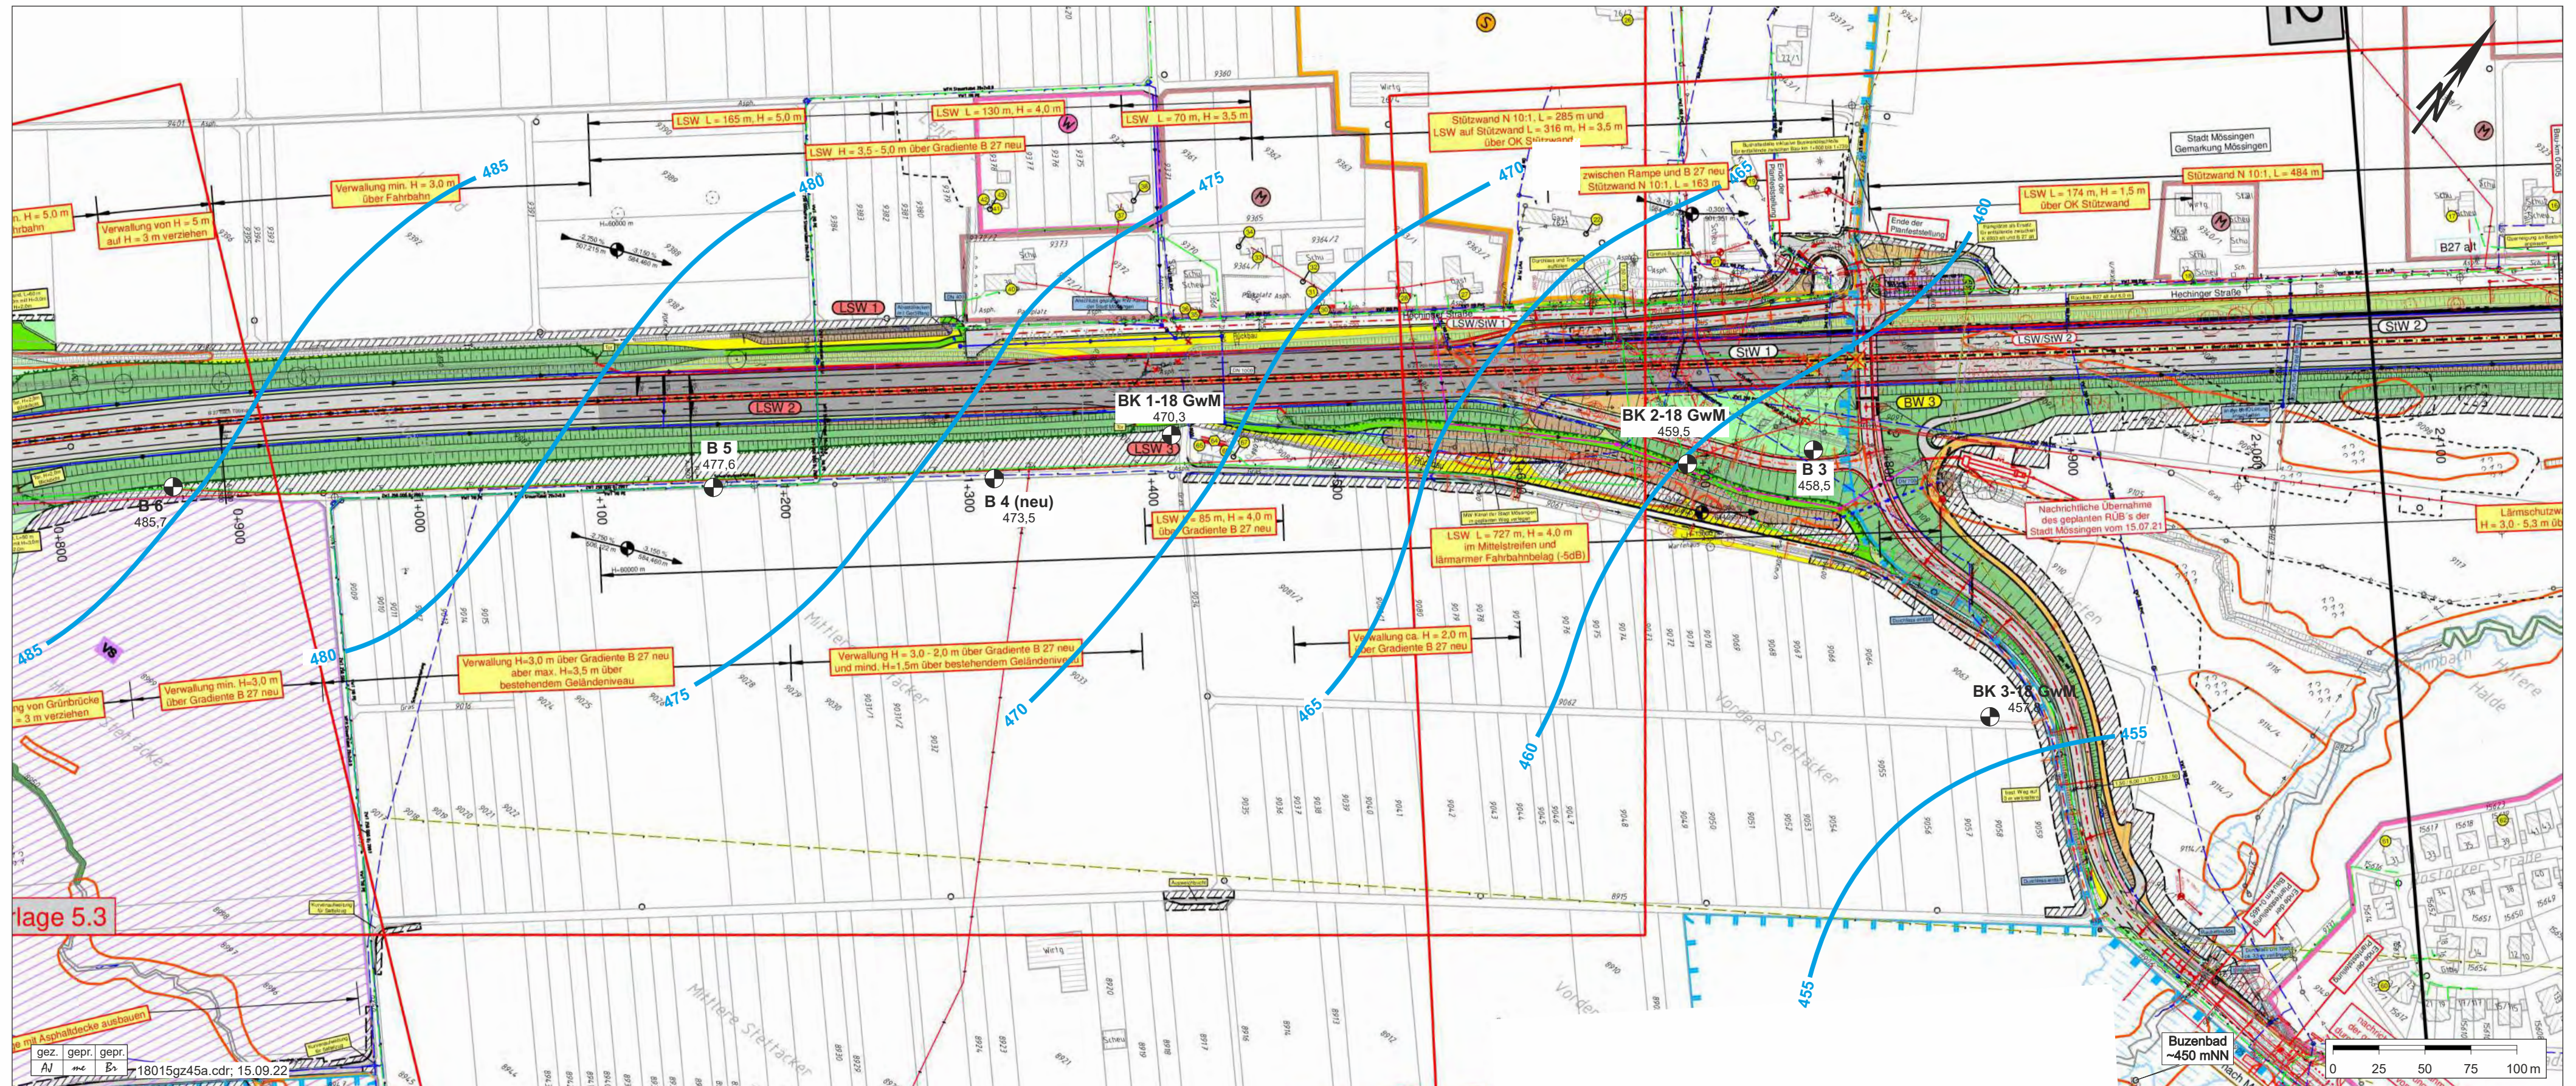

lage 5.3

gez. gepr. gepr.  
 AJ me B  
 18015gz45a.cdr; 15.09.22

Grundwassergleichkarte für den Stichtag  
 30.07.18 im Bereich Bad Sebastiansweiler

Maßstab 1:2500  
 Anlage 4.5a

Smoltczyk & Partner GmbH Untere Waldplätze 14 70569 Stuttgart

Regierungspräsidium Tübingen  
Referat 42  
Herrn Dr. Dominik Eckert  
Konrad-Adenauer-Straße 20  
72072 Tübingen

Stuttgart, 07.06.2019  
540273-04  
Br/Rb/ck

Dr. Martin Brodbeck  
brodbeck@smoltczykpartner.de  
0711 / 131 64-14

vorab per E-Mail: dominik.eckert@rpt.bwl.de

### 18-015 Bodelshausen-Nehren, B27: Zweibahniger Ausbau

Ingenieurgeologische Stellungnahme  
Unser geologisch-hydrogeologisches Gutachten vom 12.04.19  
Stützkonstruktionen am Endelberg

Sehr geehrter Herr Dr. Eckert,

das Regierungspräsidium Tübingen plant den zweibahnigen Ausbau der B27 zwischen Bodelshausen und Nehren. Ab etwa Bau-km 4+900 bis Bau-km 5+700 verläuft die neue Straße entlang des Endelbergs auf der Bergseite in bis zu rund 15 m tiefer Einschnittslage. Die geologisch-hydrogeologischen Verhältnisse in diesem Bereich, die Bewertung der geplanten Baumaßnahme aus ingenieurgeologischer Sicht sowie die sich daraus ergebenden bautechnischen Folgerungen sind in unserem geologisch-hydrogeologischen Gutachten [579160-01] vom 12.04.19 ausführlich beschrieben.

Mit E-Mail vom 17.04.19 haben Sie uns für den Einschnitt am Endelberg die Querprofile und zwei Regelquerschnitte, einmal für die tiefen Einschnitte mit befahrbarer Berme und einmal für die weniger tiefen Einschnitte, zugesandt. Danach sind im Fußbereich der Einschnittsböschungen bis zu etwa 5 m hohe Stützkonstruktionen, im oberen Bereich freie Böschungen mit einer Neigung von 1:1,8 (ca. 29°) mit Ausrundung an der Böschungsschulter vorgesehen. Für die Stützkonstruktionen haben Sie um eine Abschätzung der konstruktiven Möglichkeiten gebeten. Dieser Bitte kommen wir gerne nach.

In unserem geologisch-hydrogeologisches Gutachten [579160-01] vom 12.04.19 haben wir folgende Angaben zu den geotechnischen Verhältnissen im Bereich des Endelbergs ge-

macht: "Der bis zu 15 m tiefe Einschnitt am Endelberg verläuft nach dem Streckengutachten<sup>1</sup> geologisch, von oben nach unten, in den Schichten der Jurensismergel (tc2), des Posidonienschiefers (tc1) und des Amaltheentons (tc1)." Und weiter: "Insbesondere die Jurensismergel und der Amaltheenton sind ausgesprochen witterungsempfindlich und gehen an der Geländeoberfläche bei Wasserzutritt rasch in einen bodenähnlichen Zustand über. Zudem führen Klüfterweiterungen infolge von Entlastung beim Herstellen der Einschnitte zu tiefreichenden Wasserwegsamkeiten. Frisch angelegte, steile Einschnittsböschungen sind deshalb i. d. R. nur kurze Zeit standsicher. Erfahrungsgemäß nimmt die Standsicherheit aber durch die Verwitterungsprozesse, besonders in Zonen höherer Durchlässigkeit und Grundwasserführung rasch ab. Für die maximale Böschungsneigung sind deshalb die Verwitterungsprodukte der Festgesteine maßgebend. Es wird deshalb empfohlen, die in Tabelle 7.2.2-1 des Streckengutachtens für den verwitterten Fels angegebenen Böschungsneigungen in Abhängigkeit der Einschnittstiefe (1:1,5 bis 1:2) einzuhalten. Gegebenenfalls sind am Böschungsfuß Stützbauwerke vorzusehen. Zudem sind in Abhängigkeit der örtlichen Verhältnisse bzw. Wasserführung bautechnische Sicherungsmaßnahmen in Form von Drainagen und Sickerstützscheiben oder Böschungsrigolen einzubauen. Aufgrund der flachen Böschungsneigungen sind dann keine Steinschlagenschutzmaßnahmen erforderlich."

Die geplante Neigung der freien Böschungen von 1:1,8 (ca. 29°) ist ausreichend flach, um eine dauerhafte Standsicherheit zu gewährleisten. Im Fußbereich wird eine Stützkonstruktion aus Blockschichtungen (Schwergewichtsmauer) gem. "Merkblatt über Stütz- und Lärmschutzkonstruktionen aus Betonelementen, Blockschichtungen oder Gabionen, M Gab" 2014 der FGSV empfohlen. Dabei handelt es sich um eine Stützkonstruktion aus übereinander geschichteten Natursteinblöcken. Im Alvorland bieten sich Natursteine aus witterungsbeständigem, güteüberwachtem Oberjura (Weißjura)-Material an. Gegründet werden die Blöcke frostsicher (> 1m Einbindetiefe) auf einem Fundament aus Beton. Der Untergrund aus Tonstein ist ausreichend gründungsfähig. Die temporären Baugrubenböschungen bis 5 m Höhe für die Herstellung der Stützkonstruktion können im unverwitterten Tonstein mit einer Neigung von 70° hergestellt werden. Für die Hinterfüllung sind die Anforderungen der ZTV E-StB bzw. die des "Merkblatts über den Einfluss der Hinterfüllung auf Bauwerke" zu beachten. Auf eine ausreichende Entwässerung des Hinterfüllbereichs ist zu achten.

---

<sup>1</sup> Baugrundbeurteilung und Gründungsberatung für Strecke, Einschnitte und Dämme: B27-Zweibahniger Ausbau zwischen Bodelshausen und Nehren, Ingenieurgesellschaft Dr. Spang GmbH, NL Esslingen, 28.03.2011



Bild 1: Beispiel für eine Blockschichtung

Weitere Angaben zu Konstruktion, Bemessung und Ausführung sind dem Merkblatt M Gab zu entnehmen.

Für die Stützkonstruktionen müssen Standsicherheitsnachweise nach DIN EN 1997-1 in Verbindung mit DIN 1054 geführt werden. Wir können Sie dabei gerne unterstützen.

Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

Freundliche Grüße

  
Smoltczyk & Partner GmbH